

690

उर्दू संग्रह

पुस्तक का नाम इन्जीनियरी कारखाने के

५० अगली सबक

लेखक श्री० सरयवद दित्ताहसेन भा.भा.

प्रकाशन वर्ष.....१९४८


आगत संख्या...६९०

690



690;U

24289

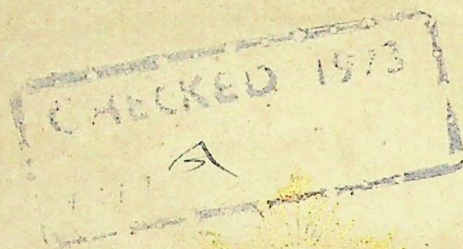

انجیری کارخانہ کے علی پائیک

2/64

2/10

ओ३म्

पुस्तक संख्या.....

२/६९

पञ्जिका संख्या.....


२५२४९

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियाँ लगाना
वर्जित है। कोई सज्जन पन्द्रह दिन से अधिक देर तक
पुस्तक अपने पास नहीं रख सकते। अधिक देर तक
रखने के लिये पुनः आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये।

Mitchell and
Savay

103

کتاب کی کتابت	
کتاب کا نمبر	2/6 4
آگے کا نمبر	24.7.89
تاریخ	
گورکھ گڑھ ہندوستان - ہریدوار	

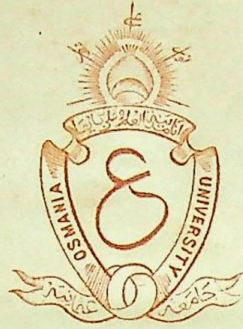

2/8/-

690

نصاب درسیہ کارخانہ
نشان ۱۵

انجینیئر کی کارخانے

چالیس سہ سبق

Forty Lessons in Engineering
Workshop practice



690, U

مصنفہ
سی۔ ایف۔ مچل اور ای۔ جی۔ ڈیوی

مترجمہ
مولوی سید ولد ار حسین صاحب
بی۔ ای۔ ایم۔ آر۔ ایس۔ آئی
سابق چیف انجینیئر حکمتہ تعلیمات سرکار عالی

گورکھ گڑھ کا گڈی

۱۳۶۴ھ م ۱۳۵۴ھ ق م
۱۳۶۴ھ م ۱۳۵۴ھ ق م
مطبوعہ

طبع مطبعہ جامعہ اسلامیہ ہریدوار



یہ کتاب میسرز کیسل اینڈ کمپنی (لندن) کی اجازت سے
جن کو حق اشاعت حاصل ہے اردو میں ترجمہ کر کے
طبع و شائع کی گئی ہے۔

(۵۰۰)

طبع دوم

فہرست مضامین

انجینیئری کارخانے کے چالیس عملی سبق

صفحہ	مضمون
۱	تہذیب
۲	سبق ۱ — اوزار
۴	سبق ۲ — مکان چڑھائی
۵	سبق ۳ — تیار مانا
۶	سبق ۴ — چھیلنا
۸	سبق ۵ — ریتنا
۱۱	سبق ۶ — نشان کش سے مرکز اندازی
۱۳	سبق ۷ — دستخرا دی اوزار
۱۵	سبق ۸ — خرا دانا
۱۶	سبق ۹ — استوانہ نما کام کو ریت کر مربع کرنا
۱۸	سبق ۱۰ — مرکز سنبہ
۲۱	سبق ۱۱ — برے
۲۲	سبق ۱۲ — برمانا
۲۳	سبق ۱۳ — سندس گھنٹی کاریتنا
۲۵	سبق ۱۴ — ڈھبھی اور برما پیما
۲۶	سبق ۱۵ — گھڑ چینی
	سبق ۱۶ — ہتھوڑی کے سرکی گھڑائی

صفحہ	مضمون
۲۸	سبق ۱۷ — پانہ
۳۰	سبق ۱۸ — بیرونی طول پیمائی کی ساخت
۳۳	سبق ۱۹ — جانچ یا پٹ گتیا
۳۵	سبق ۲۰ — تسلیع
۳۶	سبق ۲۱ — سیدھ گئیے یا راست دم
۳۷	سبق ۲۲ — ہتوڑی خرادنا
۳۸	سبق ۲۳ — خراو بردار
۴۰	سبق ۲۴ — شاقول کالٹو یا انگر
۴۱	سبق ۲۵ — برما گیر اور ٹھپے سے پیچ تراشی
۴۲	سبق ۲۶ — دستی آوزار سے خراو پر پیچ تراشی
۴۳	سبق ۲۷ — پھسلنی ٹیکن کے آوزار
۴۶	سبق ۲۸ — پیچ تراشی کے لیے بدل پیسے
۵۰	سبق ۲۹ — پیچ کی چوڑیوں کی فہرست
۵۳	سبق ۳۰ — پھسلنی ٹیکن آوزاروں سے پیچ تراشی
۵۵	سبق ۳۱ — پیچ تراشی کا پیمانہ اور اس کا استعمال
۵۷	سبق ۳۲ — سختانہ
۵۸	سبق ۳۳ — آب دینا
۵۹	سبق ۳۴ — خراوے ہوئے کام کی مربع مرکز اندازی یا کمر مرکز اندازی
۶۰	سبق ۳۵ — سپرٹ لیول یا الیکٹری افق نما
۶۲	سبق ۳۶ — مرکزی گتیا
۶۴	سبق ۳۷ — نشان کش
۶۶	سبق ۳۸ — چکر یا چرخ برما
۷۲	سبق ۳۹ — ٹانگا لگانا
۷۸	سبق ۴۰ — پگ چرخ یا پاؤں کی خراو

انجینیری کارخانہ کے چار عملی سبق

تھیل

کارخانہ جانے سے پہلے طالب علم کو چاہیے کہ اس کتاب کی اعدادی تصویروں میں سے جس اوزار کو بنانا چاہیے اس کی پوری جسامت کا عملی نقشہ تیار کرے۔ دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ ہر تصویر کے مکمل ابعاد پڑھنے کی سہولت کی غرض سے انتصاباً درج کیے گئے ہیں اور سب تراشیں منقوش کر دی گئی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ اوزار کس شے سے بنائے۔ اس کتاب میں مندرجہ ذیل تراشیں بتائی گئی ہیں :-



ڈھالالوہا



 
پٹواں لوہا



فولاد



پیتل



سیسہ

لکڑی
آڑی تراشلکڑی
طولی تراش

بہتر ہوگا کہ طالب علم نقشوں پر سے ہر چیز کی مقدار کو گن کر فہرست بنالے اور آسانی کے خیال سے ان مقادیر کو نقشے پر درج کر دے۔

سبق (۱)

یہ ضروری ہے کہ طالب علم کو مندرجہ ذیل اوزاروں اور اشیاء کے نام اور استعمال سکھائے جائیں :-
دستی اور ہینچی وائس - وائس شکنجہ - سلاخ گندا شکنجہ تختیاں -
سان - ریزہ دار پتھر - تیل سسلی - سلی -

دستی اور ریٹی ستوری -
چھیلن چھینی - صلیبی چھینی - میرکنی چھینی - گول سری چھینی -
مرکزی سنبہ - نقطہ سنبہ - گول سنبہ - پھن سنبہ - بیچہ اور گریدنی -
پٹ گنیا - T گنیا - مرکزی گنیا -
مائل گنیا -

الکولہی افق نما (سپرٹ لیول) - شاقلی لنگر اور ڈوری -
اندرونی اور بیرونی طول پیمیا اور تقسیمی پرکار یا مقسّم -
راست دم - مسطر اور سطح تختی -

برمانے، خراونے، پیچ تراشی، ڈھیریوں، مرکزوں، اور برموں کے پیمانے -

نشان کش، فولاد اور برنج نگار -
ٹھپہ گیر اور ٹھپہ پیچ تختی - بولٹوں کے سنبے - گیس اور برنجی چوڑیاں -
نقش تراش یا پیچ تراش -

پیچ برما اور پرونی - نیم دوری سنبہ یا D نما چوبی بھرت -
سوہن :-

گاؤ دم - چپٹا - نیم دوری - گول - مربع - مثلث - دستی یا محفوظ کنارے -
آری وار - شکاف ساز اور مخصوص شکلوں کے مختلف سوہن جیسے اک رُخا

(۱۰)

۳ برے۔ دست خراوی اوزار۔ پھسلنی لیکن پھرانے کے اوزار

سبق (۱)

شٹانوی، صاف، نہایت صاف اور لہریا۔ ریتی۔
سوہن برش یا سوہن مال۔

برے :-
چپٹا برما، سوئی برما، بکدار برما، چابی راہا برما، اور برما گیر یعنی دستہ۔
آنکھ تراش، چپٹا یا کنولی۔
چو کھٹے دار آری اور پچھل آری۔
دست خراوی اوزار :-

کند آلہ۔ فاصل رکھانی۔ بغلی اوزار۔ کھرجنی۔ برمانے، پیچ تراشنے اور
مہین کاری کے اوزار۔
پھسلنی لیکن پر خراونے کے اوزار :-
موٹے کام کی رکھانی۔ برمانے کے اوزار، کار د آلہ، بغلی اوزار، فاصل رکھانی
کمانی اور کھرجنی۔ کاٹنے کے اوزار اور گیسرندے۔ فائدہ درز اور
مربع چوڑی کے پیچ تراش اوزار۔

خراد مع ہتھ ٹیکین۔ چلاؤ چک اور دیگر اقسام کے چک۔
خراد مع پھسلنی لیکن۔ خرا د شکنجہ۔ معکوس گیرانی۔ تقسیم تختی۔ رخ تختی۔
زاویہ تختی۔ مخروط تختی اور مختلف چک۔
خراد مع کاٹھی اور رہنما پیچ۔ بدل پیچے۔ گل منیخ اور ربع دائرہ تختی۔
تسطیع اور مال کے لیے خود کار خرا د۔ آڑتی پھسلواں اور شکنجہ ڈھیری۔
دستی اور طاقتی برما کلیں۔ دست گردی اور چکر برے۔
کمان برما۔ صدی برے کا دستہ۔

کرنڈ پیہے۔ کرنڈ کاغذ و پارچہ۔ کرنڈ سفوف۔ کروکس (ماخج گہنی)۔ تریپولی
(Tripoli) اور دیگر اقسام کے پالش کرنے والے سفوف۔ سان چکر۔
چمک چکی۔ پالش یا جلا دینے کی قلیں۔

بھٹی جس میں دھونکنی یا پنکھا لگا ہو۔ نہائی۔ چمٹا۔ جوڑک حلقے۔ بالائی
اور زیریں محور اور محوری اوزار۔ گل سانچہ۔ چپٹیا۔ گدی۔ خرا د شکنجہ۔ (۱۱)

پنچ یعنی سنبہ یا چھیدنی ہمہ قسم کی۔
 بولٹ اوزار۔ گرم و سرد چھینی۔ پانی کا کوٹھا۔ جھونکنی۔ ٹھونسنی۔ کریدنی۔
 چونا۔ ریتی۔ چھیلن یا کوک کے صندوق۔
 گنیں اور دھاتی دھونچنی یا چھکنی۔ کاٹیا۔ ٹانگہ تپانی۔ پکا اور کچا ٹانگا۔
 سہاگا۔ رُوح نمک۔ تیل۔ بیروزہ۔ جست مرکب۔ دیگر اوزار و اشیاء
 جو کچے اور کپے ٹانگوں کے کام آتے ہیں۔

سبق (۲)

سان چڑھائی

دھاتوں کا کام کرنے کے لیے اگر اوزاروں کو تیز کرنا ہو تو سان کو کارگیر
 کی طرف گھمانا چاہیے تاکہ دندانے نہ بنیں۔ لیکن نوآموز اور نا تجربہ کار کام کرنے
 والوں کے لیے مناسب ہو گا کہ سان کو مخالف رخ میں گھمائیں۔ اوزاروں کو تیز
 کرتے وقت بہتر ہے کہ سان کے پتھر پر تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا اور صاف پانی ڈالتے
 رہیں تاکہ اوزار ٹھنڈا رہے اور اس کی آب کم نہ ہونے پائے۔ یہ ضروری ہے کہ
 پتھر پانی میں سے ہو کر نہ گھومے کیونکہ وہ اس سے نرم ہو جائیگا اور اچھی طرح رگڑ نہیں دیگا۔
 یہ مناسب ہے کہ جہاں تک ہو سکے سان چڑھاتے وقت اوزار کو پتھر
 کے مُنہ پر بائیں طرف سے دائیں طرف حرکت دیتے رہیں، تاکہ پتھر میں نالیاں
 نہ بن جائیں اور اس کی لگڑنا ہموار نہ ہو جائے۔
 فلز کاری اوزاروں کو سان چڑھاتے وقت کسی ٹیکن پر مضبوطی سے
 پکڑنا چاہیے۔

سبق (۳)

تپا نرمانا

تپا نرمانا ایک عمل ہے جس سے کسی دھات کے ذرات ترکیبی

(۱۲)



جن میں حرارت سے فساد پیدا ہوا ہو اپنے معمولی اور اصلی محل پر واپس آجائیں۔
 فولاد کے تیار زمانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو دموی سرخ کیا جاتا ہے۔
 اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ کسی دھکنے دار
 صندوق میں جس میں ان بجھے چوٹے کی منجھنی بھری ہو اس کو ٹھنڈا کیا جائے۔ کیونکہ
 اس میں گرمی دیر تک باقی رہتی ہے۔
 لوہا اگر کوٹنے یا دھکنے سے چھوٹا ہو گیا ہو تو اس کو بھی دموی سرخ کر کے
 آہستہ آہستہ ٹھنڈا کر کے نرم کر سکتے ہیں۔
 پیتل، تانبا، اور توپ دھات کے تیار زمانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو
 صرف اتنا تیار کرتے ہیں کہ دھات دھکنے نہ لگے۔ اس کے بعد اس کو ٹھنڈے
 پانی میں بجھاتے ہیں۔
 تانے یا پیتل کی تار کشی کے عمل میں جبکہ تار جنتری میں سے دب کر نکلتا ہے
 تو سخت اور چھوٹا ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر تیار نہ دیا جائے تو
 ملائم ہو جاتا ہے اور آسانی سے کھینچ سکتا ہے اور بہت مہین بن سکتا ہے۔

سبق (۴)

چھیلنا

فرض کرو کہ شکل ۱ میں بتائے ہوئے ٹکڑے کی بالائی سطح کو چھیلنا ہے
 جس طرح کہ بتایا گیا ہے پیتل کے خط نگار سے خط اندازی کرو۔ اس کے بعد
 ٹکڑے کو واس میں اس طرح سے بٹھاؤ کہ خطوط ا ب ج د افقی رہیں اور
 واس کے جڑوں سے ایک انچ اونچے رہیں۔
 ایک صلیبی چھینی $\frac{1}{4}$ انچ چوڑی منتخب کرو اور اطمینان کر لو کہ ہتھوڑی کے
 منہ پر یا چھینی کے سر پر کوئی دھنیت نہیں ہے۔ چھینی کو بائیں ہاتھ سے مستحکم
 پکڑو مگر سختی کے ساتھ نہیں۔ چھینی کی دھار کو کام پر ۵ یا ۴ انچ کے میلان پر رکھو
 اور کسی چھوٹی ہتھوڑی سے ہلکی ہلکی چوٹیں لگاتے ہوئے چھینی کو بڑھاتے چلے جاؤ۔

(۱۳)

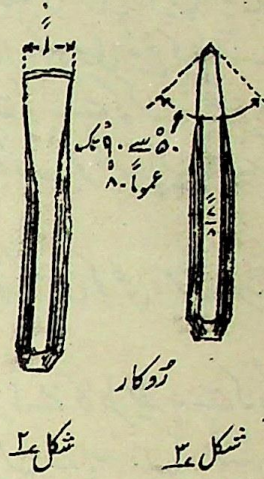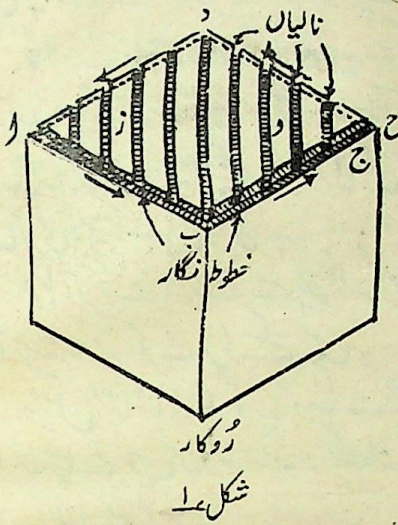

دو تین چوٹوں میں معلوم ہو جائیگا کہ چھینی کا زاویہ میلان اور استعمال کردہ قوت بھیک ہیں یا نہیں۔ اگر چھینی کام میں گہری دھنستی جا رہی ہے تو اس کے سر کو نیچا کر دو اور قوت کو کم کر دو اور اگر چھینی گہری نہ اتر رہی ہو تو اس کے سر کو اور اٹھاؤ اور زیادہ قوت استعمال کرو۔

ایک معین زاویے پر بمقابلہ ملکی چوٹ کے کڑی چوٹ لگانے سے چھینی زیادہ گہری اترے گی۔ اس کے ثبوت کے لیے تجربہ بہترین رہتا ہے۔

دھات کے ٹکڑے کو اسے خط کی سیدھ میں اس طرح سے کاٹنا شروع کرو کہ

خط پر کاٹ کا نشان صاف نمایاں ہو جائے اور اس کو بعد میں سو سن سے ریت کر برابر

کر دیا جاسکے۔ اس طرح کاٹتے ہوئے ب تک بڑھ جاؤ۔ اس کے بعد دو کی طرف اس کے

بعد ب سے ج اور ج سے د اور د سے ا کی طرف۔ جب یہ سب نقطے ایک سطح پر

ہو جائیں تو درمیانی حصے و اور ز کو جس طرح کہ بتایا گیا ہے نالیاں بنا کر کاٹ دیا

جاسکتا ہے۔ لیکن اس کا خیال رہے کہ وسطی حصہ کسی قدر اونچا رہے اور نالیوں کے

مابین دھات کی چوڑائی تراشنے کی دستی چھینی سے کسی قدر کم رکھی جائے۔ یہ بالعموم

۳ انچ سے لے کر ایک انچ تک ہونی چاہیے۔ سطحات کے تراشنے میں خصوصاً ڈھلی ہوئی ہاتھوں

(۱۴)

کے لیے اس امر کی احتیاط کرنی چاہیے کہ تراش، ٹکڑے کے کونوں سے وسط کی طرف
ہونی چاہیے تاکہ کوئے ٹوٹ نہ جائیں۔ جیسا کہ شکل ۱ میں ح پر بتایا گیا ہے۔
تھوڑا سا ردی سوت تیل میں بھگو کر پال رکھ لینا چاہیے تاکہ وقتاً فوقتاً چھیننی کی دھار
اس میں تر کر کے ٹھنڈی کی جائے اور چکنا ہٹ تراشنے میں مدد دے۔

اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ دھار خود چھیننی سے کسی قدر چوڑی رہے
اور تقریباً ۸ کے دور میں کسی قدر گولائی لیے ہوئے ہو اور بھوری زردی مائل
آب لیے ہوئے ہو۔ دیکھو شکل ۱ اور ۲۔


سبق (۵)

ریتنا

بعض دفعہ ڈھلائی گھریا بھٹی کے تیار شدہ کاموں کو ریتنے کے واسطے
اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ اس پر کی ریت یا چھلکوں کو کسی پرانے سوہن سے
جھاڑ دیا جاتا ہے۔ یا یہ کہ چھلنے کے بعد اس کو سان چڑھایا جاتا ہے یا تیزاب
چٹایا جاتا ہے تاکہ سوہن خراب نہ ہو۔
ریتنے میں دائس کے جڑے یا تو کھنی کی سطح میں ہوں یا یہ کہ چالیں
چوالیس انچ تک اونچے ہوں۔ بھاری کام جس پر سب سے زیادہ قوت کی
ضرورت ہوتی ہے دائس میں نیچے کے رخ پر رکھا جاتا ہے۔ چاہیے کہ کام
کے لحاظ سے پاؤں زمین پر مضبوط رہیں اور بیچ میں دس سے بیس انچ تک
فصل ہو اور گھٹنے سخت نہ ہوں۔

معمولی کام کے لیے سوہن کو سیدھے ہاتھ میں اس طرح پکڑو کہ انگوٹھا
دستے پر سیدھا رہے اور انگشت شہادت سوہن کے رخ پر ہو۔ سوہن کا
سرایا نوک بائیں ہاتھ سے پکڑنا چاہیے اس طرح کہ انگوٹھے کی گدی اوپر کی
طرف ہو اور باقی چار انگلیاں نیچے کی طرف سے سوہن کو پکڑیں۔
سوہن کو مضبوط پکڑنا چاہیے اور اگلے رگڑے میں مصنوع پر سے دبا کر

نکالنا چاہیے اور پچھلے رگڑے میں اس کو اٹھا لینا چاہیے تاکہ سوہن خراب نہ ہو۔
 بازوؤں کے جھولنے کی حرکت کی وجہ سے اگر خط مستقیم سے کسی قسم کا تغیر
 ہو جائے تو اس کی تلافی کلائی یا کہنی کو اونچا نیچا کر کے کر دینی چاہیے۔
 جب کام کا ایک رخ مکمل طور سے ریتنا جا چکا ہو تو اس کے عمودی یا
 وتری پہلو کو ریتنا چاہیے (دیکھو شکل ۷)۔ یا یہ کہ ہر رگڑے میں سوہن کو بائیں

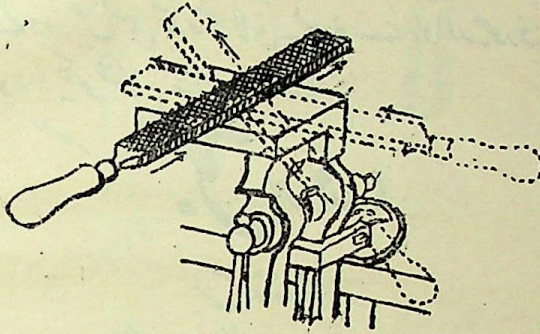

شکل ۷

جانب سے دائیں جانب تھوڑی سی حرکت دینی چاہیے تاکہ سوہن کاری برابر
 ہوتی رہے اور نالیاں بنتی نہ جائیں۔
 کام کے رُتوں کو اس عمل کے دوران میں راست دم کے ذریعہ سے متواتر
 جانتے رہو۔ اس کی لگر پسند وراور تیل ملا کر لگا دینا چاہیے تاکہ ریتی سے بچے ہوئے اونچے
 حصے اس کے لگنے سے نظر آجائیں۔ ان حصوں کو ہوشیاری سے ریتنا چاہیے
 یہاں تک کہ پوری سطح حسب خواہش ہموار ہو جائے۔


سبق (۶)

(۱۶)

نشان کش سے مرکز اندازی

$\frac{3}{4}$ انچ قطر اور $\frac{3}{4}$ انچ لمبا فولاد کا ایک ٹکڑا لو اور تیسرے سبق کے
 بتائے ہوئے طریقے پر اس کو تیار کرناؤ۔
 ہر ایک سرے کو چپٹا ریتو اس طرح کہ ہر سراسر طول کا عمود ہو۔

پٹ گنیے سے جانچو۔
دونوں سروں پر تھوڑی سی کھر یا ل دو اور اس ٹکڑے کو فائدہ درز کندے کی
درز میں رکھو۔ کندا ہموار سطح پر رکھا جانا چاہیے جیسا کہ شکل ۷ میں دکھایا گیا ہے۔

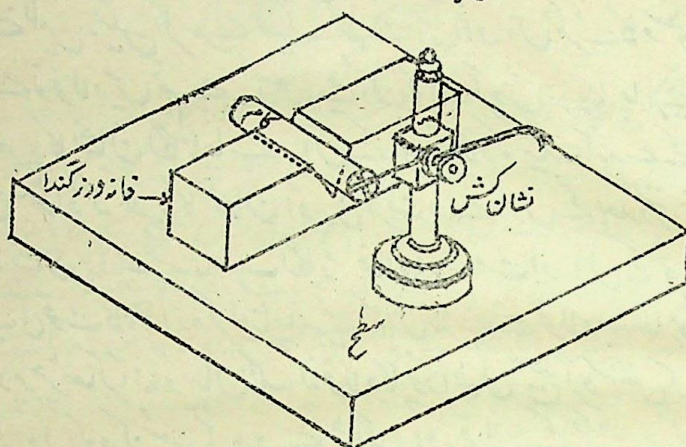

شکل ۷

ایک نشان کش کو لے کر نمایندے کو فولاد کے مفروضہ مرکز سے فرا اور جٹو۔ بائیں
ہاتھ سے فولاد کو فائدہ درز کے اندر رکھ کر ہوا اور داسے ہاتھ سے نشان کش کی
نوک کو فولاد کے کھر یا لگے ہوئے سرے پر سے آڑا ہٹاؤ۔ اس طرح کہ ایک افقی خط
بن جائے۔ فولاد کو نالی میں تقریباً ایک چوتھائی دور تک گھماؤ یہاں تک کہ ابتدائی
خط انتصابی ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا افقی خط کھینچو۔ فولاد کو اور ایک چوتھائی
گردش دو اور تیسرا خط کھینچو اور اسی طرح چوتھا خط کھینچو۔ اس طرح سے سرے پر چار
خط بن جائیں گے۔ ان چاروں خطوط کا نقطہ تقاطع مطلوبہ مرکز ہے اور اس پر
نقطہ سُنبی سے ہلکا سا نشان بنالو۔

اسی طرح دوسرے سرے پر بھی خط لگاؤ اور نقطہ سُنبی سے نشان کرو۔
فولاد کو خرا د کے مرکزوں پر ٹکاؤ اور نقطہ سُنبی سے بنائے ہوئے سوراخوں
رکھ کر بائیں ہاتھ سے گردش دو۔ اگر فولاد کے مرکز ٹھیک لگے ہیں تو وہ صحیح اور
مشترک مرکز گردش کر دیا لیکن اگر وہ خارج مرکز گھومے یا غیر صحیح چال چلے تو
سیدھے ہاتھ میں کھر یا ل ٹکڑا لے کر اس پر ہاتھ رکھ کر کھر یا ل کے ٹکڑے کو آہستہ آہستہ


فولاد کی طرف بڑھاؤ۔ یہاں تک کہ مرکز سے دور حصے پر کھریا کا نشان بن جائے۔ فولاد کو خرا د سے نکال لو اور اس میں لگاؤ اور مرکز کے نقطے کو مرکزِ سنبہ سے کھریا کے نشان کی طرف بٹاؤ۔ یہی عمل کئی دفعہ کرو یہاں تک کہ فولاد کے سرے ٹھیک گھومنے لگیں۔ لیکن اگر سرے ٹھیک گھومتے ہیں اور اس ٹکڑے کا وسطی حصہ بے ڈھنگا گھومتے تو فولاد میں خم ہے۔ اس لیے اس کو اور گردش دینا چاہیے اور جب سابق کھریا کا نشان لگانا چاہیے۔ اس کے بعد فولاد کو ٹیک کٹے کے جوف میں اس طرح بٹھاؤ کہ کھریا کا نشان اوپر کی طرف رہے۔ اس کے بعد دستی تہوڑی لے کر کھریا کے نشان پر ایک چیت ضرب لگاؤ۔ فولاد کی جہامت اور اس کے خم کے لحاظ سے ضرب کی قوت کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ اس ضرب سے فولاد سیدھا ہو جائیگا۔ اس کو پھر خرا د پر چڑھا کر آزمائو یہاں تک کہ فولاد کا پورا طول صحیح گردش کرنے لگے۔ اب مرکزوں کو مرکزِ سنبہ کی مدد سے بڑا کرو اور فولاد کے ٹکڑے کے ایک سرے پر بردار کو چڑھا کر اس کو پھر خرا د میں بٹھاؤ اور دوسرے سرے کو بغلی اوزار یا کارڈ آلہ سے مربع سطح تراش لو۔ اس کے بعد بردار کو مربع منہ سرے پر لے جاؤ اور باقی طول کو بھی مربع بنا ڈالو۔ رواں مرکز کو برما چیک سے بدل لو۔ جس میں $\frac{3}{4}$ اینچ قطر کا معمولی کام کا برما لگا ہوا اور پچھلے مرکز اور تھوڑے تیل کی مدد سے فولاد کے دونوں سروں میں $\frac{1}{4}$ اینچ گہرا گڑھا کرو اور دونوں پر آنکھ تراش لو یا اس کے لیے چوپھلے کو استعمال کرو۔ ان سوراخوں کا زاویہ میلان خرا د کے مرکزوں کا سا ہونا چاہیے۔ عام طور سے ۶۰ کا قاعدہ ہے۔ فولاد اب خرا د نے کے لیے تیار ہو گیا۔

کام میں سوراخ اس لیے کر دیے جاتے ہیں کہ اس کا مرکز محفوظ رہے اور آئندہ چل کر کبھی خرا د نے یا سیدھا کرنے کی ضرورت ہو تو کام دے سکے اور خرا د کے مرکز خراب نہ ہو جائیں۔

سبق (۷)

دستخرازی اوزار

شکل ۴ تا ۲ میں دستخرازی کے وہ معمولی اوزار دکھائے گئے ہیں جو فولاد پٹواں لوہے اور ڈھلے لوہے کے خراونے کے کام میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام طور سے ان کو اوزاری فولاد کی مربع سلاخ سے بنایا جاتا ہے جس کا ایک ضلع $\frac{1}{4}$ سے لے کر $\frac{3}{4}$ انچ تک ہوتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو گھڑا جاتا ہے، پھر ریتا جاتا ہے، یا مطلوبہ شکل بننے تک گھسا جاتا ہے اور سخت کیا جاتا ہے اور گہرے کاہی رنگ کی آب دی جاتی ہے۔ اوزار کا ایک سرا لکڑی کے دستے میں بٹھانے کے لیے نوکدار کر دیا جاتا ہے۔

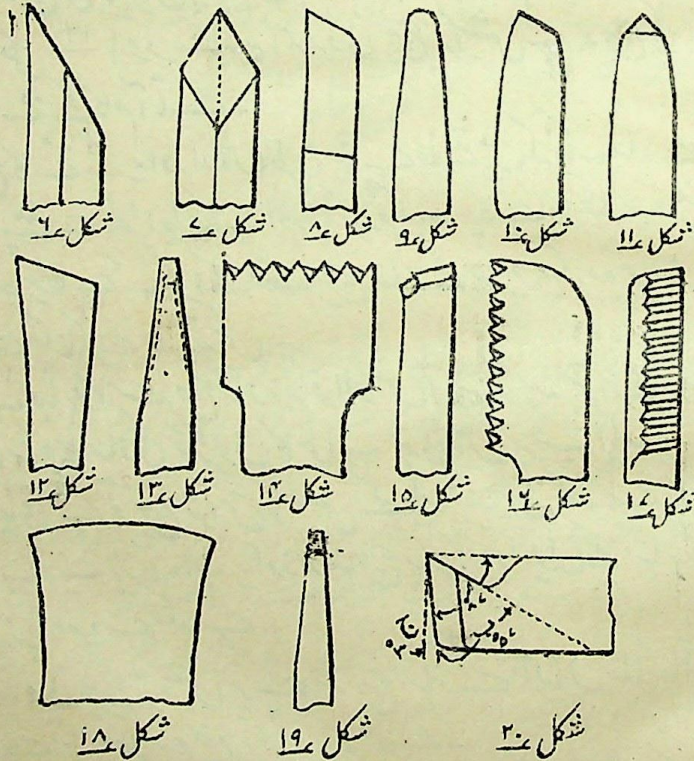

۱۔ ڈھلے لوہے اور پیتل کے لیے زاویہ۔ ب۔ پٹواں لوہے اور فولاد کے لیے زاویہ ج۔ فصل کے لیے زاویہ۔

شکل ۶۔ اور ۷ میں کندالہ دکھایا گیا ہے۔ یہ اوزار کام کو کھردرا کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ نوک کو ا کے مقام پر دبا دیا جاتا ہے تاکہ کانٹے کا کنارہ زیادہ مضبوط ہو جائے۔

شکل ۸۔ اور ۹۔ یہ گول سرے اوزار ہیں جو کام کو کھردرا کرنے اور اس میں جوف بنانے کے کام آتے ہیں۔

شکل ۱۰ اور ۱۱۔ یہ بغلی اوزار ہیں جو ہتھیلی، شانے اور سرے بنانے کے کام آتے ہیں۔ پیرائے مثلثی سو من سے بنتا ہے۔

شکل ۱۲ اور ۱۳۔ یہ فاصل رکھانی ہے جو کام کے تقسیم کرنے میں کام آتی ہے جبکہ وہ خرا د پر کھومتا ہو۔

شکل ۱۴ اور ۱۵۔ یہ بیرونی پیچ تراش یا نقش تراش یا لنگھ پیچ اوزار ہے جو پیچ کی بیرونی چوڑیاں بنانے کے کام آتا ہے۔

شکل ۱۶ اور ۱۷۔ یہ اندرونی پیچ تراش ہے جو پیچ کی اندرونی چوڑیاں بنانے کے کام آتا ہے۔

(۱۹)

پیچ کاٹنے کے یہ اوزار اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ ایک سادے فولاد کے ٹکڑے کو جو پہلے سے گھڑا جا چکا ہے اور تپا کر نرم کیا جا چکا ہے اور مطلوبہ وضع کے مطابق ریتا جا چکا ہے لے کر ایک شہ پیچ ساز کے منہ پر جبکہ وہ خرا د میں کھوستا ہو روغن سے چکنا کر کے جھاتے ہیں۔

آب دیا ہوا شہ پیچ ساز نرم فولاد میں آہستہ آہستہ متوازی نالیاں گا دیتا ہے جو شہ پیچ ساز کی چوڑیوں کا جواب ہوتی ہیں۔ جب ایک چوڑی

چوڑی بن جاتی ہے تو پیچ تراش کو فصل کے لیے پیچھے کھسکاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو آب دیتے ہیں۔ اب یہ اوزار شہ پیچ ساز کی چوڑیوں کے مشابہ گھائی کے

(۲۰)

پیچ کاٹنے میں کام دے سکتا ہے۔

اندرونی پیچ تراش پر پہلے شہ پیچ ساز سے نالیاں بنائی جاتی ہیں اور آب دینے سے قبل مطلوبہ وضع پر خرا دیا جاتا ہے۔

کھردری گھائی کے نقش تراش کو پہلے تقریباً پیچ کی گھائی کے برابر

ایک مثلث سوہن سے چھیل لیتے ہیں تاکہ جہاں تک ہو سکے شہ پیچ سازی چوڑیاں قائم رہیں۔

شکل ۱۸ اور ۱۹۔ یہ گھر چنی ہے جو ڈھلے لوہے اور دوسری دھاتوں کو جبکہ وہ خراد میں گھومتی ہوں پالش کرنے کے کام آتی ہے۔ بالعموم اس کو کسی پیرائے چھپے سوہن سے بناتے ہیں اور سرے کو گھر کے پتلا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ سرے کے کوٹنے ۹۰ کے ہو جائیں۔ ان کو کسی قدر گول ریت کر (شکل میں بکیر بتایا گیا ہے) تیل سلی سے صاف کر لیتے ہیں۔

استعمال کے وقت اسے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر ٹکانا چاہیے اور یہ ٹکڑا ہتھ ٹیکن پر رکھا جانا چاہیے تاکہ تھر تھر اسٹ پیدا نہ ہو اور بجائے پالش کرنے کے کام میں دھاریاں نہ بن جائیں۔

شکل ۲۰۔ وہ نقشہ ہے جس میں پٹواں لوہے اور فولاد ڈھلے لوہے اور پیتل کے کاٹنے کے زاویے اور ان کا طریقہ استعمال بتایا گیا ہے تاکہ تراشنے کے کنارے حتی الامکان مضبوط رہیں۔





سبق (۸)

خرادنا

چار اینچ لمبا اور $\frac{1}{8}$ اینچ قطر کا لوہے کا ایک ٹکڑا لو۔ چھٹے سبق میں بتائے ہوئے طریقے کے بموجب سروں کو مربع کرو مرکز ڈالو، برما کرو اور آنکھ تراش لو۔ شکل ۲۱ و ۲۲ میں جو ابعاد بتائے گئے ہیں ان کے بموجب خراد لو۔ سرے پر بردار کو لگاؤ اور خراد کے مرکوزوں کے مابین کام کو چڑھاؤ تاکہ وہ آسانی سے سرے پھسلنے کے بغیر گھوم سکے۔ بردار کی گردشی ڈنڈی کو علاوہ چیک کی ڈنڈی سے ملا کر رکھو۔ ہتھ ٹیکن کو خراد کے مرکز کی سطح سے تقریباً $\frac{1}{8}$ اینچ اونچے اور کام سے $\frac{1}{8}$ اینچ دور رکھو۔

(۲۱) خراد کو چلاؤ۔ کند آلہ کو لے کر اس کی موٹھ سیدھے ہاتھ میں لو اور

کند آلہ کے آہنی حصہ کو بائیں ہاتھ سے بیچ میں سے پکڑو۔
کند آلہ کا منہ جھکا کر دائیں جانب ہتھ ٹیکن پر رکھو جیسا کہ شکل ۲۲ میں
بتایا گیا ہے اور آہستہ سے کام میں $\frac{1}{4}$ اینچ گہرا اتارو۔ اس کے بعد دہستے

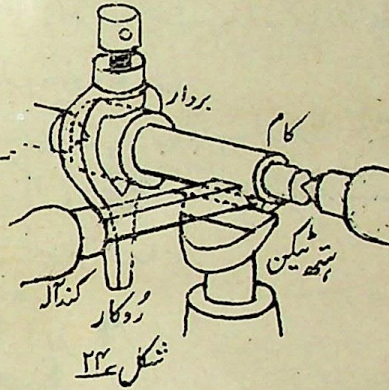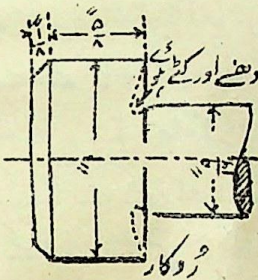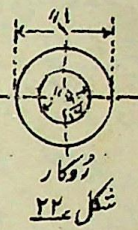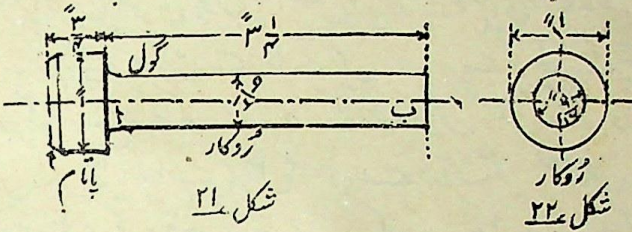

اور بائیں ہاتھوں سے کند آلہ کو بائیں رخ پر موڑی حرکت دو یہاں تک کہ
کند آلہ کی نوک چوٹی پر نکل آئے۔ اس کے بعد اس کی نوک کو پھیر نیچا کرو اور
جہاں سے کہ گزشتہ موڑ شروع ہوئی تھی وہیں سے پھر شروع کرو۔ اسی طرح
کام کے مطلوبہ طول تک بڑھتے چلے جاؤ۔

فرض کرو کہ کام راست نہ ہوا اور اس پر گوڑے ہوں تو کند آلہ کو
ہتھ ٹیکن پر مضبوط پکڑو یہاں تک کہ گوڑے مصنوع کی دوسری سطح کے متوازی
آپ ہی آپ چیل جائیں۔ اس کے لیے یہ کرو کہ ہر گردش میں جب گوڑے
سامنے آئیں تو کند آلہ کو آہستہ سے بڑھا دو۔

اب پھر ابتدائی جگہ سے کام شروع کرو اور کام پر جب سابق ایک
اور تراش لگاؤ اور کند آلہ کو صابن کے پانی سے بھگوئے جاؤ۔ اس امر کی

(۲۲)

استوانہ نما کام کو ریت کر مرلج کرنا

احتیاط رکھو کہ گرہ سے نہ بنیں اور کام کا سرا ج دو سرے حصوں سے کسی قدر کم رہے یہاں تک کہ کل حصہ مطلوبہ قطر کا ہو جائے۔ اس کے بعد اس کے پورے طول میں اس کو متوازی کر لو اور بیرونی طول پیماسے جانچتے جاؤ اور اس کو اس طرح سے جوڑو کہ یہ کم حصہ اس میں کھینچا رہے۔ اب کام کے سر کو کندالہ یا بھلی رکھانی سے چوکور کر لو۔ مگر کوٹنے ذرا گولائی لیے رہیں (دیکھو شکل ۲۱) اور زیادہ کٹنے نہ پائیں یا دھسن نہ جائیں۔ جیسا کہ شکل ۲۲ میں بڑے پیمانے پر بتایا گیا ہے۔

نقطہ ب پر بردار کو چڑھاؤ (شکل ۲۱) اور کام کے سر کو ابعاد کے بموجب خرا دو اور جیسا کہ شکل ۲۱ میں بتایا گیا ہے یا تام نکال لو۔

خراد کو تیز رفتار پر چلاؤ۔ پچھلے مرکز پر تیل ڈالو اور ایک چھ انچ بنی نہایت مصفا دستی سوہن لے کر سیدھے ہاتھ میں موٹے رکھو اور سوہن کی نوک کو بائیں ہاتھ کی پہلی دو انگلیوں اور انگوٹھے سے پکڑو۔ سوہن کو نرمی سے کام پر لگاؤ اور آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھاؤ اس طرح سے کہ اس عمل میں خرا د کی مرتبہ گردش کر جائے۔

حتی الامکان سوہن کو کم استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اگر کام اچھی طرح تیار کیا جا چکا ہے تو دو تین پھیر سوہن کے کافی ہو جائیں گے۔

اب بردار کو سرے ا پر رکھو اور چھوٹے قطر کو بھی اسی طریقہ پر ریتو۔ اور بیرونی طول پیماسے جانچتے رہو تاکہ وہ متوازی رہے۔ اس کے بعد کرند پارچہ کو کسی چپٹی لکڑی پر اچھی طرح پھیلا کر اور تیل لگا کر پالش کر ڈالو۔


سبق (۹)

استوانہ نما کام کو ریت کر مرلج کرنا


فولاد کے ایک ٹکڑے کو جو خرا د ا جا چکا ہے اور ایک سرے پر بردار چڑھا کر خرا د کے مرکروں پر لگاؤ۔

(۲۳)


تقسیم کمال کو تقسیم تختی کے سوراخ میں لگاؤ اور نشان کش یا کسی تیسرے
 اوزار کو پھسلتی سیکن میں گس کر فولاد پر ایک افقی خط لگاؤ۔
 تقسیم کمال نکال لو اور اگر تقسیم تختی سو حصوں میں منقسم ہے تو سرگبرے کو
 پھراؤ یہاں تک کہ تقسیم کمال پچیسویں سوراخ میں اتر آئے۔ اب فولاد پر ایک
 اور افقی خط لگاؤ۔ سرگبرے کو اسی طرح علی الترتیب پچاسویں اور پچیسویں
 سوراخوں پر لاتے جاؤ اور خط لگاتے جاؤ اور جس طرح کہ شکل ۲۵ میں بتایا گیا ہے

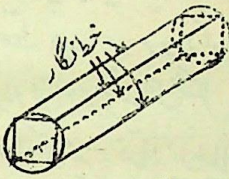


شکل ۲۵

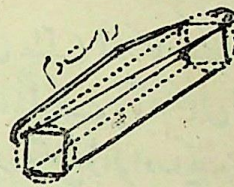

شکل ۲۴

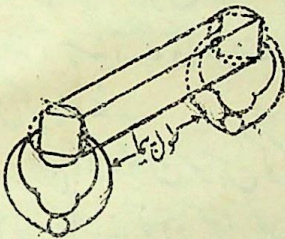

شکل ۲۶

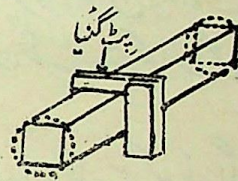

شکل ۲۷

فولاد پر نشان کر لو۔ فولاد کو خرا د پر سے نکال کر واٹس میں پکڑو اور ہر ایک سرے پر
 ایک مربع بناؤ (جو چار خطوط اس سے پہلے لگائے جا چکے ہیں وہ کونوں کے
 نشان ہیں)۔ نقطہ بندی سے مربعوں کے ہر ایک نشان کھود لو۔ مربع کے باہر کا
 حصہ چھنٹ جانے سے کام تیار ہو جائیگا۔

کام کو واٹس میں پکڑ کر خطوط کے اوپر کی دھات کو ریت ڈالو۔ پہلے موٹا
 ریتو۔ اس کے بعد چکنے سوہن سے صاف کر لو۔ مگر مخالف ریتوں کو پہلے ریتو۔
 اس کام کو راست دم یا پیٹ گنیے سے جانچ لو جیسا کہ شکل ۲۶ اور ۲۷ میں
 بتایا گیا ہے اور مخالف ریتوں کو ایک دوسرے کے متوازی کر لو، بیسرونی

(۲۴)

طول پیماسے جانچتے جاؤ جیسا کہ شکل ۲۶ میں بتایا گیا ہے اور یہ دونوں سُرخ دوسرے رُخوں کے عمودی ہوں۔ ان کو پٹ گئیے سے آزا لوجیسا کہ شکل ۲۷ میں۔
جب یہ سب ہو جائیں تو صاف کر کے پالش کرو۔

سبق (۱۰)

مرکزِ سنبہ


۵۔ انچ قطر کی ایک فولادی سلاخ لو۔ ہتھوڑی اور چھنی لے کر ایک سرے سے ۳ ۳/۴ انچ طول پر اطراف نشان ڈالو اور ٹیک کُندے پر سیدھا رکھ کر ۳ ۳/۴ انچ لمب ٹکڑا کاٹ لو۔ اس کے کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹیک کُندے کے جوف پر نشان کردہ حصہ کو رکھو اور ہتھوڑی سے ایک کڑی ضرب لگاؤ تو وہ ٹوٹ کر الگ ہو جائیگا۔

سبق (۳) میں جس طرح کہ بیان کیا گیا ہے اس ٹکڑے کو تیار نر مالو اور سروں کو مرع کر کے مرکز اندازی کر لو۔ یہ کام اندازے سے بھی ہو سکتا ہے یا تقسیمی پر کار سے جس کی ایک ساق مدور ہو۔ فولاد کے ٹکڑے کے سروں پر کھریا لگا دی جاتی ہے اور ہر ایک پر چار خط لگائے جاتے ہیں جیسا کہ شکل ۳۱ میں بتایا گیا ہے۔


اس کے لیے یہ کرو کہ تقسیمی پر کار کی نوک مفروضہ مرکز سے کسی قدر مہٹا کر رکھو اور پر کار کی مدور ساق کو رہتا کر کے دوسری نوک سے چار ننخی خطوط کھینچو جیسا کہ شکل ۳۱ میں بتایا گیا ہے۔ ان خطوط کی محدود جگہ مطلوبہ مرکز کو بتاتی ہے۔ نقطہ سنبہ سے اس کا نشان کر لو اور سبق (۶) میں بتائے ہوئے طریقے پر خرد پر چڑھا کر جانچ لو۔ اس امر کی احتیاط کر لو کہ پہلے ہی مرکز بہت بُرا نہ بن جائے اور فولاد کے مرکز کے خط پر مرکز سنبہ سیدھا اور کھڑا رہے۔

(۲۳)


تقسیم کمال کو تقسیم تختی کے سوراخ میں لگاؤ اور نشان کش یا کسی تیسرے
 اوزار کو پھسلتی سیکن میں گس کر فولاد پر ایک افقی خط لگاؤ۔
 تقسیم کمال نکال لو اور اگر تقسیم تختی سو حصوں میں منقسم ہے تو سرگبرے کو
 پھراؤ یہاں تک کہ تقسیم کمال پچیسویں سوراخ میں اتر آئے۔ اب فولاد پر ایک
 اور افقی خط لگاؤ۔ سرگبرے کو اسی طرح علی الترتیب پچاسویں اور پچیسویں
 سوراخوں پر لاتے جاؤ اور خط لگاتے جاؤ اور جس طرح کہ شکل ۲۵ میں بتایا گیا ہے

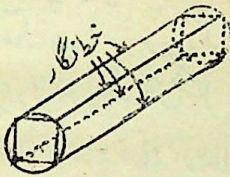


شکل ۲۵

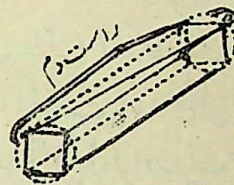

شکل ۲۴

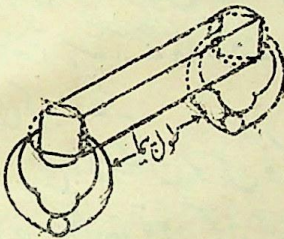

شکل ۲۶

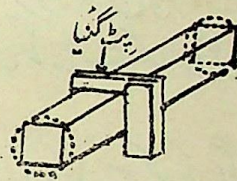

شکل ۲۷

فولاد پر نشان کرلو۔ فولاد کو خرا د پر سے نکال کر واٹس میں پکڑو اور ہر ایک سرے پر
 ایک مربع بناؤ (جو چار خطوط اس سے پہلے لگائے جا چکے ہیں وہ کونوں کے
 نشان ہیں)۔ نقطہ نمونی سے مربعوں کے ہر ایک نشان کھود لو۔ مربع کے باہر کا
 حصہ چھنٹ جانے سے کام تیار ہو جائیگا۔

کام کو واٹس میں پکڑ کر خطوط کے اوپر کی دھات کو ریت ڈالو۔ پہلے موٹا
 ریتو۔ اس کے بعد چکنے سوہن سے صاف کرلو۔ مگر مخالف سمتوں کو پہلے ریتو۔
 اس کام کو راست دم یا پٹ گنیا سے جانچ لو جیسا کہ شکل ۲۶ اور ۲۷ میں
 بتایا گیا ہے اور مخالف رتوں کو ایک دوسرے کے متوازی کرلو، بیسرونی

(۲۴)

طول پیماسے جانچتے جاؤ جیسا کہ شکل ۲۶ میں بتایا گیا ہے اور یہ دونوں رخ دوسرے رخوں کے عمودی ہوں۔ ان کو پٹ گئیے سے آزما لو جیسا کہ شکل ۲۷ میں۔
جب یہ سب ہو جائیں تو صاف کر کے پالش کرو۔

سبق (۱۰)

مرکزِ سنبہ


۵۔ انچ قطر کی ایک فولادی سلاخ لو۔ ستھوڑی اور چھینی لے کر ایک سرے سے $3\frac{3}{4}$ انچ طول پر اطراف نشان ڈالو اور ٹیک کُنڈے پر سیدھا رکھ کر $3\frac{3}{4}$ انچ لمب ٹکڑا کاٹ لو۔ اس کے کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹیک کُنڈے کے جوف پر نشان کردہ حصہ کو رکھو اور ستھوڑی سے ایک کڑی ضرب لگاؤ تو وہ ٹوٹ کر الگ ہو جائیگا۔

سبق (۳) میں جس طرح کہ بیان کیا گیا ہے اس ٹکڑے کو تیار کرنا لو اور سروں کو مربع کر کے مرکز اندازی کر لو۔ یہ کام اندازے سے بھی ہو سکتا ہے یا تقسیمی پر کار سے جس کی ایک ساق مدور ہو۔ فولاد کے ٹکڑے کے سروں پر کھریا لگا دی جاتی ہے اور ہر ایک پر چار خط لگائے جاتے ہیں جیسا کہ شکل ۳۱ میں بتایا گیا ہے۔


اس کے لیے یہ کرو کہ تقسیمی پر کار کی نوک مفروضہ مرکز سے کسی قدر مہٹا کر رکھو اور پر کار کی مدور ساق کو رہتا کر کے دوسری نوک سے چار منحنی خطوط کھینچو جیسا کہ شکل ۳۱ میں بتایا گیا ہے۔ ان خطوط کی محدود جگہ مطلوبہ مرکز کو بتاتی ہے۔ نقطہ سنبہ سے اس کا نشان کر لو اور سبق (۶) میں بتائے ہوئے طریقے پر خراہ پر چڑھا کر جانچ لو۔ اس امر کی احتیاط کر لو کہ پہلے ہی مرکز بہت بڑا نہ بن جائے اور فولاد کے مرکز کے خط پر مرکز سنبہ سیدھا اور کھڑا رہے۔

(۲۵)

جب صحیح مرکز لگ جائے تو ایک سرے پر بردار کو چڑھاؤ اور شکل ۲۹ میں بتائے ہوئے ابعاد کے بموجب خرا دو۔ اس کے بعد صاف کر کے پالش کرو۔

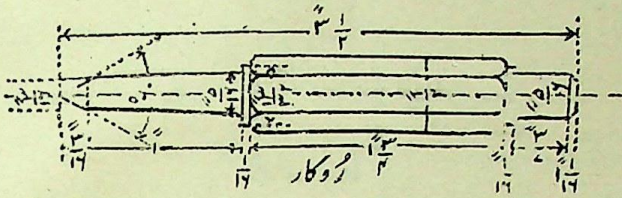

شکل ۲۹

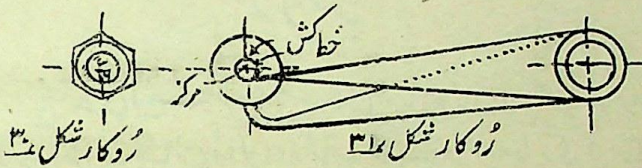

شکل ۳۱

اب سنبہ کو ہمہ گیر چپک میں لگاؤ تاکہ وہ صحیح گردش کرے۔ مرکز ڈالے ہوئے سروں کو گاؤ دم کر لو۔ یہاں تک کہ وسطی نوک خرا دو کے مرکزوں کی ہم زاویہ ہو جائے۔ وھٹور تھ (Whitworth) کی خرا دو میں یہ زاویہ ۵۵° کا اور عام طور سے ۴۰° کا ہوتا ہے اور بھاری کام کے لیے ۴۵° کا ہوتا ہے۔




 

 
 

درمیانی حصہ کو گول رہنے دو یا خط اندازی کر کے پسند کے موافق شش پہلو ہشت پہلو یا مربع بنا لو۔ جب مکمل ہو جائے تو وسطی نوک کو سخت کر کے ہلکے خاکی رنگ کی آب دیدو۔

سبق (۱۱)

برے

عام طور سے مستعمل برہموں کے اقسام کو شکل ۳۲ تا ۳۵ میں بتایا گیا ہے۔ شکل ۳۲ اور ۳۳ میں جو برہم دکھائے گئے ہیں وہ کمافی برہما گیروں

(۲۶)

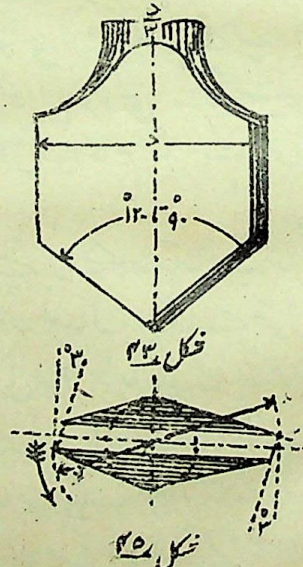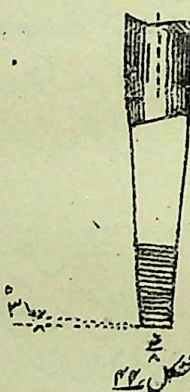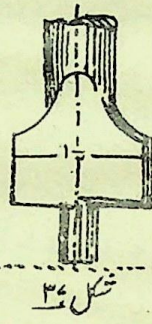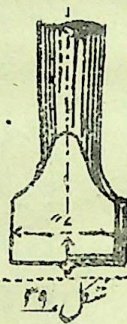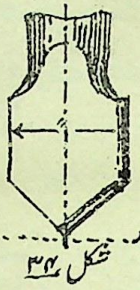

میں لگائے جاتے ہیں۔ یہ برے چھوٹے سُورخ ڈالنے میں یا ایسے مقامات پر جہاں کل کا استعمال نہیں ہو سکتا سُورخ ڈالنے میں کام آتے ہیں۔

شکل ۳۲ و ۳۵۔ یہ معمولی چپٹے برے ہیں جو خراڈ، برماکل، چکر برموں اور دستی برموں میں استعمال ہوتے ہیں۔ (۳۴)

شکل ۳۶۔ یہ "بلدار برما" ہے جو خراڈ یا برماکل میں کام آتا ہے۔ شکل ۳۷ اور ۳۸ میں سوئی برمایا سوزن تراش بتایا گیا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ کام میں پہلے سوئی کے قابل چھوٹا سا چھید ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی مدد سے بڑا سُورخ بن سکے۔ اس کو برماکل یا چکر برے میں لگاتے ہیں۔ بولٹوں کے سروں وغیرہ کو کسی سطح میں ہموار بچھانے کے لیے گھرنانے میں کام آتا ہے۔

شکل ۳۹ و ۴۰ میں "چابی رابا" یا "چپٹے برے" کو بتایا گیا ہے۔ یہ خراڈ، برماکل، اور دستی برموں میں لگایا جاتا ہے اور دھریوں میں چابیوں اور پرگزروں کے لیے سُورخ ڈالنے کے کام آتا ہے اور جب سوئی برما استعمال نہیں ہو سکتا تو گھرنانے کے بھی کام آتا ہے۔

شکل ۴۱ اور ۴۲۔ یہ "نیم دوری" یا "قلم زبان" برے ہیں جو خراڈ میں لگائے جاتے ہیں۔ پہلے سُورخ کے منہ کو کسی برے اچھل سے سیدھا کر لیتے ہیں تاکہ وہ نوک جو گول، سیدھا اور متوازی سُورخ ڈالنے سے صحیح ابتدا کر سکے۔ اس میں خوبی یہ ہے کہ سان چڑھائی سے کام جسامت میں کم نہیں ہوتا۔

شکل ۴۳۔ ۴۴ اور ۴۵ میں چپٹے برے کا عام تناسب بتایا گیا ہے۔ ضروری ہے کہ یہ صحیح زاویے پر ترشے ہوں اور جیسا کہ بتایا گیا ہے تھوڑے فاصلہ تک معکوس متوازی ہوں تاکہ کئی مرتبہ کی سان چڑھائی کے بعد بھی قطر کم نہ ہو۔ تراشے کناروں کو سوہن کرنا چاہیے یا سان چڑھانا چاہیے تاکہ مساوی طول اور میلان کے رہیں ورنہ صرف ایک ہی کنارے سے کاٹ پڑیگی اور سُورخ بیضوی ہو جائیگا۔ متوازی حصوں کو ۳۰ کے زاویے پر

2/62

22857

برمانا

۲۱

سبق (۱۲)

۶۹۰
 ڈھیللا کر دینا چاہیے (دیکھو شکل ۴۵) تاکہ برما گرم نہ ہو جائے۔ نوک کو چونکہ بہت تھوڑا کاٹنے کا کام کرنا پڑتا ہے اس لیے اس کو صرف کام میں دھنسانا پڑتا ہے۔ اس کی چوڑائی کا تعین صرف تجربے یا برمانے کی چیز کے انداز سے ہو سکتا ہے۔ چپے برموں کو ہلکے زرد رنگ کی آب دینا چاہیے اور بلدار برموں کو گہرے زرد رنگ کی۔ ان کے استعمال کے وقت فولاد اور پٹواں لوہے کے لیے روغن یا صابن کے پانی کی تدبیر کرنی چاہیے۔ ڈھلے لوہے اور پیتل کے لیے مدھن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ڈھلا لوہا بہت سخت ہے تو ایک برما جو بالکلیہ سخت ہو استعمال کرنا چاہیے اور تار بین کاتیل ڈالنا چاہیے۔

بلدار برموں کو خاص طور سے بنائے ہوئے آلہ میں سان چڑھانا

چاہیے۔


فولاد کو برمانے کی معمولی رفتار برے کے محیط پر ۱۲ فٹ فی منٹ ہے، ڈھلے لوہے کے لیے ۸ فٹ، پٹواں لوہے کے لیے ۲۴ فٹ، پیتل کے لیے ۲۵ فٹ۔

شکل ۵ میں برموں کے زاویوں کے لیے ایک مفید ناپ بتایا گیا ہے۔ اس کے حصوں سے کاٹنے والے کناروں کے طول کو کم و بیش کیا جاسکتا ہے۔

سبق (۱۲)

برمانا

برے سے کوئی سوراخ کرنے کے لیے پہلے نقطہ مبنی سے مرکز کا بلکاس نشان ڈالو اور تقیسی پرکار لے کر ہونے والے سوراخ کے نصف قطر سے کسی قدر کم ناپ لو۔ اس مرکز سے ایک دائرہ بکھینچو (شکل ۴۶) اور نقطہ مبنی سے اس پر نقاط ج ڈال کر نشان کر لو۔ اب جبکہ برے سے سوراخ بنیگا تو نقطے کٹ جائینگے۔

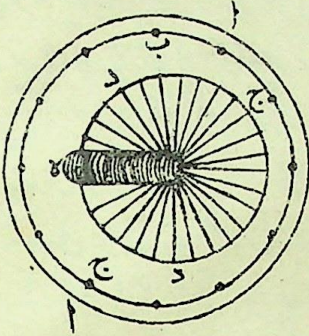

شکل ۲۶

مرکز سنبہ لے کر اب مرکز کو بڑا کر لو
اور برما نا شروع کرو۔ اگر سوراخ دائرے کے
مرکز سے باہر کی طرف جا رہا ہے جیسا کہ ۵
(شکل ۲۶) پر دکھایا گیا ہے تو ایک گول سر
کی جھیننی لو اور کنارے سے مرکز تک ایک
نالی کاٹ لو (دیکھو ۵)۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا
کہ برے کی نوک نالی کی طرف کھینچ لگی اور (۲۹)
اس رخ کو کاٹنا شروع کرے گی۔ اس عمل کو
دہرانا چاہیے یہاں تک کہ برما نقطہ سنبہ کے دائرے کے بیچوں بیچ میں گھومتے
لگے۔


اس عمل کا نام ”سوراخ کی کشید“ ہے اور قبل اس کے کہ برما کام کے
پورے قطر کو کاٹ دے اس کو انجام دینا چاہیے۔

سبق (۱۳)

مسدس گھنڈی کا ریتنا

ایک سادہ فولاد کا ٹکڑا لو۔ ایسا جیسا کہ سبق ۸ اور ۲۶ کے بیان کے
موجب خراہ کر بیچ ڈالا جا چکا ہے۔ تقسیم تختی لے کر گھنڈی کو چھ مساوی حصوں میں
تقسیم کرو اور ہر حصہ پر ایک افقی خط کھینچو جیسا کہ سبق ۹ میں بیان کیا جا چکا ہے۔
فولاد کے اس ٹکڑے کو خراہ سے نکال لو اور خطوط کے سروں کو پستل یا
فولاد نگار سے ملا دو جیسا کہ شکل ۲۷ میں اسے ۶ تک دکھایا گیا ہے۔ اس طرح
دونوں سروں پر دو مسدس بن جائیں گے۔

پچھلے حصہ کو سیسے کے شکنوں میں پکڑ کر دس دس میں رکھو۔ اس طرح
سے کہ بیچ کی چوڑیاں دب نہ جائیں اور مسدس کے خطوط کے باہر کی

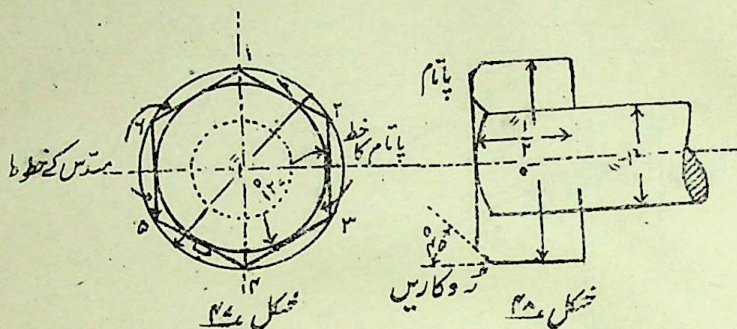


و صاف کر ریت ڈالو۔ مگر اس کا خیال رہے کہ سب پہلو گھنڈی کی سطح پر عمود رہیں۔ مس کے مخالف ضلعوں کو پہلے بساؤ جیسا کہ ۱ اور ب میں بتایا گیا ہے اور ان کو متوازی کر لو۔ طول پیمیا سے جانچتے جاؤ اور دیکھو کہ زاویے ڈھبیری پیمیا میں ٹھیک اترتے ہیں۔ جب یہ کام صحیح ہو جائے تو سو من سے صاف کر کے پالش کر لو اور بولٹ کو خراہ میں رکھ کر گھنڈی پر پاتام بناؤ جیسا کہ شکل ۴۸ میں بتایا گیا ہے۔

سبق (۱۲)

ڈھیری اور برما پیمیا

فولادی چادر کے دو ٹکڑے لو۔ ایک $۳\frac{1}{4}$ انچ \times $۲\frac{1}{4}$ انچ \times $\frac{1}{4}$ انچ حجم کا ہو اور دوسرا $۲\frac{5}{8}$ انچ \times $۱\frac{3}{4}$ انچ \times $\frac{1}{4}$ انچ حجم کا ہو اور شکل ۴۹ اور ۵۰ میں بتائی ہوئی جسامت کے بموجب ان پر تیسر خط نگار سے نشان ڈالو۔ دستی چھیننی اور ہتھوڑی سے ان کو اس شکل کے بموجب سرسری طور سے کاٹ لو اور کناروں اور زاویوں کو موٹے سو من سے ریت لو۔ زاویوں کو صاف کر کے مکمل کر لو۔ اس امر کی احتیاط رہے کہ سب زاویے برابر اور صحیح نوک کے ہوں۔ اس کے لیے چپٹا، نیم دوری اور

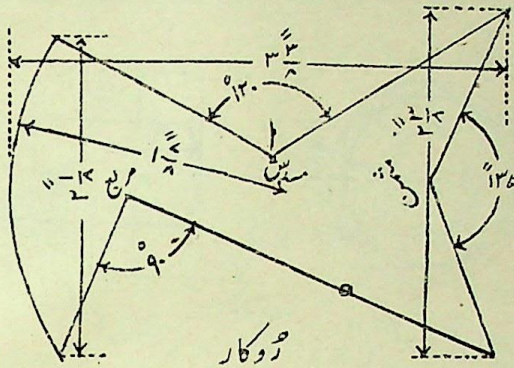


شکل ۲۹

نہایت صاف سوہن استعمال کرو۔ پایہ کہ زاویوں کی نوکیں پچھل آری سے کاٹی جائیں جیسا کہ شکل ۲۹ میں بتایا گیا ہے۔

مقطوعہ پیمانہ کو شکستہ تختی پر کس دو جیسا کہ شکل ۵۱ میں بتایا گیا ہے اور اضلاع کو صاف سوہن کرو۔ اس کے بعد سوہن پر گھریا لگا دو تاکہ اس کے دندانے کام میں گھرے نہ آئیں۔ اب ہلکا سوہن کرو۔ اس کا


(۳۱)

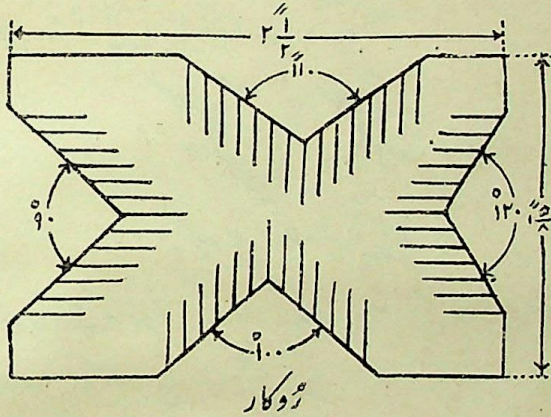

شکل ۵۱

طریقہ یہ ہے کہ شکل ۵۱ میں بتائے ہوئے مقام پر سوہن کو پکڑو اور متوازی طریقہ سے سوہن کو آگے اور پیچھے کام پر کھینچو جیسا کہ تیسروں سے بتایا گیا ہے۔ جب کام کے دونوں رخ چکنی اور گہری خراشوں سے پاک ہو جائیں تو

نمبر (۱) کرند پارچے کا ٹکڑا لے کر سوہن یا پالش کرنے کی لکڑی پر لیٹو اور ہلکے سوہن کرنے کے طریقے کے بموجب استعمال کرو اور آخر میں زیادہ مہین کرند پارچے سے پالش ختم کرو۔ اگر پالش کرتے وقت کرند پارچے کے ساتھ تھوڑا تیل استعمال کیا جائے تو پالش بہتر اور زیادہ پائدار ہوتی ہے۔

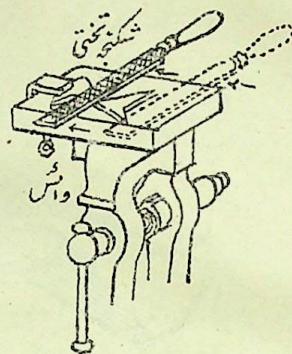


شکل ۵۱

زاویوں پر بھی احتیاط سے ہلکا سوہن کرو اور مہین کرند پارچے کی ایک دو رگڑوں سے اس کام کو بھی ختم کرو۔
 باریک کام کے لیے سوہن کشی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے کام کی صفائی (۳۲) صرف ایسے سوہنوں کے استعمال سے حاصل کی جانی چاہیے جو ایک دوسرے سے زیادہ باریک تراش کے ہوں اور سوہن بھی ایک سرخ پیر چلانا چاہیے جو نوک سے دم کی طرف ہو۔

سبق (۱۵)

گھڑ چھینی

۱/۲ انچ قطر کی ایک فولادی سلاخ لو اور اگر ہشت پہلو نہ ہو تو دھڑی سرخ تیار کر دستی تھوڑی اور چپٹیا سے چھ انچ طول تک ہشت پہلو بنا لو۔ اب جیسا کہ شکل ۵۲ میں دکھایا گیا ہے ہر عریض اور تنگ پہلو پر باری باری سے چپٹیا استعمال کر کے کانٹے والے کنارے کو اتار و مٹا کر اس مقام پر فولاد اچھی طرح ٹھک جائے اور شکل ۵۲ میں دکھائے ہوئے (۳۳) ابعاد کے بموجب ہو جائے۔ اب چھینی کو سلاخ میں سے ایک گرم چوٹ لگا کر کاٹ لو اور محو ف چھٹے میں کپڑا کر سرے کو گھڑ لوجیا کہ بتایا گیا ہے۔

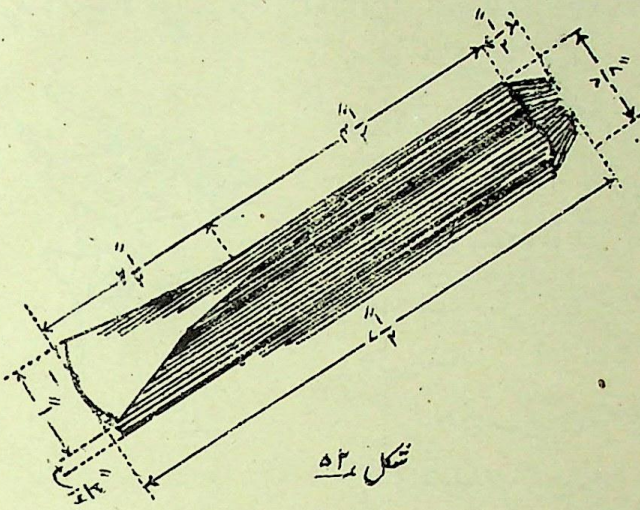

اب جھیننی کو چمٹے میں اُلٹا پکڑو اور پتلے سرے کو ۲ انچ تک دھوی سرخ گرم کرو۔
اب نوک کو انتضاباً ایک انچ گہرائی تک ٹھنڈے پانی میں بجھاؤ اور اسی
سطح پر ہلاتے رہو یہاں تک کہ بالکل ٹھنڈی ہو جائے۔ پانی سے
نکال کر ٹھنڈے سرے کو ریزہ دار پتھر سے ملو یہاں تک کہ چمک جائے۔
اب اُس کے رنگ کو دیکھتے رہو کہ سرے سے آخر تک بدلتا جاتا ہے۔ یہاں
تک کہ بھورا زرد رنگ آجائے۔ اب جھیننی کو انتضاباً کامل طور پر پانی میں ڈبو کر
جلد ٹھنڈا کر لو۔


سبق (۱۶)

ہتھوڑی کے سرکی گھڑائی

ایک گول فولادی سلاخ لو جس کا قطر ۱/۲ انچ ہو اور بھٹی میں رکھ کر
مَدھم سرخ رنگ ہونے تک گرم کرو۔ اس امر کی احتیاط رہے کہ حرارت
اس درجے سے بڑھنے نہ پائے ورنہ فولاد جل کر بیکار ہو جائیگا۔

ایک گول گاؤم خراؤد شکنجہ لوہے کا اوسط قطر $5\frac{1}{2}$ اینچ ہو اور فولاد کے بیچوں بیچ اور ایک سرے سے $2\frac{1}{4}$ اینچ دور ایک سوراخ سنبہ کرو۔ سنبہ کر کے اس سوراخ کو اور بڑا کر لو اور ایک بیضوی گاؤم خراؤد شکنجہ استعمال کرو یہاں تک کہ سوراخ ایسا ہو جائے جیسا کہ شکل ۵۳ اور ۵۴ کے منقوہ خطوط سے دکھایا گیا ہے۔

خراؤد شکنجہ لگا ہوا رہنے دو اور دونوں رُخوں کو بیضوی سوراخ کے متوازی کر کے چپٹا کر لو اور پچکاتی کی مدد سے سوراخ کا ہر پہلو دباؤ تاکہ کناریاں بن جائیں۔ دیکھو آ اور تب (شکل ۵۳ و ۵۴)۔ خراؤد شکنجہ کو نکال لو اور گول سرے کو گھڑ لو۔ مگر خیال رکھو کہ فولاد پٹ کر بچان ہو جائے۔

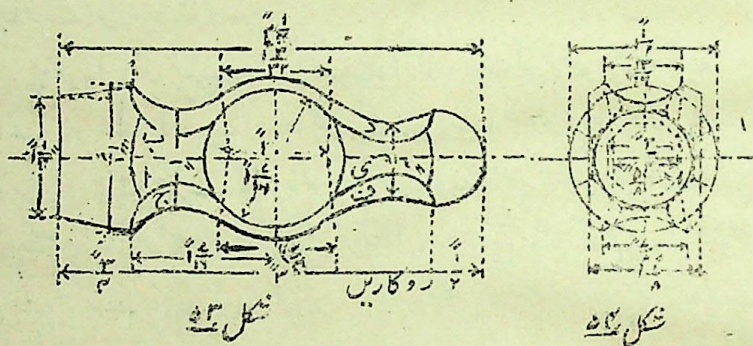


گول سرے کو محو فٹے میں پیکر کر اس حصہ کو گرم کرو جو ہتھوڑی کا منہ ہوگا اور چھینی سے گرم چوٹ لگا کر دکھائے ہوئے ابعاد سے $\frac{1}{4}$ اینچ بڑھ کر ٹکڑا کاٹ لو اور ہتھوڑی کے منہ کو اچھی طرح بیٹھ لو تاکہ فولاد ٹھوس ہو جائے۔ اگر سرے پر کوئی مار کہ ڈالنا ہے تو یہ اس وقت کرنا چاہیے جبکہ خراؤد شکنجہ لگا ہو۔ ہتھوڑی کے منہ کو دھوی سسج گرم کر کے کما لو اس کے لیے اُسے چوٹنے کی کافی مقدار کے ساتھ صندوق میں بند کر کے آہستہ آہستہ ٹھنڈا کرنا چاہیے۔

سبق (۱۷)

پانہ

فولاد کا ایک ٹکڑا دو فٹ لمبا اور $\frac{3}{4}$ x ۲ x اینچ تراش کالو۔ سرا
(شکل ۵۵) کوٹ کر $\frac{1}{4}$ اینچ قطر اور $\frac{1}{4}$ اینچ موٹائی کا کرلو اور دستے کے
حصے ب کو بتائے ہوئے زاویے پر میلان دیدو۔ $\frac{1}{4}$ اینچ کی چاروں طرف
گنجائش رکھو تاکہ پانہ کی تکمیل ہو سکے۔ اب اس کو احتیاط سے تیار مالو۔
دستے کی سیدھ میں پانہ کے منہ کا مرکز لگاؤ اور شکل ۵۵، ۵۶ اور ۵۷
کے ابعاد کے بموجب بنالو۔

پہلووں اور جبرے والے سرے ا کو ریت کر مطلوبہ شکل کا بنا لو
اور بتائے ہوئے زاویے اور وضع کے بموجب نشان ڈال دو۔ ایک یا
(۳۵) زیادہ برموں سے جبرے کو برمالو اور برے کے سوراخوں کی محدود جگہ کو
دستی چھینی یا سوہن سے کاٹ کر نکال دو۔ ج کے مقام پر $\frac{1}{4}$ اینچ کا ایک
فاصلہ سوراخ برما کر آنکھ تراش لو۔ دیکھو شکل ۵۵ اور ۵۶۔ اب پوری سطح کو

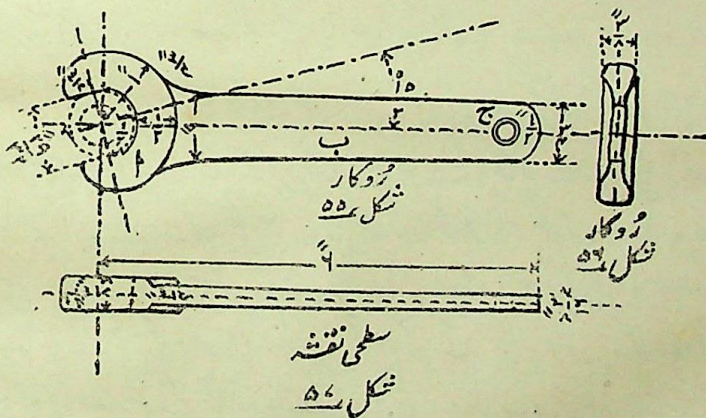

سوہن سے صاف کرلو اور جبروں کو احتیاط سے ایک دوسرے کا متوازن اور

سبق (۱۷)

۲۹

دھورتھ کی ڈھیری کی جدول

دستے سے عمودی کرلو اور پورے پانہ کو پالش کرلو۔ جبڑوں پر ہلکی سی آب دیدینا مناسب ہے۔ عام طور سے جبڑوں کو ڈھیری کی چیپٹائی سے $\frac{1}{2}$ (۵۰۲) حصہ چوڑا رکھا جاتا ہے اور اگر پانہ بتائے ہوئے زاویے کا بنایا جائے تو یہ نسبت سیدھے پانہ کے ڈھیریاں کسنے کے لیے کم جگہ درکار ہوگی۔

دھورتھ ڈھیریوں کی جدول

بولٹ گھنٹی کی بلندی		چیپٹائی کا عرض		بولٹ کا قطر
اعشاریہ	انچ	اعشاریہ	انچ	انچ
۱۰۹۳	$\frac{۷}{۴۴}$	۳۳۸	$\frac{۲۱}{۴۴}$	$\frac{۱}{۸}$
۱۶۴۰	$\frac{۵}{۳۲}$	۴۴۸	$\frac{۲۹}{۴۴}$	$\frac{۳}{۱۶}$
۲۱۸۷	$\frac{۷}{۳۲}$	۵۲۵	$\frac{۳۳}{۴۴}$	$\frac{۱}{۴}$
۲۷۳۴	$\frac{۱۷}{۴۴}$	۶۰۱	$\frac{۱۹}{۳۲}$	$\frac{۵}{۱۶}$
۳۲۸۱	$\frac{۲۱}{۴۴}$	۶۰۹	$\frac{۲۵}{۴۴}$	$\frac{۳}{۸}$
۳۸۷۵	$\frac{۷}{۱۶}$	۹۱۹	$\frac{۲۹}{۳۲}$	$\frac{۱}{۲}$
۴۵۶۸	$\frac{۳۵}{۴۴}$	۱۰۱۰	$۱\frac{۳}{۳۲}$	$\frac{۵}{۸}$
۴۵۶۲	$\frac{۲۱}{۳۲}$	۱۰۳۰	$۱\frac{۱۹}{۴۴}$	$\frac{۳}{۴}$
۴۶۵۶	$\frac{۲۹}{۴۴}$	۱۳۷۷	$۱\frac{۲۱}{۴۴}$	$\frac{۷}{۸}$
۵۸۷۵	$\frac{۷}{۸}$	۱۵۷۷	$۱\frac{۲۳}{۴۴}$	۱



ڈھیری کی موٹائی = بولٹ کا قطر

Whitworth ۱۷

سبق (۱۸)



بیرونی طول پیمائی کی ساخت

ایک فولادی چادر کا ٹکڑا $۴\frac{۵}{۸}$ انچ لمبائی، $\frac{۳}{۳۲}$ انچ چوڑا اور $\frac{۳}{۳۲}$ انچ موٹا
لو اور اس کے ایک سرخ پر پیتلی خط نگار سے نشان کرو جیسا کہ شکل ۵۸
میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۱ پر دو سوراخ $\frac{۱}{۸}$ انچ قطر کے برآں لو اور دستی جھیننی اور

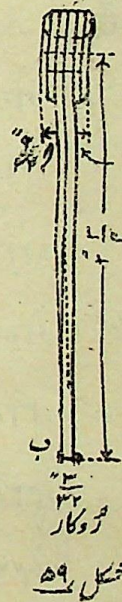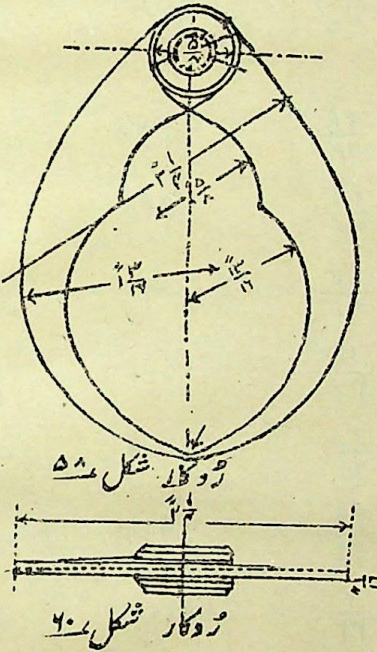


مہنٹری سے نشان کردہ خطوط کے بموجب کاٹ لو۔ اس کے بعد دونوں ٹکڑوں کو
سیدھا کر کے اس طرح رکھو کہ خط زدہ سرخ بیرونی جانب رہے۔ اب برائے ہوئے
سوراخوں کو نیچے اوپر رکھ کر پٹالو۔ خط زدہ کناروں کو معمولی طور سے ریت لو۔
اب اس طول پیمائی کو دھوی سرخ گرم کر لو اور نہائی کی نوک یا کسی گول سلاح پر رکھ کر

جنہ کا لو جیسا کہ شکل ۵۷ میں دکھایا گیا ہے اور دونوں کناروں کو یکساں ریت لو۔
اب ریٹ کر کاٹ ڈالو اور طول پیمائی کے پھلوں کی دونوں نوکوں کو فولاد کی
سوٹائی سے کسی قدر زیادہ عریض گھڑ لو۔ دیکھو ج شکل ۵۹۔
سلاخی کنندے کو لے کر وائس میں پکڑو اور طول پیمائی کے پھلوں کو کس دو
جیسا کہ شکل ۶۰ میں دکھایا گیا ہے اور ان کے دونوں رخوں کو سوہن سے مستقیم
کر لو۔ خاص طور سے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ حصہ ج جہاں واشر بیٹھتے ہیں

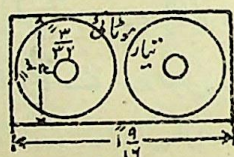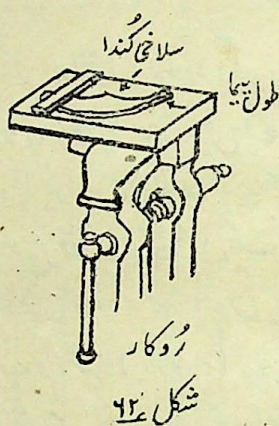

رود کار
شکل ۶۳

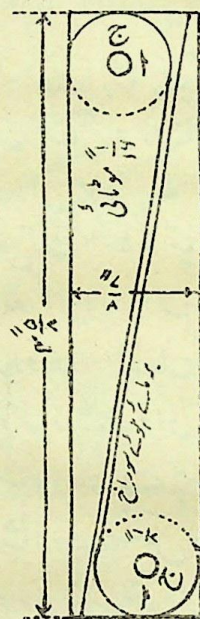

رود کار
شکل ۶۱

چسٹا اور متوازی رہے۔ پہلے موٹا سوہن استعمال کرو اس کے بعد باریک۔
باریک سوہن پر گھربالگا دو تاکہ دھاتی ڈرے سوہن کے دانتوں کو بند نہ کر دیں۔
اگر دانت بند ہونے لگیں تو سوہن برش یا سوہن مال یا پیتلی خط نگار سے
صاف کر لو یا پیتل کی چھٹی پٹی کو ٹھوک کر پتلا کر کے استعمال کرو۔
طول پیمائی کو پورے طور سے ریت لو اور صرف نوکوں اور آنکڑوں کی

گولائی کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد موٹے کرند پارچے سے اور اس کے بعد باریک کرند پارچہ سے اور تھوڑے سے تیل سے پالش کی تکمیل کر لو۔

فولاد کا ایک چپٹا ٹکڑا لے جیسا کہ پہلے استعمال کیا جا چکا ہے۔ اس پر نشان اندازی کر کے دو سوراخ $\frac{1}{8}$ انچ قطر کے برآلو اور شکل ۶۲ کے بموجب کاٹ کر واشٹر بنالو۔ ان کو خرد شکنجہ پر چڑھاؤ اور اس پر پھرا کر دونوں رنوں کے کنارے پلٹا لو۔ دونوں کو سیدھا اور متوازی رکھو اور جیسا کہ بتایا گیا ہے پاتا م بناؤ۔

دونوں ساقوں کو ملا کر رکھو اس طرح کہ واشٹر اپنی اپنی جگہ ہوں۔ اب ایک گاؤڈم آری پر تھوڑا تیل لگا کر سوراخوں میں بڑو دو تاکہ دھات کی چاروں موٹائیوں میں ایک تدریجی گاؤڈم سوراخ ہو جائے۔


$\frac{1}{16}$ انچ قطر کا فولاد کا ایک ٹکڑا لے اس کے وسط کو تپا نرماؤ اور گاؤڈم خرد لو تاکہ چاروں گاؤڈم سوراخوں میں اتر سکے اور ان چاروں سے $\frac{3}{16}$ انچ بڑھ کر ہو۔ اب واشٹروں اور ساقوں کو الگ کر دو اور واشٹروں کے بیرونی رخ پر کسی قدر آنکھ تراش لو اور سب کو صاف طور سے پونچھ کر گھسنے والی سطحوں پر ذرا ذرا سا تیل مل کر بتدریج ریشالو۔ مگر ریٹ کو مساوی طور سے پھیلانا چاہیے تاکہ آنکھ میں اتر آئے اور طول پیمائیا تھ کے اشارہ سے کھل جائے اور بند ہو سکے۔ ریٹ کے کناروں کو صاف کر لو اور دونوں بڑے سروں کو احتیاط کے ساتھ واشٹروں تک ریت کر پالش کرو۔ اب بہت احتیاط سے اس طرح کہ ساقیں خراب نہ ہو جائیں ساقوں کے بیچ کو ایک دوسرے کے مقابل ہو کر ہی ٹھیک کر لو (شکل ۶۳) تاکہ طول پیمائی کی نوکیں بند ہو کر ایک سیدھی رہیں۔ نوکوں کو ریت کر کسی قدر گول ایک دوسرے کے متوازی کر لو اور پالش کرو۔

نوکوں کو بعض دفعہ سخت دیا جاتا ہے تاکہ گھسنے سے محفوظ رہیں۔

سبق (۱۹)

جانیچ یا پیٹ گنیا

شکل ۶۲ میں دکھائے ہوئے نمونے کے بموجب گنیے کو سرسری طور سے گھڑ کر تیار مالو اور ایک موٹا سوہن لے کر رخ اب کو ریت لوتا کہ سامنے کے پھل سے قائم الزاویہ ہو جائے۔ اب لا کو اب کے قائم الزاویہ ریتو۔

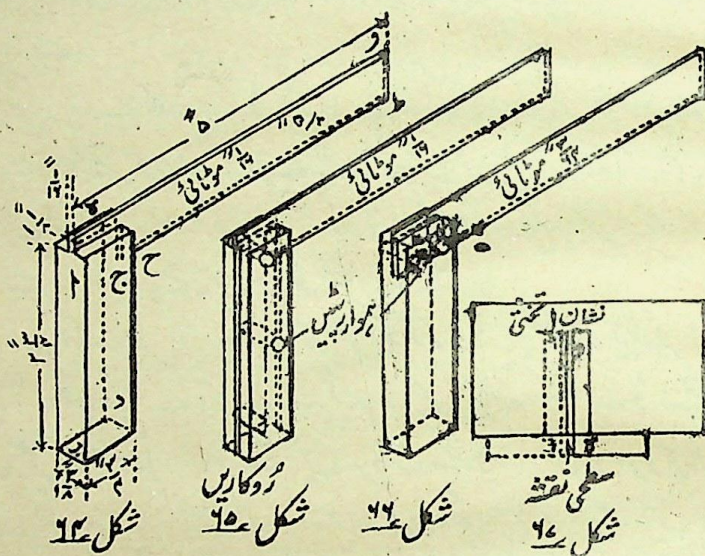

اور ح ط اور ج د کو سرسری طور سے علی الترتیب لا و اور اب کے متوازی کر لو۔ اب پہلوؤں کو رخوں کے عمود میں ریتنا چاہیے اور پھل کو یکساں موٹائی کا کر کے اس کے سروں کو بھی ایک دوسرے سے عمودی کر دینا چاہیے۔
اب جبکہ یہ موٹا کام پورا ہو جائے تو اس کو سوہن سے صاف کر لو اور زیادہ باریکی سے مربع بنا لو۔ اب ج د اور اب دوبارہ ریت کر ایک دوسرے کے صحیح طور سے متوازی کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح لا و اور ح ط۔

صرف اس کا خیال رہنا چاہیے کہ یہ اب اور ج ۵ کے عمودی رہیں۔
 اس کی جائچ کا طریقہ یہ ہے کہ گنیا نشان تختی پر رکھا جاتا ہے جیسا کہ
 شکل ۲۷ میں دکھایا گیا ہے۔ اب اس کی سطح پر خط لگاؤ۔ پھر منقوط
 خط سے بتائے ہوئے مقام پر گنیے کو بٹھا کر رکھو اور دیکھو کہ کنارہ ۴ و خط ۱
 پر منطبق ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو گنیے کو درست کرو یہاں تک کہ کنارہ
 ۴ و خط ۱ پر ٹھیک اترے جبکہ اس کو دونوں میں سے کسی ایک مقام پر
 رکھیں۔ جب گنیا صحیح ہو جائے تو اس کو پالش کر لینا چاہیے۔ اگر کچھ چھاپہ یا
 عدد اندازی کرنی ہو تو سوہن سے صاف کرنے اور آخری صحت سے پہلے
 کر لینی چاہیے۔

گنیا بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گنیا اور پھل فولاد کے ایک ہی
 ٹکڑے سے بناتے ہیں اور گنیا کے پتلے کو رفع کر کے اس طرح مضبوط
 کرتے ہیں کہ اس کے دونوں جانب فولاد کا ایک ایک ٹکڑا ہموار کاؤڈم
 ریٹوں سے رہتا دیتے ہیں دیکھو شکل ۲۵۔

اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پھل کو گنیا سے علیحدہ تیار کرتے ہیں دیکھو
 شکل ۲۶۔ اس کے لیے آرے سے گنیا کے میں ایک شکاف ڈالتے ہیں اور
 اس میں پھل کو مستحکم بٹھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو عمودی کر کے اسی
 وضع میں گنیا سے اور پھل میں سے دو پیٹی سوراخ برمالیتے ہیں اور دو
 فولادی ریٹیں کس کر جانشین کر دی جاتی ہیں تاکہ سوراخوں میں اچھی طرح
 بیٹھ جائیں اور کام پورا ہو جانے پر اوپر نمایاں نہ ہوں۔

 

یہ گنیے مختلف اشیا سے بن سکتے ہیں اور ریٹ لگانے کے بعد
 آخری مرتبہ پھر صحت کا اندازہ کر لینا چاہیے جس طرح کہ ٹھوس گنیے کے متعلق
 بیان کیا جا چکا ہے۔

سبق (۲۰)

تسطیح

فرض کرو کہ کام کو چھیل کر اور ریت کر یا کسی دوسرے طریقے پر پہلے سے تیار کر لیا ہے۔ اُس کو سوہن سے صاف کرنا چاہیے یہاں تک کہ بالکل ہموار ہو جائے اور اُس کی ہمواری راست دم سے ثابت ہو۔ اب اُس کو پونچھ کر صاف کر لو اور سطح تختی پر سیندور اور تیل کا لپ لگا کے کام کو اُس پر رکھو۔ کام کو جبکہ وہ سطح تختی پر ہے خفیف سی دوری حرکت دو تو جو حصے کہ اونچے ہیں اُن پر سیندور لگ جائیگا۔ اُن کو مصفا سوہن سے ریت کر نکال دو اور جب تقریباً صحیح ہو جائے تو کسی قدر کھریج لو۔ مگر اس امر کی احتیاط رہے کہ ہر چھیلین میں دھات کی نہایت کم مقدار خارج ہو۔

رُود کاریں

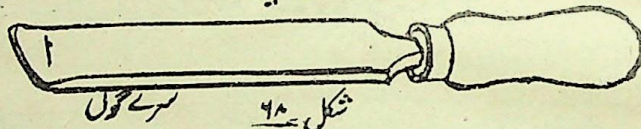

شکل ۶۹

یہ عمل یہاں تک ہونا چاہیے کہ کام کی کامل سطح پر سطح تختی سے صرف خال خال سیندور لگنے لگے۔

کام اور سطح تختی کو بار بار صاف کرنا چاہیے اور اسی طریقے پر بار بار جانچنا چاہیے اور جو جو حصے چمکدار رہتے جائیں اُن کو پھیلے جانا چاہیے یہاں تک کہ کام صحیح ہو جائے۔

سیدہ گنیے یا راست دم

۳۶


سبق (۲۱)

عام طور سے جو گھڑ چنیاں استعمال ہوتی ہیں وہ شکل ۶۸ و ۶۹ میں دکھائی گئی ہیں۔ شکل ۶۸ کی گھڑ چنی گھڑ کر خاص وضع پر ریتی گئی ہے اور سخت کر کے اس پر ملے زرد رنگ کی آب دی گئی ہے۔ یہ صرف گوشہ اُسے کاٹتی ہے۔ شکل ۶۹ کی گھڑ چنی کسی پرانے مثلث سوہن سے بنائی اور گھڑلی جاتی ہے۔ دونوں گھڑ چنیاں سخت تیل سلی پر چٹالی جاتی ہیں۔

سبق (۲۱)

سیدہ گنیے یا راست دم

فولاد کے تین ٹکڑے بارہ انچ لمبے، ڈیڑھ انچ چوڑے اور $\frac{3}{32}$ انچ موٹے لو۔ ان کو تیار مالو اور ان کے سروں پر ایک ایک $\frac{1}{4}$ انچی سوراخ برمالو۔ ان کے کناروں کو ریت لویا سان پر گھس لو اور سوراخ دار سر میں بولٹ پھندا دے اس طرح کہ تینوں ٹکڑے مل کر ایک سلاخ بن جائیں۔ اب شکل ۷۰ کے بموجب ان کی پشت کو ریت لویا صاف کر لو۔

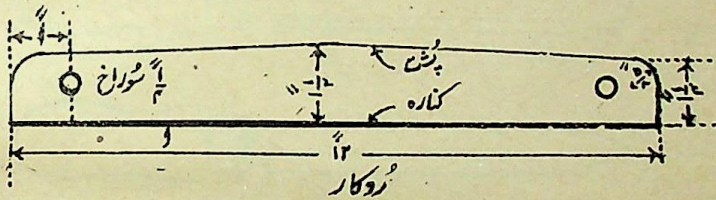

شکل ۷۰

کنارہ ۱ کو صحت کے ساتھ ریت کر صاف کر لو۔ اب بولٹ نکال لو اور سلاخوں پر اوپر ۲ اور ۳ نمبر ڈالو اور اوپر ۲ کا کنارہ سے کنارہ ملا کر مقابلہ کرو اور اگر ان میں مطابقت نہ ہو تو نمبر ۱ کو ذرا چھیل لو تاکہ نمبر ۲ پر ٹھیک اتر آئے۔ اسی طرح نمبر ۲ و ۳ کا مقابلہ کرو اور اگر ضرورت ہو تو نمبر ۳ کو نمبر ۲ کے مشابہ کر لو۔ اب نمبر ۳ کا نمبر ۱ سے مقابلہ کرو اور اگر کوئی

۳۳

فرق ہو تو اس کی تنصیف کرو۔ اس کے بعد نمبر ۱ کو نمبر ۲ سے مقابلہ کرو اور نمبر ۲ کو ملا لو۔ اسی طرح متبادل مقابلہ کرتے جاؤ یہاں تک کہ تینوں ایک دوسرے کے مطابق ہو جائیں اور صحیح سیدھ گمنے بن جائیں۔ ایک چکنا سوہن استعمال کرو یہاں تک کہ ان کی سطحیں تقریباً ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے بعد سینڈور لگا کر کنارے کی جلیج کرو اور کھچنی سے کام کی تکمیل کرو۔

تین سلاخوں کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ دو سلاخیں باوجود محو ہونے یا گولائی رکھنے کے مطابق ہو سکتی ہیں۔ سرے بدل کے جانچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ انہما اگر مساوی ہے تو دونوں میں ہمیشہ تطابق رہیگا۔ کنارے کی اختتامی صحت کرنے سے قبل بازوؤں اور پشت کی تکمیل کا ہمیشہ خیال رکھو خصوصاً جبکہ سیدھ گمنیا یعنی راست دم ڈھلے ٹوہے کا ہو۔

سبق (۲۲)

ہتوڑی خرادنا

۳/۳ انچ لمبا اور سوا انچ قطر کا فولاد کا ایک ٹکڑا لے کر اس کو تیار مالو۔ اس کے سروں اور مرکز کو مربع کر لو جیسا کہ سبق ۲۱ اور ۲۲ میں بتایا گیا ہے۔ ایک سرے پر بردار کو چڑھاؤ اور شکل ۱۷ اور ۱۸ میں دکھائے ہوئے ابعاد کے بموجب خراد لو۔



اب دستہ کی نشست اور پہلوؤں کی تراش کا خطوط اندازی سے نشان کر لو جیسا کہ شکل ۱۷، ۱۸ اور ۱۹ میں دکھایا گیا ہے اور سوراخ کو برا لو۔ ہتوڑی کو اس میں پکڑو اور رخ ۱۱ کی دھات کو ریت لو یا صاف کر لو اور سوراخ کو سوہن سے صاف کر لو اور بموجب شکل ۱۷، ۱۸ اور ۱۹ اس کی تراش کو بنا لو اور سروں کو ریت ڈالو۔ گول منہ کو نیچے سے بالکل چسپا کر لو اور اس کے سر کو گول کر لو جیسا کہ

خراد بردار

۳۸

سبق (۲۳)

بنایا گیا ہے۔

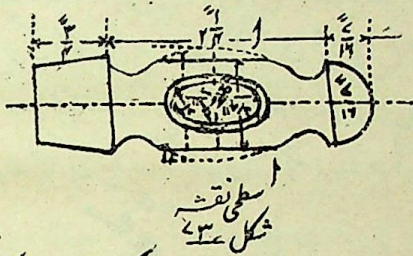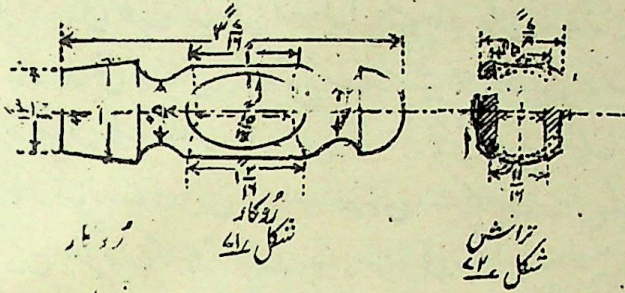

ہتوڑی پر احتیاط سے نمبر اندازی یا مارکہ کا نشان کرنا چاہیے اور گول سر
اور منہ کو گہرے بادامی رنگ تک تیار کر سخت کر لینا چاہیے۔


سبق (۲۳)

خراد بردار

ڈیڑھ انچ قطر کی گول لوہے کی ایک سلاح لو اور چار اینچ لمبائی کا ٹلو۔
سروں کو عمودی کرو۔ مرکز ڈال کر برمالو اور سبق ۳۸ کے بموجب آنچہ تراش لو۔
شکل ۳۹ اور ۳۸ میں دکھائی ہوئی وضع اور ابعاد کے بموجب خسراد لو۔
خطوط اندازی سے نشان کر لو جیسا کہ دکھایا گیا ہے اور دھات کا حصہ ۱
چھیل کر یاریت کر یارندے سے صاف کر لو۔

جس طرح کہ شکل ۳۹ میں دکھایا گیا ہے سوراخ کی نشان اندازی
کر لو اور برما کر کے دھات کو کاٹ ڈالو۔ ایک صلیبی چھینی لے کر سوراخوں کے
درمیان کی دھات کو ہر پہلو سے کاٹو۔ لیکن اس کا خیال رہے کہ اس

دوران عمل میں جو حصہ خراد ادا جا چکا ہے وہ خراب نہ ہو۔ معینہ ابعاد کے بموجب سوراخ کی تکمیل کرو اور ب پیر کی دھات کو ذرا ذرا جھیل دو۔

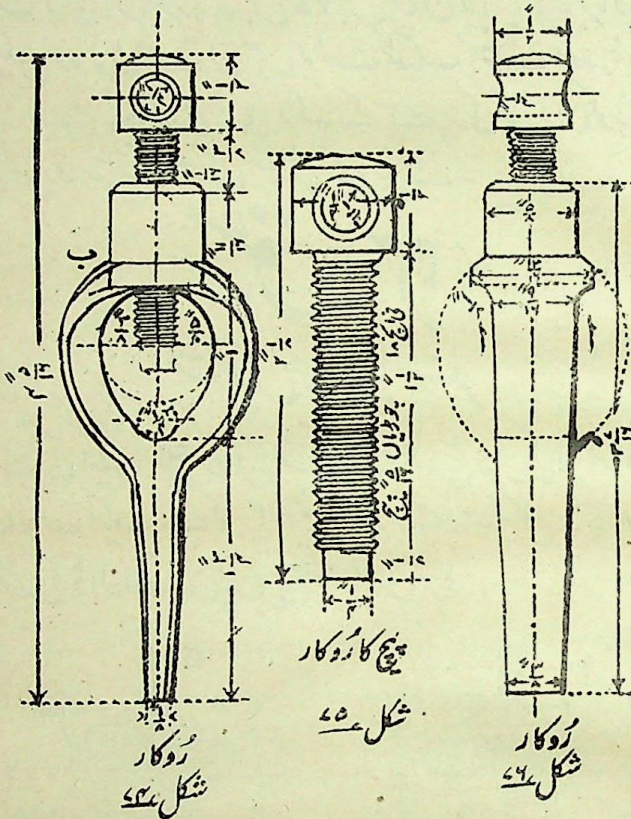

۵۱/۱۶ اینچ قطر کے پیچ کے واسطے ایک ۱/۴ اینچی سوراخ خاکہ برے سے ڈالو اور گاؤڈم برما نمبر ۲ اور ڈانٹی سنبے سے پیچ سازی کر لو۔
اب کل سطح کو صاف سوہن کر لو۔ مگر خراد کے ہوئے حصوں کو خراد پر رکھ کر کرو۔ اس کے بعد پالش کر لو۔




اب نصف اینچی قطر کے گول فولاد کا ایک ٹکڑا لو اور ۲ ۱/۴ اینچ لمبا کاٹ لو۔ سروں کو عمودی کرو اور مرکز ڈال کر شکل ۴۶ کے ابعاد کے بموجب خراد لو۔ اس ٹکڑے کے سرے کے مرکز میں ۱/۴ اینچ کا سوراخ ڈالو۔ لیکن اس امر کا

خیال رہے کہ سوراخ فولاد کے محور کے عمود میں رہے اور اس کو کسی قدر گاؤں کر لو۔
اس سرے پر بردار کو چڑھاؤ اور جس طرح کہ سبق ۲۶ میں بیان کیا گیا ہے
چوڑیاں کاٹ لو یا جس طرح کہ سبق ۲۵ میں بیان کیا گیا ہے براگہ اور پھیلے سے
پیچ ڈالو۔ لیکن دونوں صورتوں میں بولٹ ٹھیک اترے اور بیٹھانے کے
بعد ڈھیلا نہ رہے۔ دکھائی ہوئی نوک کے حصے پر کی چوڑیوں کو ڈھیلا کر دو اور
اس نوک کو کسی قدر سخت دو تاکہ استعمال سے نہ پھیلے۔

سبق (۲۲)

شنا قول کا لٹویا لنگر

لوہے کی ایک سلاخ دو اینچ قطر کی اور چار اینچ طول کی لو۔ سروں کو عمودی
کرو۔ مرکز ڈالو اور ایک سرے کو $\frac{3}{8}$ اینچی خاکہ برے سے شکل ۷۷ میں دکھائے ہوئے
عمق تک سوراخ ڈالو اور اس میں پیچ اندازی کرو۔

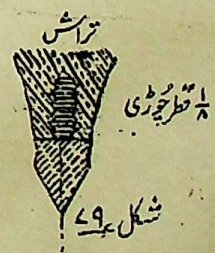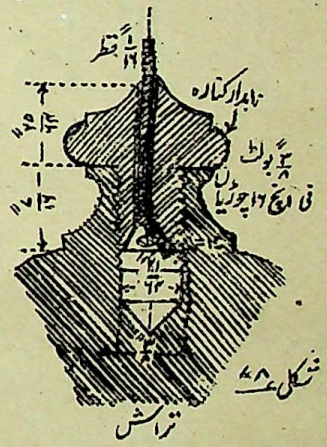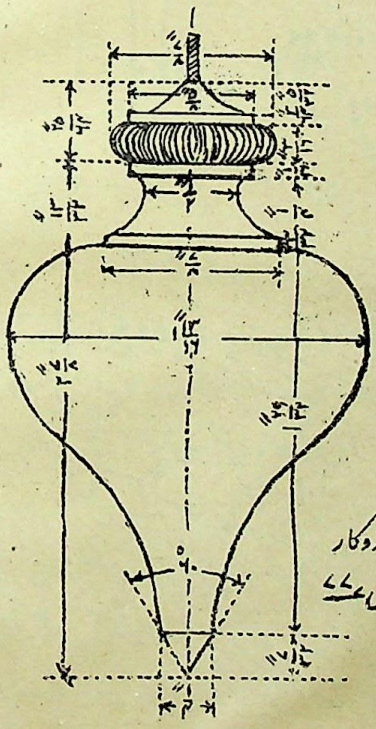

سورخ کو خفیف سا گاؤ دم کر لو اور شکل ۷۷ میں دکھائے ہوئے ابعاد کی وضع کے بموجب خراؤ لو اور پالش کر لو۔

شاؤل کے لٹو کو ہمہ گیر چک یا کنول چک میں پکڑو اور نوک کو وضع کے مطابق خراؤ لو اور پالش کرو۔

اب لوہے کی ایک سلاخ ایک انچ قطر اور ایک انچ طول کی لو اور مرکز ڈال کر آریا برما کرو تاکہ $\frac{3}{4}$ انچ قطر کا روزن ہو جائے۔ شکل ۷۸ کے بموجب آنکھ تراش لو۔

ایک سرے کو خراؤ کر $\frac{3}{4}$ انچ قطر کا کر لو اور نقش تراش سے اس پر بیج ڈال لو تاکہ لٹو میں ڈالے ہوئے سورخ میں اچھی طرح بیٹھ سکے۔

شاؤل کی ٹوپی کو $\frac{3}{4}$ انچی بیج چک میں پکڑ کر بیج ڈالو اور دکھائے ہوئے ابعاد کے مطابق خراؤ لو۔ اوپر گوکھرو ڈالو جیسا کہ دکھایا گیا ہے اور پالش کرو اور ٹوپی کو لٹو میں بیج سے بٹھا دو۔

شاؤل کا لٹو بالکھنیہ فولاد، لوہا، پیتل، توپ دھات یا ان میں کئی ایک کے مرکب سے بنایا جاسکتا ہے اور یہ بنانے والے کی پسند پر منحصر ہے۔ لیکن نوک ہمیشہ فولاد کی بنائی جاتی ہے اور لٹو میں بیج سے بٹھا دی جاتی ہے جیسا کہ شکل ۷۹ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کو سختادیتے ہیں تاکہ جلد خراب نہ ہو جائے۔

سبق (۲۵)

برما گیر اور ٹھپے سے بیج تراشی

برما گیر اور ٹھپے سے اگر فولاد کے کسی ٹکڑے پر بیرونی چوڑی بستانی ہو تو یونیورسٹی مکمل چوڑی کے قطر کے برابر فولاد کو خراؤ یا ریت لو۔ فولاد پر کاٹیل یا چھلکے جن سے ٹھپے کے خراب ہونیکا احتمال ہے، صاف کر دیے جانے چاہئیں اور فولاد کو افقی یا انتصابی طریقے پر داس میں پکڑنا چاہیے۔ انتصابی گرفت بہتر ہے۔

دستی اوزار سے خراہ پر پیچ تراشی

۴۲

سبق (۲۶)

فولاد اور ٹھپہ پر تھوڑا سا تیل لگا دینا چاہیے۔ ٹھپہ کو پہلے اس کے
 وٹکٹ عمیق تک فولاد براتنا چاہیے اور ٹھپہ فولاد پر عمودی رہنا چاہیے۔
 اب ٹھپہ کے ترتیبی پیچ کو کس دو تا کہ ٹھپہ کے دانست فولاد میں کسی قدر اتر جائیں۔
 اب تھوڑے سے ذیلی دباؤ کے ساتھ ٹھپہ کے دستوں کو افقی طور سے مخالف
 سمتوں میں دبا کر برما گیر کو فولاد کے اطراف گردش دو اور جس رخ کا پیچ کاٹنا ہو
 اسی رخ میں برما گیر کو پھرانا چاہیے۔ یعنی یہ کہ دائیں اور بائیں جانب
 جہاں تک کہ فولاد پر پیچ ڈالنا ہو۔

اب برما گیر کو چونی تک الٹی گردش دے کر نکال لو۔ پھر ٹھپہ پر تیل
 لگاؤ اور ترتیبی پیچ کو کسو اور حسب سابق مکرر عمل کرو۔
 اس کے بعد ترتیبی پیچ کو ڈھیلا کرو اور ٹھپوں کو چڑھا کر نکال لو اور
 ان کے دانتوں کو برادے سے پاک کر لو۔ اب پھر تیل لگاؤ اور پھر فولاد پر
 کسو اور نیچے اور اوپر کی جانب پھراتے رہو یہاں تک کہ چوڑی کا پورا سلسلہ
 بن جائے اور پیچ مطلوبہ جسامت کا ہو جائے۔ اس امر کی احتیاط رہے
 کہ فولاد پر متوازی چوڑیاں بنیں۔ ترتیبی پیچ کو فولاد کے سرے پر یا چوڑی کے
 شروع میں ہی کسنا چاہیے۔

سبق (۲۶)

۴۹

دستی اوزار سے خراہ پر پیچ تراشی

فولاد کا ایک لکڑا لوجو مطلوبہ چوڑی کے قطر سے کسی قدر بڑھ کر خراہ
 جا چکا ہو۔ اس کے سرے پر بسوڈا لگا کر خراہ کے مرکزوں پر چڑھا دو۔
 ہتھ ٹیکن کو جس کی بالائی سطح صاف اور ہموار ہو کام سے $\frac{1}{8}$ انچ کے فصل پر
 کس دو۔ یہ اس طرح ہونا چاہیے کہ نقش تراش کی پشت استعمال
 کرتے وقت خراہ کے مرکز کی سطح میں ہو۔
 ایک نوکدار کند آلہ کو ہتھ ٹیکن پر جھکا کے پکڑو جس طرح کہ سبق ۴۰ میں

بیان کیا گیا ہے اور خراہ کو گردش دو۔ ایسا کند آہ کو تیزی سے موڑو تاکہ فولاد پر مرغولہ کا ایک چکر بن جائے جو چوڑی کی اس گھائی کے مطابق ہو جس کا کائنات مقصود ہے۔ اب مطلوبہ گھائی کے موافق نقش تراش یا پیچ تراش کو لو اور ہتھ ٹیکن کی پشت اور نفس تراش سادہ ترین شکل کے تراش کے ساتھ سے دبا کر کند آہ کے تراشے ہوئے مرغولہ میں دھناؤ اور اس کو آگے بڑھنے دو اور تھوڑا تھوڑا کر کے مرغولے کا طول بڑھاتے جاؤ۔ اس کو ایک ہی نقطے سے شروع کرو اور ہر تراش میں ایک یا دو چکر آگے بڑھنے دو۔

اب جبکہ فولاد کے پورے طول پر چوڑی کا نقش پڑ جائے تو نقش تراش کو اور گہرا اتار دو اور پے درپے تراش دو یہاں تک کہ پوری چوڑی بن جائے۔ لازم ہے کہ نقش تراش کام پر ہمیشہ عمود رہے۔ مرغولے کو بتدریج بڑھانا چاہیے نہ کہ کبھی کم اور کبھی زیادہ۔ تاکہ غیر منضبط چوڑیاں نہ اتریں۔

بعض دفعہ برا گیر اور بھنی سے فولاد پر مرغولہ اتارا جاتا ہے۔ لیکن تھوڑی سی مشق کے بعد کند آہ کا طریقہ جو اوپر بیان کیا گیا ہے زیادہ بہتر ہے۔




۵. پستل یا اس قسم کی دھاتوں پر کی چوڑیاں نقش تراش سے راست اتار لی جاتی ہیں اور چونکہ نرم اشیاء کا کام ہے اس لیے چوڑیاں آسانی کے ساتھ صحیح اور یکساں رکھی جاسکتی ہیں۔

سبق (۲۷)

پھسلنی ٹیکن کے اوزار

شکل ۷۷ تا ۹۰ میں پھسلنی ٹیکن پر سے خراہنے کے اوزاروں کا ایک سادہ مجموعہ دکھایا گیا ہے۔ ان کی ساتوں کی لمبائی کبھی چھ اینچ سے کم نہ ہونی چاہیے۔ شکل ۷۷۔ یہ ایک موٹے کام کا نوکدار اوزار ہے جو مصنوع کو

سر سری طور سے تیار کرنے کے کام آتا ہے۔
 شکل ۸۱ و ۸۲۔ یہ راست اور چپ سر سری یا بغلی اوزار کونوں کے
 پھیلنے یا سطح پر موٹی تراشوں کے کام آتا ہے۔

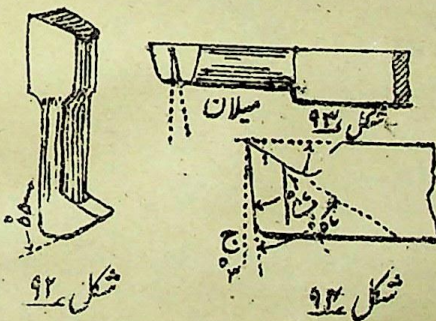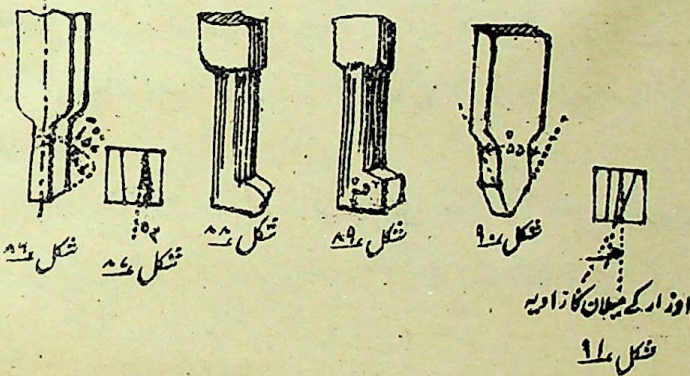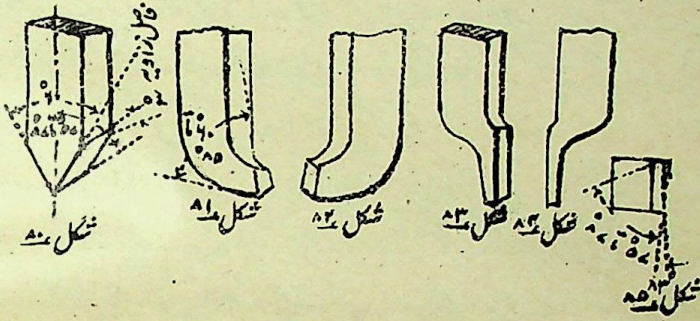

ا۔ دھلے لوہے اور تیل کا زاویہ
 ب۔ پوان لوہے اور فولاد کا زاویہ
 ج۔ فاصل زاویہ

شکل ۸۳ و ۸۴ و ۸۵۔ یہ راست اور چپ کار دالے ہیں جو دھریوں کے بیروں اور سنیلوں کے سدھارنے اور سطحی تراشوں کے مکمل کرنے کے کام آتے ہیں۔

شکل ۸۶ و ۸۷۔ یہ فاصل رکھانی ہے جو دھات کے ٹکڑوں کی تقسیم میں کام آتی ہے جبکہ وہ خرا د پر گھومتے ہوں۔

شکل ۸۸ و ۸۹۔ یہ برنا پھل ہیں۔ ان میں سے گول پھل موٹے سوراخ ڈالنے اور گھر بنانے کے کام آتا ہے اور دوسرا تراشوں کو صاف کرنے کا کام دیتا ہے۔

شکل ۹۰ و ۹۱۔ یہ بیرونی پیچ تراش ہے جو راست دستی فائے درز چوڑی کاٹنے کے کام آتا ہے۔ اس کے سیلان کو مجوزہ پیچ کی گھائی سے معین کرتے ہیں۔

شکل ۹۲ و ۹۳۔ یہ اندرونی پیچ تراش ہے جو چپ دستی فائے درز چوڑیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

شکل ۹۴۔ یہ فولاد، پٹواں، لوہا، ڈھلا لوہا اور پستل کے تراشی زاویوں کا نقشہ ہے۔

ان اوزاروں کو دھوی سرخ حرارت پر گھڑ کر مقررہ وضع کا بنالیا جاتا ہے۔ لیکن تراشی کناروں کو خوب کوٹ لینا چاہیے تاکہ وہ حتی الامکان استوار ہو جائیں۔ اس کے بعد ان کو تیار کر مقررہ وضع اور زاویوں کے بموجب سان چڑھانا یا ریتنا چاہیے اور ہلکے زرد رنگ کی آب دیکر سخت کر دینا چاہیے۔

سب سے زیادہ کار آمد تراشی زاویہ فولاد اور پٹواں لوہے کے لیے ۴۰ کا ہے اور پستل اور ڈھلے لوہے کے لیے ۶۰ ہے۔ تکمیل کار کا زاویہ تقریباً ۶۰ کا ہوتا ہے۔ تمام تراشی کناروں کا فاصل زاویہ ۳۰ کا ہونا چاہیے۔ ان کو آب دینے کے بعد تیل سلی پر لگا لینا چاہیے۔

کمانی دار اوزاروں کو یہاں نہیں بیان کیا ہے اس وجہ سے کہ

۵۲ اُن سے صحیح کام مترتب نہیں ہوتا۔ تراشوں کی میں سے دانتے ہیں۔ پوری فاصلہ رکھانی جس کے کنارے کو گھس کر کسی قدر گول کر دیا گیا ہے اور ۵۸ پر رکھ کر تیل سلی پر چٹایا گیا ہے مفید ثابت ہوگی۔ لیکن اس کی اچھی طرح تدبیر کر کے خفیف چھیلنتی ہوئی تراشیں کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔

اوزاروں کی نوک کو خراہ کے مرکزوں کی سطح کے برابر نصب کرنا چاہیے تاکہ کام پر ماسی تراشیں پڑ سکے۔

اگر اوزار کو ”بھراؤ“ دیکر اس سطح تک اٹھانا پڑے تو اس کے لیے دھات کی متوازی کتریں استعمال کرنی چاہئیں تاکہ صحیح تراشی زاویہ باقی رہے۔

متذکرہ بالا اوزار وہ ہیں جو عام طور سے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اب فولاد کے چھوٹے ٹکڑے جن پر تراشی کنارے لگے ہوتے ہیں جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے بہت کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں اور اگر استوار گیرندوں میں گس دیے جائیں تو مفید اور موجب کفایت ثابت ہوتے ہیں۔


سبق (۲۸)

بیچ تراشی کے لیے بدل پیسے

عام طور سے وہٹو ساتھ کی خراہ کے ساتھ بدل پیسے لگے ہوتے ہیں جن میں ۲۰ دندانہ سے ۴۰ دندانہ تک پانچ پانچ دندانوں کا فرق رہتا ہے اور ۱۰۰ سے ۴۰۰ تک دس دس کا اور ایک زائد پیسہ ۴۰ دندانہ کا ہوتا ہے۔

۵۳ یہ پیسے بیچ تراشی میں کام آتے ہیں اور جس طرح کہ شکل ۹۵ یا ۹۶ میں دکھایا گیا ہے خراہ میں لگائے جاتے ہیں۔

بیچ کی گھائی سے مراد وہ فاصلہ ہے جو ایک گردش میں چوڑیوں کے مرکزوں کے مابین ہو اور عام طور سے فی اینچ اتنی چوڑیوں یا اتنی گھائیوں کے نام سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

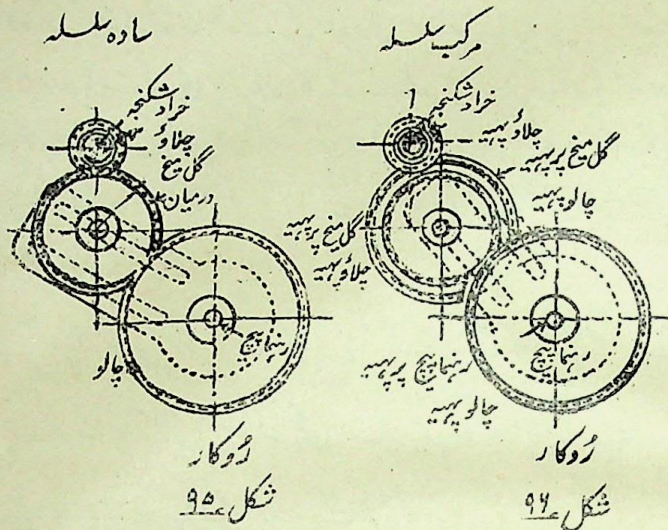

قاعدہ پھلا:۔ بدل پیسے دریافت کرنے کے لیے:۔
 رہنما پیچ کی چوڑیوں کی تعداد فی اینچ { اس پر صفر بڑھاؤ۔
 کاٹے جانے والے پیچ کی چوڑیوں کی تعداد فی اینچ

یا کسی موزوں عدد سے ضرب دو۔
 مثال:۔ ہم کو فی اینچ چھ چوڑیاں کاٹنی ہیں۔ رہنما پیچ میں فی اینچ چار چوڑیاں ہیں:۔
 رہنما پیچ کی چوڑیاں فی اینچ = ۴ (شمار کنندہ)
 کاٹے جانے والے پیچ کی " " " = ۶ (نسب نما)

صفر بڑھا کر $\frac{۴}{۶} = \frac{۴}{۳}$ چلاؤ پہیوں کی تعداد ہے

یا $\frac{۴}{۳} \times \frac{۵}{۵} = \frac{۲۰}{۳}$ یا $\frac{۴}{۳} \times \frac{۱}{۱} = \frac{۴}{۳}$

اگر یہ ثابت کرنا ہو کہ پہیوں کا کوئی ایک سلسلہ صحیح ہے تو چلاؤ پہیوں کے
 دندانوں کا باہمی حاصل ضرب اور چالو پہیوں کے دندانوں کا حاصل ضرب

بیچ تراشی کے لیے بل ہے

شمار کنندہ اور نسب نما کے تناسب کے مساوی ہونا چاہیے۔
 قاعدہ ۵ دیکھو:۔ کسری چوڑیاں کاٹنے کے لیے پہیوں کی دریافت:۔
 کسر مرکب کو کسر سادہ میں تحلیل کرو اور ”قاعدہ چلاؤ“ کے بموجب عمل کرو۔
 مثال:۔ فرض کرو کہ ہم کو $\frac{2}{3}$ چوڑیاں فی اینچ کاٹنی ہیں۔ رہنمایچ میں
 فی اینچ دو چوڑیاں ہیں:۔

$$\frac{\text{چلاؤ}}{\text{چالو}} = \frac{20}{95} = \frac{2}{9.5} = \frac{1}{4.75} = \frac{1}{4.75} \times \frac{8}{8} = \frac{2}{9.5} \times \frac{8}{8} = \frac{2}{9.5} \times \frac{8}{8}$$

سادہ سلسلہ میں ہونے چاہئیں جیسا کہ شکل ۹۵ میں دکھایا گیا ہے۔

$$\frac{20 \times 20}{20 \times 95} = \frac{800}{1900} = \frac{1}{2.375} = \frac{1}{2.375} \times \frac{8}{8} = \frac{8}{19}$$

۵۴

پہیے جو مرکب سلسلے کے لیے درکار ہوں گے جیسا کہ شکل ۹۶ میں
 دکھایا گیا ہے۔

ان پہیوں کی صحت اس طرح ثابت ہوتی ہے:۔

$$\frac{\text{شمار کنندہ}}{\text{نسب نما}} = \frac{2}{\frac{2}{3}} = \frac{2}{2/3} = \frac{2}{2} \div \frac{1}{3} = \frac{1}{1} \div \frac{1}{3} = \frac{20 \times 20}{20 \times 95}$$

قاعدہ ۵ دیکھو:۔ عکسری چوڑی کے بیچ کاٹنے کے لیے پہیوں کو معلوم کرنا۔
 معلومہ اعشاریہ کو شمار کنندہ کے طور پر لکھو اور اکائی کو نسب نما اور
 شمار کنندہ میں جتنے اعداد ہوں اتنے ہی صفر بڑھا دو۔ شمار کنندہ کو رہنما
 بیچ کی چوڑیوں کی تعداد فی اینچ سے ضرب دو۔ حاصل مساوی ہے چلاؤ اور
 چالو پہیوں کے تناسب کے۔

مثال:۔ فرض کرو کہ ہم کو ۰.۸ چوڑیاں فی اینچ کاٹنی ہیں۔ رہنمایچ میں
 فی اینچ چار چوڑیاں ہیں۔

$$\frac{\text{شمار کنندہ}}{\text{نسب نما}} = \frac{8 \times 2}{100} = \frac{16}{100} = \frac{1}{6.25} = \frac{1}{6.25} \times \frac{32}{32} = \frac{32}{200} = \frac{3200}{100 \times 100}$$

$\frac{\text{چلاؤ}}{\text{چالو}} =$ پہیے جو درکار ہیں۔

یا $\frac{20 \times 80}{50 \times 100}$ پیسے جو درکار ہیں۔

نوٹ :- جبکہ کاٹی جانے والی چوڑیوں کی تعداد فی اینچ رہنمائی بیج کی چوڑیوں کی تعداد فی اینچ سے بغیر باقی چھوڑنے کے تقسیم ہو جائے تو کاٹنے کے بیج کی شکلیہ ڈھیری رہنمائی بیج کے ساتھ کسی حالت میں بھی گیرائی میں اتر آئیگی۔

بیج تراشی کے لیے بدل پیسے

قاعدہ چوتھا :- خرد شکنجے کے پیسے کے دندانوں کو کاٹے جانے والے بیج کی چوڑیوں (۵۵) کی تعداد فی اینچ سے ضرب دواور رہنمائی بیج کی چوڑیوں کی تعداد فی اینچ سے تقسیم کرو۔
مثال :- فرض کرو کہ ہم کو ۱۰ چوڑیاں فی اینچ کاٹنی ہیں اور خرد شکنجے کے پیسے کے بیس دندانہ ہیں۔ رہنمائی بیج میں چار چوڑیاں فی اینچ ہیں۔ لہذا

$$\frac{20 \times 10}{4} = 50 = \text{اُس پیسے کے دندانوں کی تعداد کے جو رہنمائی بیج کے}$$

سے پر لگا کر بیس دندانہ والے خرد شکنجے کے پیسے کے ساتھ ایک درمیانی پیسے کے ذریعہ سے جس کے دندانوں کی کوئی ایک تعداد ہو اور جو ایک گل میخ پر لگا ہوا ہے گیرایا جائیگا۔ پیسوں کا یہ سلسلہ فی اینچ دس چوڑیاں کاٹنیگا۔
مثال :- فرض کرو کہ ہم کو فی اینچ آٹھ چوڑیاں کاٹنی ہیں خرد شکنجے کے پیسے میں ۱۶ دندانہ ہیں۔ رہنمائی بیج میں فی اینچ چار چوڑیاں ہیں۔

$$\text{لہذا } \frac{16 \times 8}{4} = 32 = \text{اُس پیسے کے جو رہنمائی بیج پر آٹھ چوڑیاں فی اینچ کاٹنے کے لیے لگایا جائیگا۔}$$

مثال :- فرض کرو کہ ایک مرکب سلسلے کے ذریعہ سے (جس میں چار پیسے ہیں) دس چوڑیاں فی اینچ کاٹنی ہیں۔ رہنمائی بیج میں فی اینچ چار چوڑیاں ہیں۔

$$\text{لہذا } \frac{4}{5} \times \frac{4}{11} = \frac{16}{55} = \text{پس } \frac{4}{11} \times \frac{4}{5} = \frac{16}{55} \text{ پیسے جو درکار ہونگے۔ یہاں } \frac{16}{55} \text{ کی کسر کو ضرب}$$

سبق (۲۹)

۵۰

پیچ کی چوڑیوں کی فہرست

دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا شمار کنندہ نسب نما کا دو گنا ہے اور دوسرے درجہ کے چلاؤ اور چالو پیچے معکوس تناسب رکھتے ہیں۔

سبق (۲۹)

(۵۶)

پیچ کی چوڑیوں کی فہرست


(وہٹورتھ) بولٹوں کے لیے فائدہ درز وضع کی چوڑیاں

پیچ کا قطر خاکہ سوراخ کی جہت چوڑیوں کی تعداد فی انچ

انچ	انچ	انچ
۲۰	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{16}$
۱۶	$\frac{21}{64}$	$\frac{3}{8}$
۱۲	$\frac{29}{64}$	$\frac{1}{2}$
۱۱	$\frac{14}{32}$	$\frac{5}{8}$
۱۰	$\frac{23}{64}$	$\frac{3}{4}$
۹	$\frac{3}{16}$	$\frac{4}{8}$
۸	$\frac{4}{8}$	۱
۷	$\frac{5}{16}$	$\frac{1}{4}$
۶	$\frac{5}{16}$	$\frac{1}{2}$
۵	$\frac{14}{32}$	$\frac{3}{4}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{16}$	۲

شکل ۹۷ میں وہٹورتھ کی فائدہ درز چوڑیوں کا تناسب دکھایا گیا ہے جو

انگلستان میں بیچ بولٹوں اور گل میخوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

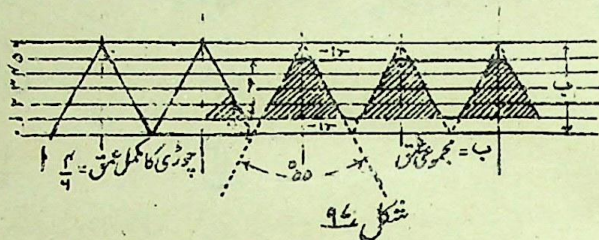

مسٹر انون کی کتاب مشین ڈیزائن (کھول کی توضیح) میں چوڑیوں کی گھائیاں دریافت کرنے کا حسب ذیل طریقہ دکھایا گیا ہے۔
فرض کرو کہ گ = چوڑی کی گھائی جس سے فی اینچ تعداد معلوم ہو سکتی ہے۔

فرض کرو کہ ق = بولٹ کی ساق کا قطر

لہذا فائدہ درز چوڑیوں کے لیے گ = ق + ۵.۰۸

پس $\frac{۳}{۴}$ اینچ قطر کے بولٹ کے لیے چوڑیوں کی گھائی = ۵.۰۴

+ ۵.۰۸ × ۵۷۵ = ۵.۰۴ + ۵.۰۸ = ۱۰.۱۲ یا دس چوڑیاں فی اینچ۔

چوڑی کا عمق = $\frac{۳}{۴}$ گ = ۵.۸۶۶

سادہ قطر کے بولٹوں کی مربع چوڑیوں کی گھائی عام طور سے فائدہ درز چوڑیوں کے خطی بعد کی دو گنی ہوتی ہے۔ پس گ = ۵.۰۸ + ق ۱۶ $\frac{۳}{۴}$ اینچ قطر کے بولٹ کے لیے

گ = ۵.۰۸ + ۵.۰۸ × ۱۶ = ۵.۰۸ + ۸۱.۲۸ = ۸۶.۳۶ یا پانچ چوڑیاں فی اینچ۔

چوڑی کا عمق = $\frac{۱۹}{۴}$ گھائی

پٹواں لوہے کے نلوں کی فائہ ورز چوڑیاں

(۵۷)

سوراخ کی جسامت چوڑی کے سہ قطر چوڑی کے پینڈے قطر چوڑیوں کی تعداد فی اینچ

اینچ	اینچ	اینچ
$\frac{1}{8}$	$\frac{13}{32}$	$\frac{23}{42}$
$\frac{1}{4}$	$\frac{14}{32}$	$\frac{6}{14}$
$\frac{3}{8}$	$\frac{21}{32}$	$\frac{9}{14}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{13}{14}$	$\frac{23}{32}$
$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{22}$	$\frac{29}{32}$
۱	$\frac{9}{32}$	$\frac{5}{32}$
$\frac{1}{4}$	$\frac{21}{32}$	$\frac{14}{32}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{3}{4}$
۲	$\frac{11}{32}$	$\frac{24}{32}$

قاعدہ پانچواں - مربع چوڑیوں کے لیے بیچ تراشی اوزار کی چوڑائی معلوم کرنی ہو تو ایک اینچ کو کاٹے جانے والے بیچ کی چوڑیوں کی تعداد فی اینچ سے تقسیم کرو۔ حاصل کو اگر ۲ سے تقسیم کیا جائے تو جواب اوزار کی چوڑائی ہوگا۔
مثال - فرض کرو کہ فی اینچ چار چوڑیاں کاٹنی ہیں۔
پس $\frac{1500}{4} = 375$

اور $\frac{375}{2} = 187.5$ اینچ جو اوزار کی چوڑائی ہے یعنی $\frac{1}{8}$ اینچ ہے۔

سبق (۳۰)

پھسلنی ٹیکن اوزاروں سے پیچ تراشی

فولاد کے جس سادہ ٹکڑے پر پیچ کاٹنے ہوں اس کو چوڑی کے سرے کے
تیار قطر سے کسی قدر بڑا خراڈ لینا چاہیے اور مطلوبہ گھائی کاٹنے کے لیے بدل
پہیوں کو علی الترتیب اپنے اپنے تھکوں پر لگا دینا چاہیے۔
پیچ تراش کو جو پہلے سے صحیح زاویہ پر تیز کر لیا گیا ہے اوزاری شکنجہ میں
لگا دیتا کہ وہ پھسلنی ٹیکن سے باہر زیادہ نہ لٹکے اور نہ اچھلے۔ پیچ تراش پیماس
اس کو عمودی کر لو اور شکنجہ میں اچھی طرح کس دو۔

کاٹھی کو روک یا پچھلے مرکز کے سامنے لاؤ اور سرے کی پھسلنی تختی کو اس طرح
سے ترتیب دو کہ اوزار کام کے سرے سے $\frac{1}{2}$ انچ پچھلے مرکز کی جانب
رہے۔ اوزار کو آڑی پھسلنی تختی سے کام میں اتار دو۔ لیکن صرف اس قدر کہ
کام میں پہلی تراش کا نشان ڈالے اور آڑی پھسلنی تختی پر نمائندہ کو لگا دو۔
یا ہنسیلوں پر کھریا لگا دو تاکہ معلوم ہو سکے کہ رکھائی کتنی آگے بڑھی
ہے۔

کاٹھی کے نیچے کی جانب جو شکنجہ ڈبھری لگی ہے اس کو جانچ کے دیکھو
کہ آیا رہنما پیچ کے ساتھ گیرائی میں پوری اترتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو خراڈ کو
گھماؤ یہاں تک کہ ڈبھری اتر آئے۔

رہنما پیچ اور رُج دوری تختی کے برکیٹ پر ونیز بڑے گیرا پیسے
اور سر گیرے پر کھریا لگاؤ۔ کھریا کے ان نشانوں سے کام اور رہنما پیچ کے
اضافی محل ظاہر ہوتے ہیں جبکہ شکنجہ ڈبھری گیرائی میں ہو۔
کام کی تدبیر کر کے پیچ تراشی شروع کرو۔ خراڈ کو چلانا شروع کرو

(۵۹) اور رکھانی کو مطلوبہ پیچ کی انتہا تک جانے دو۔ خراد کو موقوف کر کے پیچ کو ہاتھ سے روکتے جاؤ یہاں تک کہ پیچ کا سرانکل آئے۔ اگر فائدہ درج چوڑی کاٹی جا رہی ہے تو رکھانی کو بتدریج پیچ کی انتہا پر ڈھکیلا کرو جبکہ خراد گھوم رہا ہو۔

مشاق پیچ تراشش، پیچ کی انتہا پر خراد کو نہیں روکتا۔ لیکن وہ اس وقت کا صحیح اندازہ کر سکتا ہے جبکہ رکھانی تراشش میں سے اور شکنجہ ڈھیری گیرانی میں سے ایک ساتھ نکال لیے جاسکتے ہیں۔

اگر گول یا پستی یا مربع چوڑی کاٹی جا رہی ہے تو ایک سوراخ جس کا عرض چوڑیوں کے درمیانی فاصل کے برابر ہو چوڑی کے سرے پر ڈالنا چاہیے۔ اس کا عمق مکمل چوڑی کے عمق کے برابر ہونا چاہیے تاکہ رکھانی کے لیے جانے فاصل رہے۔ اگر کام کو اس غرض سے خراد پر سے اتاریں تو اس کو دوبارہ بٹھاتے وقت اس کے صحیح محل پر بیٹھانا چاہیے، ورنہ رکھانی پہلی سی تراشش نہیں اتاریگی اور مکرر ترتیب اور از سر نو کھریا کے نشاٹوں کی ضرورت ہوگی۔ جب رکھانی چوڑی کے ختم پر پہنچ جائے تو شکنجہ ڈھیری کو گیرانی میں سے نکال لو اور بیٹھک کو روک یا پچھلے مرکز تک ہٹا کر لے جاؤ۔ پیچ کی چوڑیوں کو (جبکہ پیچ خراد پر لگا ہے) امتحان کر کے دیکھو کہ کھائی ٹھیک اتری ہے۔ اس کے بعد رکھانی کو پھر تراش میں بٹھاؤ۔ اس کے لیے نمائندے یا کھریا لگی ہوئی ہینڈلیوں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دومت کیا جا بیٹھانا چاہیے۔ اب خراد کو پھر گھماؤ یہاں تک کہ گیرا پھیا اور سرگیرا اور رہنما پیچ اور آنکرے پر کے نشانات مطابقت کریں۔ پھر شکنجہ ڈھیری کو گیرانی میں ڈالو کام کی تدبیر کرو اور حسب سابق پیچ کاٹنا شروع کرو اور یہی عمل کرتے جاؤ یہاں تک کہ پوری چوڑی اتر آئے۔

فائدہ درج چوڑیاں عام طور سے پیچ تراش اوزاروں یا نقش تراشوں کی مدد سے مکمل کی جاتی ہیں۔ ان سے چوڑیوں کا بالائی اور زیرین حصہ صحیح نصف قطر کی گولائی پر لایا جاتا ہے۔ لیکن نقش تراش کے لیے بہت ہی کم کام چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس کے استعمال میں کام کو متوازی رکھنے میں

بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔
 مربع اور اسی وضع کی دیگر چوڑیاں پھیلنی ٹیکن سے مکمل کی جاتی ہیں اور
 پیچ تراش اور اکر کو بہت احتیاط سے تکمیلی تراشوں کے لیے تیل سستی پر لگایا
 جاتا ہے۔

(۶۰) اگر کائے جانے والے پیچ کی چوڑیوں کی تعداد فی طولی انچ، رہنما پیچ کی
 چوڑیوں کی تعداد فی انچ سے پوری پوری تقسیم ہو جائے تو شکبہ ڈھبڑی پوری
 گیرائی میں کسی وقت بھی اتر آئیگی اور اسی صورت میں سرگیر اور رہنما پیچ پر
 کھریا لگانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔




سبق (۳۱)

پیچ تراش کا پیمانہ اور اس کا استعمال

نولاد کی ایک بیٹی لوجس کا طول $2\frac{1}{8}$ انچ، عرض $1\frac{3}{8}$ انچ اور حجم
 $1\frac{1}{16}$ انچ ہو۔ شکل ۹۹ میں ۱ پر دکھائے ہوئے ابعاد اور وضع کے بموجب
 نشان اندازی کرو۔ اس کو دستی چھیننی سے سرسری طور پر وضع کے مطابق کاٹ لو
 اور ریت کر ابعاد کے مطابق کرو۔ دکھائے ہوئے مقام پر $1\frac{1}{8}$ انچ قطر کا
 ایک سوراخ کرو اور زاویوں کو ٹھیک طور سے ریت لو۔ ایک اچھا طریقہ تو
 یہ ہے کہ دھات کی ایک پتلی پٹی کو صحت کے ساتھ نقشے سے ملا کر کاٹ لینا
 چاہیے اور اس کو بطور پیمانے کے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بھی دیکھ لو کہ زاویے
 مخالف ضلعوں کے عمود ہیں۔ زاویئی نقطوں کو باریک آری سے کاٹنا چاہیے
 جیسا کہ شکل ۹۹ میں ۱ پر دکھایا گیا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ جس اوزار کی
 نوک کو جانچنا ہوتا ہے وہ اس زاویے میں ٹھیک بیٹھتی ہے۔

شکل ۹۹ میں ب پر دکھائے ہوئے مائل حصے کو کاٹ لو۔ $1\frac{1}{8}$
 انچ کا سوراخ ڈالو اور وضع کے بموجب احتیاط سے ریت لو۔ شکل ۹۹ میں
 ج پر جو دو دائرہ دکھائے گئے ہیں ان کو ابعاد کے بموجب برمالو، کاٹ لو۔

(۶۱)

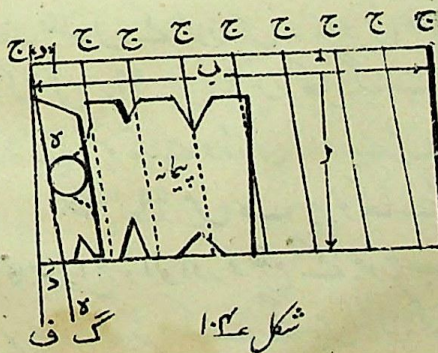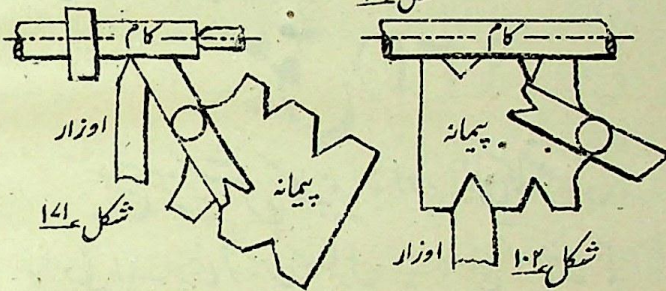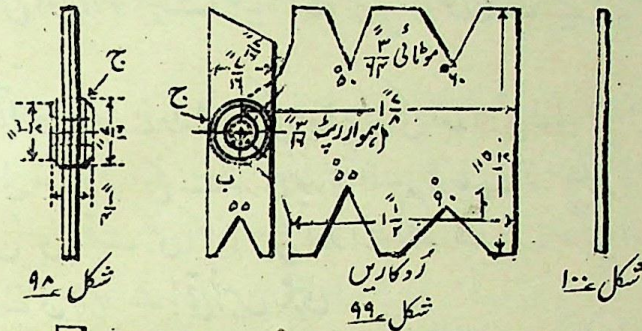

۱ = پوڑی کے سرے کا قطر۔
 ب = بیج تراشیں ایک انچ میں پوڑیوں کی تقسیم
 ج = حصے میں سے پوڑیوں کے سرے کا قطر ہے
 د = ج دو حصوں میں تقسیم
 ۴ = خط جو دائرہ کو ملا کر زاویہ ج گ
 پینا ہے جس پر میلان کے لیے پیمانہ
 قائم کیا جاتا ہے۔

اور خرا د شکنجہ پر چڑھا کر کھالو۔ واشروں، مائل گنیے اور پیمانے کو ملا کر اُس میں پکڑو اور ان چاروں موٹائیوں میں سے ایک گاؤدم آری سے سوراخ تراش کر ایک گاؤدم فولاد کی کیل ڈالو۔ اس کام کو ریت کر صاف کر لو اور پالش کر دو اور جس طرح کہ بتایا گیا ہے ہموار ریشا دو تا کہ بمثلت طول پیمانہ درجہ سبق ۱۸ خفیف سے دباؤ سے طول پیمائی کی طرح سے مائل گنیے کی بھی ترتیب ہو سکے۔ مائل گنیے کو پیمانے سے جوڑنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک گاؤدم کیل جس کا سر کسی ایک واشر کے مشابہ ہے لگاؤ اور صرف ایک واشر استعمال کرو اور ان کو باہم ریشا دو۔

شکل ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ پیمانہ پیچ تراش اوزار کو کام پر عمود رکھنے کے لیے کس طرح کام آتا ہے جبکہ اندرونی یا بیرونی چوڑیاں کالی جاتی ہیں۔

شکل ۱۰۴ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ چوڑیوں کے نشان کس طرح ڈالے جاتے ہیں تاکہ پیچ تراش اوزار کو کافی میلان مل سکے۔
شکل ۱۰۵، شکل ۱۰۴ کا اطلاق ہے۔

سبق (۳۲)

سختانا

فولاد کے سختانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ستھری اور بغیر کھسکرگی آگ میں دھوی سرخ گرم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو ٹھنڈے پانی یا تیل میں ڈبو کر ہلایا جاتا ہے تاکہ مہرباز و مساوی طور سے ٹھنڈا ہو جائے اس کو فولاد کا ”بالکلیہ“ سختانا کہتے ہیں۔

لوہے کی ”سطح سختانے“ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی سطح کو چمکایا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ایک ڈھکنے دار لوہے سے صندوق میں جس میں سنگ، کھر، پڑیاں اور چمڑے کے ٹکڑے بھرے ہوتے ہیں

آب دینا

۵۸

سبق (۳۳)

رکھ دیا جاتا ہے۔ اس صندوق کو سُرخ گرم کر کے ٹھنڈے پانی میں ڈبو کر جلدی سے ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ اب جب کہ لوہے کو نکالینگے تو دیکھا جائیگا کہ اس پر سخت جلد یا غلاف چڑھ گیا ہے۔
لوہے کی ”سطح سختانے“ کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ چمکائے ہوئے لوہے کو ستھری آگ میں سُرخ گرم کر کے ایک صندوق جس میں زرد پوٹاشی پرنسپٹ (Prussiate of potash) کا سفوف بھرا ہوا ہے دبا دو۔ اس طرح کہ لوہے کی سطح پوری دھک جائے اور جب لوہے میں ہلکی سُرخ حرارت باقی رہے تو پانی میں فوراً ٹھنڈا کر لو۔

سبق (۳۳)

(۶۳)

آب دینا

خراہ کے فولادی اوزاروں پر اس طرح آب دی جاتی ہے کہ تراشی حصے کو تین انچ لمبائی تک دھوی سُرخ گرم کیا جاتا ہے اور اس میں سے ۱۱ انچ لمبائی کو ٹھنڈے پانی میں بجھایا جاتا ہے اور اوزار کے پہلوؤں کو ریزہ دار پتھر یا کرندیا رچے سے اس قدر زگڑا جاتا ہے کہ وہ چمک جائیں۔ ان بجھے حصے کی حرارت اب آہستہ آہستہ ٹھنڈی نوک کی طرف رجوع ہوگی اور چمکدار سطح پر مختلف رنگ نمایاں ہونگے۔ پہلے ہلکا خاکی رنگ آئیگا۔ اُس کے بعد ہلکا زرد، اُس کے بعد گہرا زرد، اُس کے بعد مٹیا لال زرد، جو آخر میں اودا اور پھر نیلا ہو جائیگا۔

ہلکا زرد رنگ ۳۰ فارنہیٹ کے مساوی ہے۔ یہ آب دھات خراہی اوزاروں، کھرچنیوں اور برموں پر دی جاتی ہے۔ گہری زرد جو ۴۰ فارنہیٹ ہے بیچ تراش اور چوب کاری اوزاروں پر دی جاتی ہے۔ مٹیالی زرد ۵۰ فارنہیٹ چھینکن چھینیوں کے لیے ہے اور اودی ۵۳ اور نیلی ۵۵ فارنہیٹ کمائیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ متذکرہ بالا طریقہ ناقابل اطمینان ہے

خرادے ہوئے کام کی مربع یا مکبر مرکز انداز

کیونکہ صرف اوزار کی نوک مناسب آب رکھنی ہے۔ لیکن متعدد مرتبہ سان چڑھانے کے بعد دوبارہ آب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔


بہتر طریقہ یہ ہے کہ اوزار کو دھوی سُرخ گرم کر کے اور ٹھنڈے پانی یا تیل میں بجھا کر ”بالکلیہ“ سخت کر دیا جائے اور اوزار کے رخوں کو کرند پاچے سے خوب چمکا دیا جائے۔ پٹواں لوہے کی ایک ہنسی کو سُرخ گرم کر واد جس اوزار پر آب دینی ہو اُس کو چمٹے میں پکڑ کر ہنسی کے وسط میں رکھ کر گکھاؤ تاکہ سب طرف مساوی طور سے گرم ہو جائے۔ جب اوزار پر مطلوبہ رنگ نمودار ہو جائے تو اُس کو فوراً تیل یا ٹھنڈے پانی کے برتن میں ڈبو کر بجھا لو اور اُس کو ہلاتے رہو تاکہ جلد اور یکساں سرد ہو۔

سبق (۳۴)

خرادے ہوئے کام کی

مربع مرکز اندازی یا مکبر مرکز اندازی

مرکز سنبہ یا نشان کش سے کام کے سروں پر اندازاً مرکز لگاؤ۔ پچھلے مرکز کو مشکت یا مربع مرکز سے بدل لو (بہتر ہے کہ ایسا مرکز لگاؤ جس کے تین یا چار تراشی رخ ہوں)۔ کام کے ایک سرے پر بردار کو جیسٹھاؤ اور اُس کو مرکزوں کے بیچ میں ترتیب دو۔ خراد کو چلاؤ اور لکھی وضع کی رکھائی

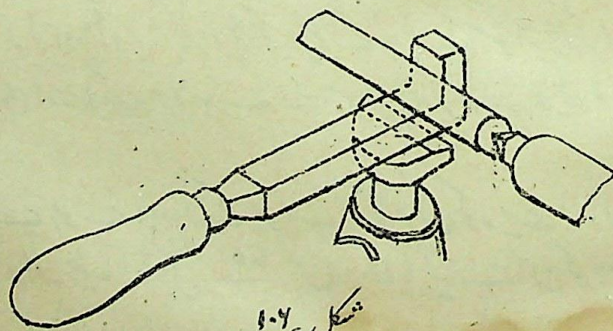

شکل ۱۰۶

جیسی کہ شکل ۱۰۶ میں دکھائی گئی ہے (یا چھپے سرے والی یا فافہ درزر رکھائی کو پھسلنی ٹیکنیک میں لگا کر) اور ہتھ ٹیکنیک کو نصاب قرار دیکر مرکز ڈالی ہوئی سلاح کو مثلث مرکز کے خلاف آہستہ دباؤ اور مرکز اور رکھائی دونوں پر تھوڑا سا تیل لگا دو اور پچھلے مرکز کو بہت درجہ کام میں آتا رہے۔ اس دباؤ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مثلث مرکز وسط میں سنبہ کیے ہوئے سوراخ کی دھات کو کاٹ ڈالے گا یہاں تک کہ مصنوع لے رکھائی پر صحیح گردش کرنے لگے۔ اب اس کو سبق ۷ کے بموجب برمانا چاہیے تاکہ خراہ کی اتنی جھلک کر خراب نہ ہو جائے۔

(۶۵)

سبق (۳۵)

سپرٹ لیول یا الگوہلی افق ناما

پٹواں لوہے کا ایک ٹکڑا $\frac{1}{4}$ انچ لمبا اور $\frac{1}{8}$ انچ مربع لو اور سروں کو عمودی کر لو۔ سوراخ ۱ کے محل کا نشان ڈالو اور $\frac{9}{14}$ انچ کا قطر آریار برمالو جیسا کہ شکل ۱۱۱ و ۱۱۲ میں دکھایا گیا ہے۔ اوپر کے رخ پر خط نگار سے نشان ڈالو جیسا کہ شکل ۱۰۹ میں دکھایا گیا ہے اور سوراخ ۲ دد شگافوں کی انتہا پر ڈالو اور ان پر آنکھ تراش لو تاکہ حاشیہ بن جائے۔

۶۶ کے درمیان تین سوراخ $\frac{1}{4}$ انچی قطر کے برمالو تاکہ شگاف بن جائیں اور ان کے بیچ کی دھات کو ہتھوڑی اور چھینی سے یا آری سے یار تہی سے کاٹ کر نکال دو۔ موٹا سوہن لے کر پینڈے کو سوراخ ۱ کے متوازی سطح کر لو اور اوپر کے رخ کو نیچے کے رخ کے متوازی کر لو۔ بازوؤں کے رخوں کو عمودی اور ایک دوسرے کے متوازی کر لو اور دیکھ لو کہ یہ سروں کے عمودی ہیں۔


بتائے ہوئے ابعاد کے بموجب شگافوں کو ریت لو۔ کونوں کو مربع اور نوکدار کرو اور جیسا کہ شکل ۱۰۹ میں دکھایا گیا ہے ان کو پہلوؤں اور بیچ سے مسیلانی تراش دو۔

سبق (۳۵)

۶۱

سیرٹ لیول یا الگوہی افق منا

(۶۶)

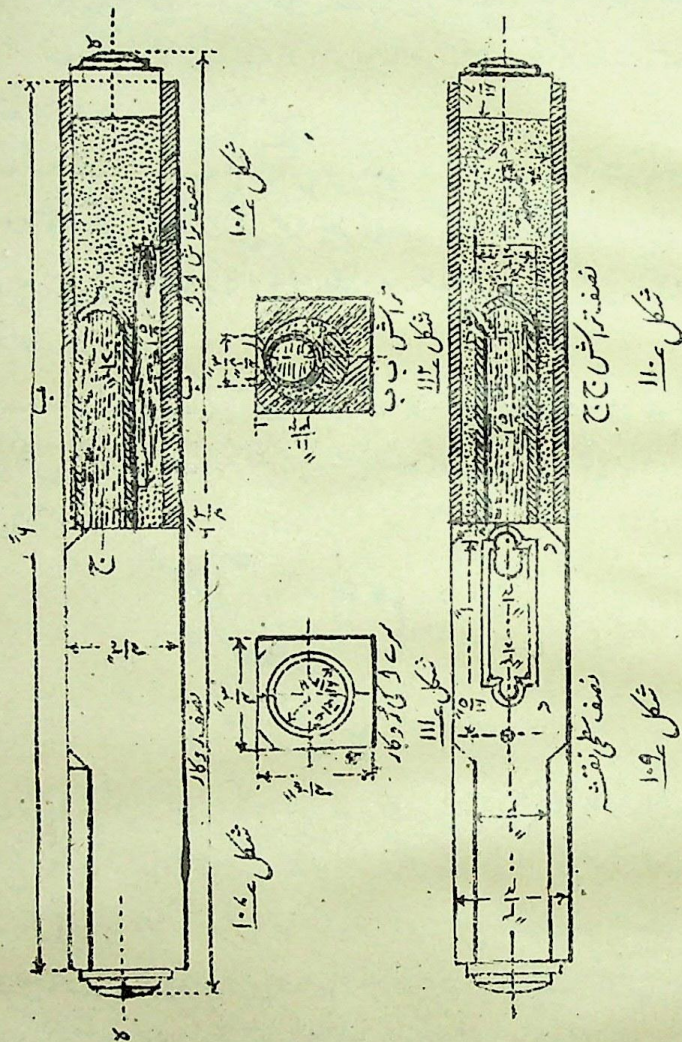

دو ڈاٹیں ۸۸ بتائی ہوئی جسامت کی خرا دلوا اور ان کو کسی قدر کاوم کر لو تا کہ وہ اچھی طرح بھونکی جاسکیں۔

منہ، سروں، بازوؤں اور ڈاٹوں کو پالش کر لو۔
شیشے کی ایک نلی جو جس میں عرق بھرا ہوا ہے جیسا کہ دکھایا گیا ہے اور اگر اندر کا عرق رنگین نہیں ہے تو اس پر سریشس یا گوند سے رنگین ریشمی کپڑا منڈھ دو۔

جیسا کہ دکھایا گیا ہے اس نلی کو رکھو اور لکڑی کے سخت فانوں سے اس کو سہارا دو تا کہ نلی کے اندر کی ہوا بھری جگہ شکاف کے بیچوں بیچ رہے۔
باقی جگہ میں پیرسی پلستر ہلکا ہلکا دبا کر بھر دو۔ سروں پر ڈاٹیں لگا دو اور اب اس کو جم جانے دو۔


پیندے کو زیت کر ترتیب دے لو تا کہ نلی کے اندر کی ہوائی جگہ شکاف کے بالکل بیچوں بیچ رہے جبکہ سپرٹ لیول کو سطح تختی پر کسی افقی محل پر رکھیں۔

سبق (۳۶)

(۶۷)

مرکزی گنیا

ایک فولادی ٹکڑا تقریباً ۶ انچ لمبا اور ۱ ۱/۲ انچ قطر کا لو۔ ایک سرے کو کم کر کے ۱/۲ انچ قطر کا کر لو اور دوسرے کو چپٹا کر کے ۱ ۳/۴ انچ چوڑا اور ۳/۴ انچ موٹا کر دو۔ اس کو تپا نرمادو، مرکز اندازی کرو اور شکل ۱۱۳ و ۱۱۴ میں دکھائے ہوئے ابعاد کے بموجب خرا دلوا اور مساوی فاصلوں پر چھٹے رخنوں ۱۱ اور ب کے خطوط کھینچو جو مرکزی خط کے متوازی ہوں اور مطلوبہ موٹائی تک زندہ کر دیا ریت لو۔
چھٹے رخنہ ۱۱ اور ب کے مرکز پر سے ایک خط کھینچو اور سورخ ج کا نشان کر دو جیسا کہ شکل ۱۱۳ و ۱۱۴ میں خطوط منقوط سے دکھایا گیا ہے اس نشان پر مختلف جسامت کے برہن سے سورخ ڈالو اور سورخنوں کے درمیان کی دھات کو مٹھوڑی اور پھینپی یا آری سے کاٹ لو اور ریت کر

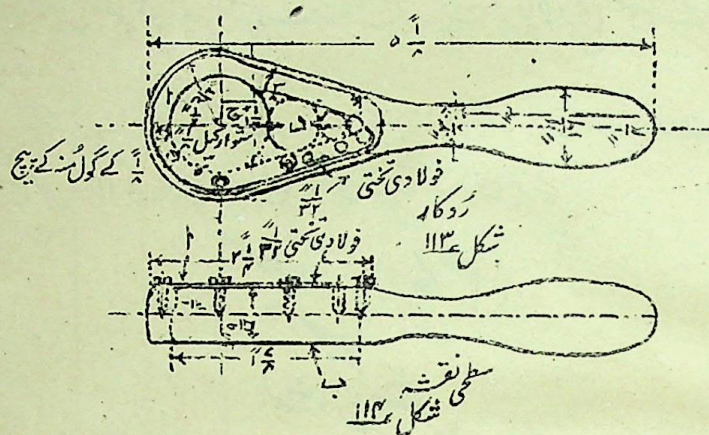

مکمل کردو اس طرح سے کہ سوراخ چپٹے رخ ۱ اور ۲ کے ٹھیک عمودی ہو جائے۔
 اب ایک اور فولاد کا ٹکڑا $\frac{3}{4}$ انچ موٹا لو۔ اس کو تیار مارو۔ وضع کے
 (۶۸) مطابق کاٹ لو۔ مطلوبہ جسامت کے لحاظ سے ریتو اور پالش کرو۔

شکل ۱۱۳ میں دکھائے ہوئے مقامات پر $\frac{1}{8}$ انچ قطر کے چار فاصل
 سوراخ برالو اور ایک سوہن لے کر ان کے کناروں کا کھردراؤ رفع کردو اور
 سوراخ ج کے محل پر ٹھیک بھٹاؤ۔ اس امر کی احتیاط رہے کہ فولاد کا کنارہ ۵
 مرکزی خط ۱ اور ۲ پر ٹھیک ٹھیک منطبق ہو۔ اب اس موقع پر ان کو باہر سم
 شکنجہ میں کس دو اور فولاد نگار لے کر دستے کے رخ ۱ میں ان سوراخوں کا
 نشان ڈالو جن کو برمانا ہے۔ اب فولادی تختی کو رہا کردو اور دستے میں $\frac{1}{8}$ انچی
 خاکہ برنے سے دکھائے ہوئے عمیق تک سوراخ ڈالو اور اس کے قطر کو کسی قدر
 خالی کر لو تاکہ $\frac{1}{8}$ انچ کے چار گول منہ کے پیچ اچھی طرح بیٹھ سکیں۔

فولادی تختی کے کنارے ۵ کو سوراخ ج کے مرکزی خط سے صحیح طور سے
 ملاؤ اور چاروں پیچوں کو کس دو۔

۱۔ $\frac{1}{8}$ انچ قطر کے دو سوراخ مقامات ۴ اور ۵ پر برالو۔ اس طرح کہ

فولادی تختی میں سے ہو کر دستے میں اتریں اور ان دونوں میں ٹمیک اترتی ہوئی
دو استوار کیلیں بٹھو ٹکو اور ان کے سروں کو ریت کر فولادی تختی کے بالائی رخ سے
ہموار کر دو۔

دستہ لوہے، پیتل یا توپ دھات کا بنایا جاسکتا ہے اور یہ صرف پسند پر منحصر
ہے۔ لیکن تختی فولادی ہوئی چاہیے جو کسی قدر آب دی ہوئی ہو۔

سبق (۳۷)

نشان کش

فولاد کی ایک سلاخ $\frac{1}{8}$ انچ لمبی اور $\frac{1}{4}$ انچ قطر کی لو۔ اس کو تیار نماؤ اور
مرکز اندازی کرو اور بموجب ابعاد خرد لو تاکہ پایہ بن جائے۔ دیکھو شکل ۱۱۵۔
اب اس کو پالش کر لو۔

فولاد کا ایک اور ٹکڑا $\frac{1}{2}$ انچ لمبا اور $\frac{5}{8}$ انچ موٹا لو۔ اس پر مرکز ڈالو،
برما کرو، آنکھ تراش لو اور خرد شکنجے پر چڑھا کر ب پر دکھائے ہوئے ابعاد کا
بنالو تاکہ اس پایہ کا قاعدہ بن جائے دیکھو شکل ۱۱۵ اور ۱۱۶۔

(۷۰) اب ایک اور فولاد کا ٹکڑا لو جو ۲ انچ لمبا، ایک انچ چوڑا اور $\frac{1}{4}$ انچ موٹا
ہو۔ اس سے ایک کراچ بناؤ۔ اس پر مرکز اندازی کرو۔ اس کے بعد خرد
لو۔ اور پیچ تراشی کرو اور شکل ۱۱۵ اور ۱۱۶ میں دکھائے ہوئے ابعاد کے
بموجب برما لو اور ایک ترقیبی پیچ ۵ کے لیے $\frac{1}{4}$ انچ کی چوڑی تراش لو
اور $\frac{3}{8}$ انچ کا ایک فاصلہ سوراخ ڈال لو تاکہ کرا کھیلنا ہو پایہ ۱ کے اوپر
نیچے پھسل سکے۔


ترقیبی پیچ ۵ پر معینہ ابعاد کے مطابق خرد کر پیچ ڈال دو اور اس کو
ناب سر بنا لو۔

ڈھیری کا کو بموجب ابعاد مندرجہ شکل ۱۱۹ اور ۱۲۰ خردو، برماؤ،
پیچ اندازی کرو اور اس کے کنارے کو بھی ناب سر کر لو۔

نشان

۴۵

سبق (۲۷)

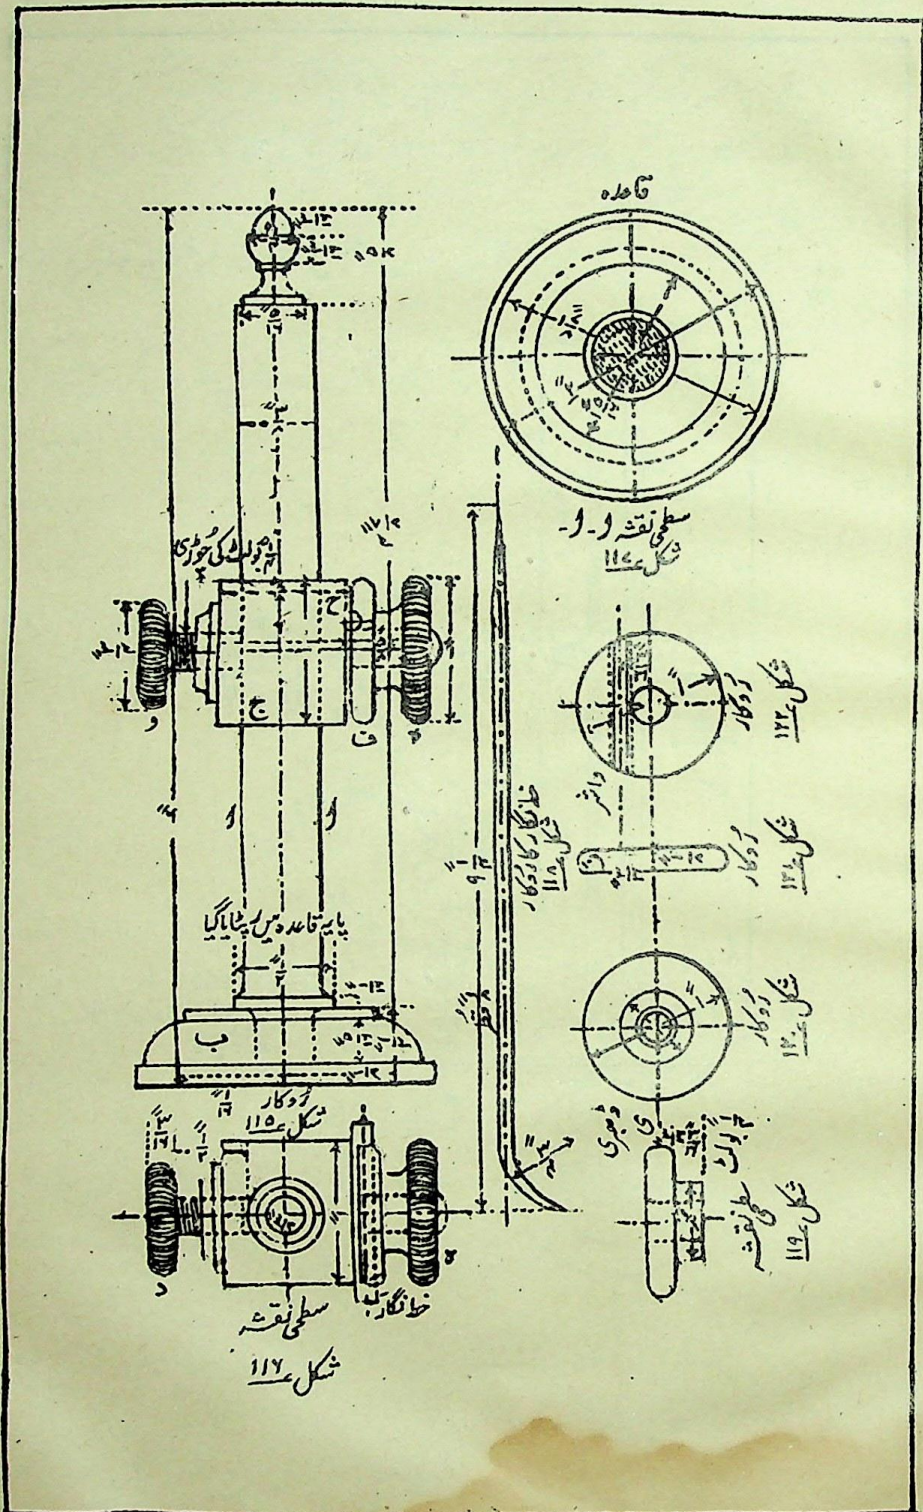



نہر و اشتر کے ٹکڑے کو ز کے مقام پر برمالو تاکہ خط نگار اس میں سے
بہ آسانی گذر سکے اور ح کے مقام پر ایک اور سوراخ ڈالو تاکہ کرٹے ج پر کے
پیچ کی اس میں گنجائش ہو۔
شکل ۱۲۱ و ۱۲۲ میں دکھائی ہوئی موٹائیوں کے بموجب و اشتر کو مہوار
کرلو اور کمپلی پالش کرلو۔

۱/۸ اینچ قطر کا فولادی تار کا ٹکڑا لو اور اس کے دونوں سروں کو ریت کر
سان کی مدد سے نوکدار بنالو۔ جیسا کہ شکل ۱۱۸ میں دکھایا گیا ہے ایک سرے کو
جھکالو اور نوکوں کو خاکی زرد رنگ تک تیار کر ختمالو۔ پایہ کو قاعدہ دب میں
رپٹالو اور باقی حصوں کو بھی بٹھا کر مکمل کرلو۔


خط نگار چونکہ پیچ ح کے اوپر لگا ہوا ہے اس وجہ سے پیچ ۵ کی
مدد سے پایہ کے اوپر کسی محل پر بھی قائم کیا جاسکتا ہے۔ صفحہ (۶۶) پر نشان کش کے
ایک دوسرے نمونے کا عملی نقشہ دکھایا گیا ہے۔

سبق (۳۸)

چکر یا چرخ برما

۸ اینچ لمبا اور ۱/۸ اینچ مربع لوہے کا ٹکڑا لو اور ایک سرے کو تیار کر
دموی سرنج کرلو۔ اس کے بعد اس کو ٹھونک کر ۱/۳ اینچ قطر اور ۱/۳ اینچ موٹا
بنالو تاکہ شکل ۱۲۳ و ۱۲۴ کے بموجب ا کے مقام پر جب سٹرا بن جائے۔
دوسرے سرے کو پیٹ کر ۱/۲ اینچ قطر کا کرلو تاکہ دستہ ب بن جائے۔
سروں کو عمودی کرلو۔ مرکز ڈالو اور برمالو اور خرا د کر شکل ۱۲۳ و ۱۲۴ کے ابعاد کے
بموجب بنالو اور پالش کرلو۔

جس طرح کہ دکھایا گیا ہے سرے ا پر خط اندازی کر کے ابعاد کے
بموجب ریت لو اور چھیل لو۔
چکر برنے کے جبرے اور سوراخ کی خط اندازی کرلو اور شکل ۱۲۳ و

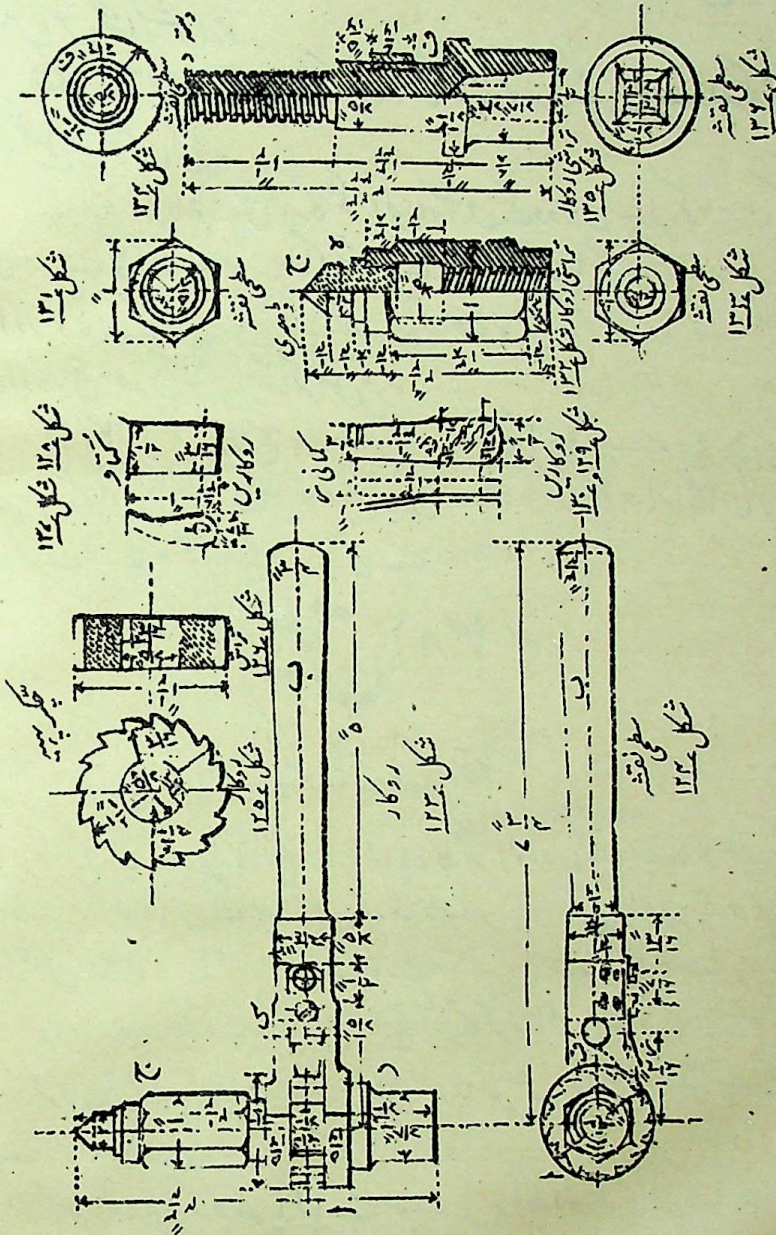

۱۲۲ کے ابعاد کے بموجب زندہ کل یا کترے سے یا برے اور سوہن سے خالتو دھات کو کاٹ کر نکال دو۔

اب $\frac{1}{2}$ انچ قطر اور $\frac{1}{4}$ انچ لمبا لوہے کا ایک ٹکڑا لو۔ اس کے سروں کو عمودی کرو۔ مرکز اندازی کرو اور ”نصف انچی خاکہ برے“ سے دونوں سروں کے آریا مربع چوڑی کا سوراخ ڈالو۔

برونی حصے کو دکھائے ہوئے ابعاد کے بموجب خرد لو تا کہ ڈھیری ج بن جائے۔ دیکھو شکل ۱۳۱ و ۱۳۲ د ۱۳۳ اور مسدس کا نشان بنا لو۔ مسدس کو رتھ زدہ خطوط تک ریت ڈالو۔ مسدس ڈھیری کو ہمہ گیر چک یا کنول چک میں لگا کر سدھا لو اور جس طرح کہ شکل ۱۳۲ کی تراش میں دکھایا گیا ہے سوراخ کو کسی برے پھل سے گہرا لو۔

مسدس کو اس میں رکھو اور سوراخ کے دونوں سروں پر پیچ اندازی کرو۔ ایک طرف نصف انچی چوڑی ڈالنے والا سنبہ لگاؤ اور دوسری طرف نصف انچی مربع چوڑی ڈالنے والا سنبہ استعمال کرو۔ اس کے بعد گاؤ دم پھل اور اس کے بعد آخری پیچ ساز استعمال کرتے جاؤ۔

اس امر کی احتیاط رہے کہ مربع چوڑی کا سنبہ سوراخ میں ٹوٹ نہ جائے اور نہ فائدہ ورز چوڑی کے سوراخ میں اس سے پیچ ڈالا جائے۔ بلکہ سوراخوں میں متوازی چوڑیاں ڈالی جائیں جو منہ کی طرف آکر چھوٹی نہ ہو جائیں۔

اب $\frac{3}{4}$ انچ لمبا اور $\frac{1}{4}$ انچ قطر کا لوہے کا ایک ٹکڑا لو۔ سروں کو عمودی کرو۔ مرکز اندازی کرو۔ برمالو اور آنکھ تراش لو اور سرے ۵ میں (دیکھو شکل ۱۳۵) $\frac{3}{8}$ انچ قطر کے برے سے $\frac{1}{4}$ انچ عمق تک سوراخ بنا لو۔

ابعاد کے بموجب خرد لو اور جس طرح کہ دکھایا گیا ہے صلیبی چھینی یا ہیر کئی چھینی اور سوہنوں سے یا کریدنی سے سوراخ کو باہر کی جانب مربع وضع کرتے جاؤ اور بالش کرو اور جیسا کہ سبق (۳۰) میں بیان کیا جا چکا ہے اس کے دوسرے سرے کو خرد میں کس دو تا کہ پیشتر سے ڈالے ہوئے مربع چوڑی کے سوراخ میں

(دیکھو ج شکل ۱۳۲) بغیر ملنے کے ٹھیک ٹھیک بیٹھ جائے۔
 دستہ ۵ میں ۵ کے مقام پر گھر بنا کر $\frac{3}{14}$ انچ کی ایک مربع فولادی
 چابی جس کا طول $\frac{4}{14}$ انچ ہے بٹھاؤ۔ اس گھر کو ایک پیٹے پینڈے والے
 برتن سے برالو۔ سوراخوں کی درمیانی دھات کو صلیبی چھینی یا ریتی سے
 کاٹ کر نکال دو۔

چابی ایسی بٹھاؤ کہ گھر میں چست بیٹھ جائے۔ چابی کے بازووں کو
 کسی قدر نالی دار بنا لو اور جبکہ چابی پوری اتر جائے تو پھن چھینی لے کر
 گھر کے رُخوں کی دھات کو نالی کے اندرونی جانب صاف کر دو تاکہ مضبوط
 رہے۔

اب فولاد کا ایک ٹکڑا لو جس کا قطر $\frac{3}{8}$ انچ اور طول $\frac{1}{4}$ انچ ہو۔ اس کو
 تیار ماراؤ۔ سروں کو مربع کرو۔ مرکز اندازی کرو اور شکل ۱۳۲ میں ۵ پر
 دکھائے ہوئے ابعاد کے بموجب خرا دو تاکہ وسطی نوک بن جائے
 اور اس کے سرے پر پیچ اندازی کر لو تاکہ پہلے سے ڈالے ہوئے فانہ درز
 چوڑی والے نصف انچی سوراخ ج میں ٹھیک بیٹھ جائے دیکھو شکل ۱۳۲۔
 اس کو پالش کرو۔ وسطی نوک پر گہرے زرد رنگ کی آب دیکر سنا لو۔

اب فولاد کا ایک اور ٹکڑا لو جس کا قطر $\frac{1}{8}$ انچ اور عمق $\frac{5}{8}$ انچ ہو۔
 اس پر مرکز لگاؤ، برالو، اور خرا دو شکنجے پر چڑھا کر $\frac{1}{4}$ انچ قطر کا کرلو اور
 بازوؤں کا رخ اس طرح کا بناؤ کہ جڑے ۱ میں بغیر ملنے کے بیٹھ جاسکے۔
 محیط کے ٹولہ مساوی حصے بناؤ اور افقی خطوط کھینچو تاکہ چکر پیٹے کے دندانوں کے
 سرے قائم ہو جائیں اور اب شکل ۱۲۵ و ۱۲۶ کے اوضاع و ابعاد کے
 بموجب اس کو کاٹ لو۔ اسی میں ایک ”پرگز“ $\frac{3}{14}$ انچ چوڑا اور $\frac{3}{32}$ انچ گہرا
 ریت لو اور پیٹے کو بھورے زرد رنگ کی آب دیکر سنا لو۔

شکل ۱۲۶ و ۱۲۷ میں ۵ پر کے دکھائے ہوئے ابعاد کے بموجب
 ایک فولادی کتا بناؤ اور اس میں $\frac{3}{14}$ انچ کا ایک سوراخ ڈالو تاکہ اس میں
 کھیل بیٹھ سکے جس پر سے کہ وہ عمل کریگا۔ کتے کو بھورے زرد رنگ کی

آب دیکر سختالو۔

ایک فولادی کمائی نہا تیار کرو اور شکل ۱۲۹ و ۱۳۰ میں دکھائے ہوئے ابعاد اور محل کے بموجب اس میں سوراخ ڈالو اور پالش کرنے کے بعد اس کو اودے رنگ کی آب دیکر سختالو۔

اب $\frac{3}{14}$ انچ قطر کی ایک فولادی کیل خردالو اور شکل ۱۲۳ میں دکھائے ہوئے ابعاد کے بموجب پیچ اندازی کرو۔ اس کو پالش کر کے بھورے زرد رنگ کی آب دو اور سختالو۔

دستہ اب میں و، نہ، ط، ک پر سوراخ ڈالو اور دکھائے ہوئے ابعاد کے بموجب ان کو خالی کرلو اور پیچوں کو علی الترتیب اپنے اپنے سوراخوں میں بٹھا دو۔ لیکن سوراخ ک میں سوئی برے سے گھرنالو تاکہ پیچ کا سر سطح کے سہوار بیٹھے۔

د کی چابی کو چکر پیٹے کے ”پرگز“ میں بٹھا دو۔ اس طرح سے کہ وہ مستحکم ہو جائے اور ک پر مرکز سنہ سے ایک نشان لگا دو جو چابی کے وسط میں ہو اور جس سے اس کا محل معلوم ہو سکے۔

شکل ۱۲۳ میں ا سے تعبیر کیے ہوئے زیرین جبڑے میں ایک نالی ریتو جو $\frac{1}{4}$ انچ چوڑی اور $\frac{1}{4}$ انچ گہری ہو اور موٹھ ب کے وسط میں ہو تاکہ دستے کی چابی د اس میں سے آسانی سے گذر سکے۔

اب یہ دیکھ لو کہ اگر سب کام اچھی طرح سے مکمل ہو گیا ہے اور پالش ہو گئی ہے تو سب پیرزوں کو جوڑ دو۔ اول چکر پیٹے کو جبڑے میں بٹھاؤ اور اس امر کا خیال رکھو کہ ”پرگز“ جبڑے کے شکاف کے مقابل میں رہے۔ اب د کو ایسے موقع پر رکھو کہ چابی، چکر پیٹے کے ”پرگز“ میں اترے اور اب ایک موگری لے کر اس کو زور سے ٹھونکنو یہاں تک کہ مضبوط بیٹھ جائے اور چکر پیٹا جبڑے میں آزادی کے ساتھ گھومنے لگے۔ ڈھبڑی ج کو کس دو۔ کتے کو بھی اس کے مقام پر رکھ کر پیچ سے کس دو اور دو گول منہ کے پیچوں سے کمائی کی پی کو مناسب طریقے سے نصب کر دو۔

صفحہ ۷۲ میں چرخ برے کے ایک دوسرے نمونے کا عملی نقشہ دکھایا گیا ہے۔

سبق (۳۹)


ٹانکا لگانا

ٹانکا لگانے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے دو دھاتوں کو کسی پگھلی ہوئی بھرت کے ذریعہ سے جس کا نقطہ اجماعت ان دونوں دھاتوں کے نقطہ اجماعت سے کم ہو جوڑ دیا جائے۔
 کچا ٹانکا وہ ہے جو ۵۰۰ فارن ہیٹ یا اس سے کم حرارت پر پگھلے۔
 اس کو پگھلنے یا نلکار کی تپانی یا ٹانکا تپانی یا کانیا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔

عام طور سے ٹین گر جو ٹانکا استعمال کرتے ہیں اس میں سے کئی تین حصے اور رانگے کے دو حصے ہوتے ہیں اور یہ تقریباً ۳۴۰ فارن ہیٹ پر پگھلتا ہے۔ جب ٹانکا چار حصے سیاہ چار حصے رانگا اور ایک حصہ ہستہ سے مرکب ہو تو وہ ۳۲۰ فارن ہیٹ پر پگھلتا ہے اور جب اس میں ایک حصہ سیاہ ایک حصہ رانگا دو حصے ہستہ ہو تو ۲۰۲ فارن ہیٹ پر پگھلتا ہے جو پانی کے نقطہ جوش یعنی ۲۱۲ فارن ہیٹ سے کم ہے۔
 اگر موخر الذکر ٹانکے میں پارے کے تین حصے شامل کر دیے جائیں تو وہ ۱۲۲ فارن ہیٹ پر پگھلیگا۔

گدازندوں سے مراد وہ اشیاء ہیں جن کے استعمال سے جڑنے والی سطحوں پر آکائیڈ پیدا نہیں ہوتا اور ان کی مدد سے ٹانکا پگھلنے کے بعد آسانی سے ہٹا ہے۔ نیز بعض گدازندوں کی مدد سے جوڑ صاف بھی ہو جاتے ہیں۔

کچا ٹانکا لگانے میں جو گدازندے خاص طور سے استعمال ہوتے ہیں

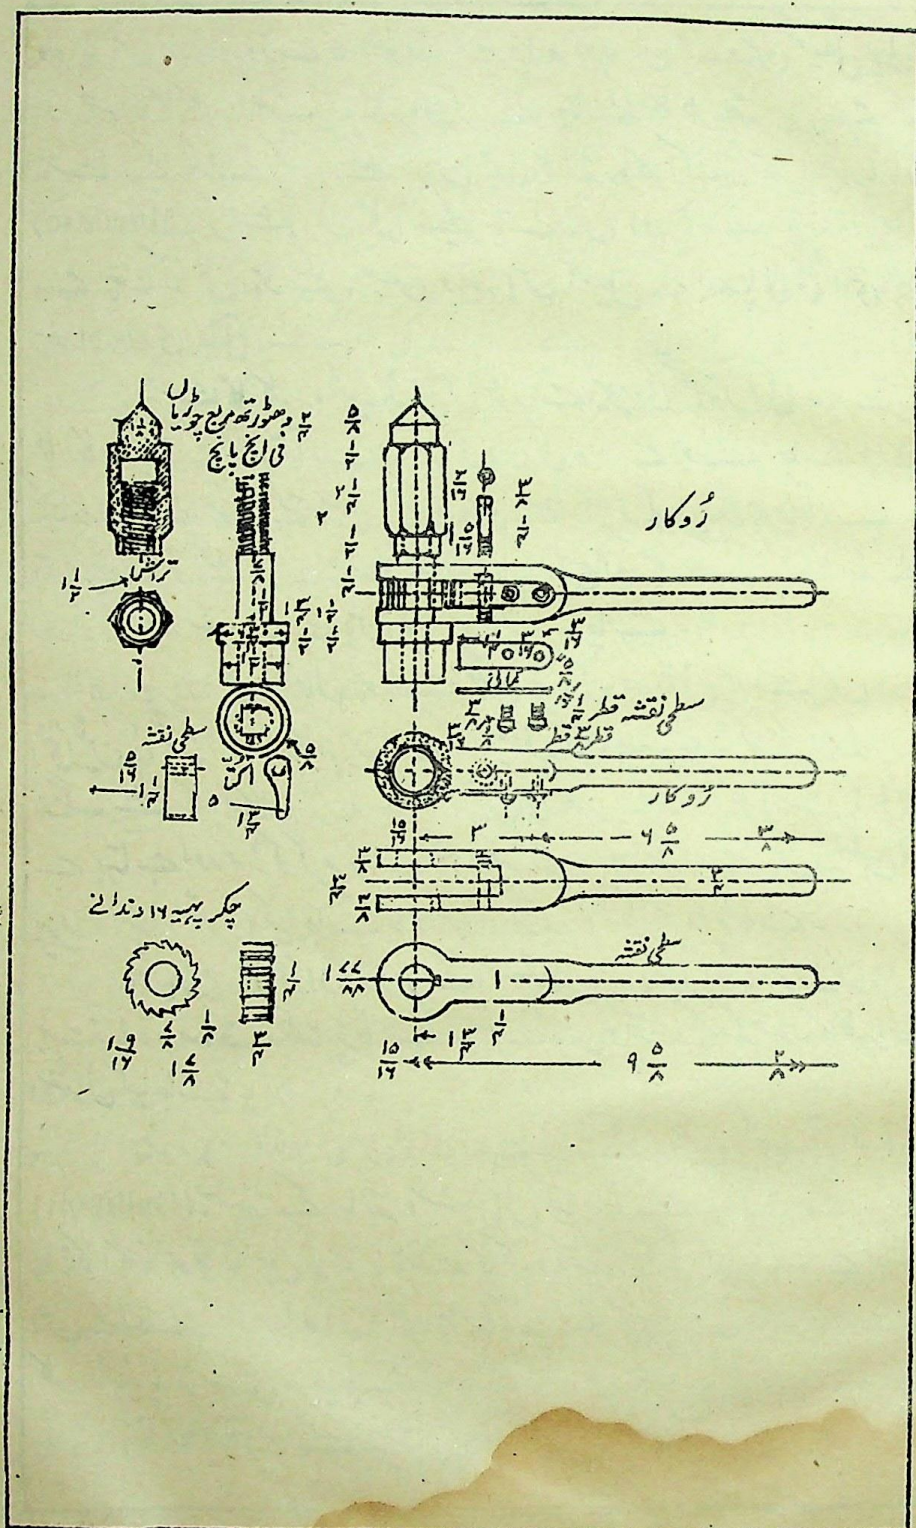

وہ یہ ہیں۔۔۔ بیروزے کا سفوف، بیروزہ اور تیل، روغن گیسلی پولی اور جست کا کلورائیڈ۔ آخر الذکر کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جست کے ٹکڑے کسی کھلے برتن میں ہائیڈروکلورک ترشہ یا میوریاٹک (Muriatic) ترشہ میں حل کیے جاتے ہیں اور جست اتنا ملایا جاتا ہے جتنا کہ حل ہو سکے۔ بعض دفعہ اس تحلیل کے بعد پانی کی اتنی ہی مقدار ملا دی جاتی ہے۔

جست کا کلورائیڈ خاص طور سے ٹین کی تختیوں کی مرست میں ٹانکا دینے کے کام آتا ہے۔ کیونکہ اس کی مدد سے جوڑے جانے والے کنارے صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے اکثر زنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جوڑ کو گیلے کپڑے سے یونچھ ڈالنا چاہیے اور جست کے کلورائیڈ کے لگانے کے بعد سفیدے سے اس کو صاف کر دینا چاہیے۔

بیروزہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن بیروزہ اور تیل بہتر ہیں اور نئی ٹین کی تختیوں کے کام میں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ کیونکہ جوڑ میں زنگ لگنے کا امکان نہیں ہے اور تیل کی مدد سے ٹانکا آسانی سے بہتا ہے اور جوڑ کو گرم حالت میں کپڑے سے صاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بیروزہ تنہا استعمال کیا جائے تو فالٹو گدازندہ کو جھپیل دینا پڑتا ہے۔ اس طرح کے گدازندوں کے استعمال میں جوڑے جانے والے کناروں کو بہت زیادہ صاف رکھنا پڑتا ہے یہ نسبت اس وقت کے جبکہ جست کا کلورائیڈ استعمال کیا جائے۔

پیوٹر (Pewter) میں ٹانکا دینے کے لیے روغن گیسلی پولی (Gallipoli) بسمتھ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر جست میں ٹانکا لگانا ہو تو خالص ترشہ یا جست کا کلورائیڈ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے لگانے سے جوڑ صاف بھی ہو جاتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی جست کا کلورائیڈ یا ترشہ بھی مر جاتا ہے۔

ٹانکا لگانے سے پیشتر جوڑے جانے والے کناروں پر سے تمام

۷۶ میل پچھیل صاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اُن پر گدازندہ کوئل کر جس طرح سے رکھنا مطلوب ہو رکھ دیا جاتا ہے۔ ٹانکے کی ایک قلم جو پہلے سے گدازندہ میں ڈبولی جاتی ہے بائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور کائیٹا جو صرف اس قدر گرم کیا ہوا ہوتا ہے کہ ٹانکے کو فوراً پچھلا سکے (مگر اتنا گرم نہیں کہ خود اس کی نوک کی قلعی اڑ جائے) دایسے ہاتھ میں لیا جاتا ہے۔ ٹانکے کی قلم کو کائیٹا کی نوک پر ملنا چاہیے اور اس نوک کو جوڑ پر آگے کی طرف بڑھاتے جانا چاہیے تاکہ ٹانکا جوڑ میں دھڑکے اور بقدر ضرورت ٹانکے اور گدازندہ کی مقدار بڑھاتے جانا چاہیے۔

حتی الامکان ٹانکا قلیل مقدار میں استعمال کرو اور اتنا کہ صرف جوڑ کو بھردے اور کائیٹا کی نوک کو جوڑ پر لگانے سے پہلے کسی روغن آلود کپڑے سے پونچھ لو۔

اگر جوڑ کے کناروں کو ٹانکا لگانے سے کسی قدر پیشتر یا ٹانکا لگانے کے دوران میں گرم کر لیا جائے تو بہتر جوڑ تیار ہوگا۔

چھوٹی چیزوں میں ٹانکا لگانا ہو تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دکنے کو لے اور پچھلنی سے کام کرو۔

”پیتل“ کے بیرنگ (Bearing) یعنی سہاروں کو خردنے یا گہرانے کی غرض سے پسجا جاتا ہے یعنی یہ کہ کچا ٹانکا دیا جاتا ہے تو ان پر اور نیز دیگر پیتلی اشیاء پر ٹانکے سے پہلے قلعی کر دینا چاہیے۔

کائیٹا پر قلعی پٹرھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نوک جبکہ وہ گرم ہو ریتی جاتی ہے۔ اس کے بعد نوشادر کے ٹکڑے پر گر کر ٹانکے کو اس پر مل دیا جاتا ہے۔

تھوڑی دیر کے بعد گرم کائیٹا سے نوشادر میں گرٹھا بن جاتا ہے جو ٹانکے کے طرف کا کام دیتا ہے۔ نوشادر میں ایک دوسرا گرٹھا بھی ڈالا جاتا ہے جو کائیٹا کے صاف کرنے کے کام آتا ہے۔

نوشادر کی مدد سے کائیٹا پر قلعی کرنے سے نوک اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی

جتنی کہ جست کے کلورائیڈ کے استعمال سے ہوتی ہے۔

پکا ٹانکا یا پیتل ٹانکا

پکے ٹانکے یا پیتل ٹانکے سے مراد وہ طریقہ ہے جو کچے ٹانکے کی نسبت
دھاتوں کو زیادہ مضبوطی سے جوڑنے میں استعمال ہوتا ہے۔

کے ٹانکے وہ ہیں جو ۵۰۰ فارن ہیٹ پر پگھلتے ہیں اور جن کے
پگھلانے کے لیے ہوا پھکنی یا بھٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور جو بالخصوص
تانبہ، پیتل، سناس، لوہا اور فولاد کے جوڑنے کے کام آتے ہیں۔

جست کا ٹانکا، جیسا کہ عام طور سے استعمال ہوتا ہے، ایک حصہ
تانبہ اور ایک حصہ جست سے مرکب ہوتا ہے اور پیتل کی چادریں جوڑنے
کے کام آتا ہے۔

بعض پیتل کی چادریں جوڑنے کے لیے چاندی کے ٹانکے کی ضرورت
ہوتی ہے۔ ایسا ٹانکا جس میں پانچ حصے چاندی، پانچ حصے پیتل اور
تین حصے جست ہو مفید ثابت ہوگا۔ اسی قسم کے دوسرے مرکبات
میں ایک حصہ جست کے لیے ڈیڑھ حصہ تانبہ یا ایک حصہ جست کے لیے
دو حصے تانبہ ہوا کرتا ہے۔ یہ مرکبات دیر میں پگھلتے ہیں اور تانبہ یا
ڈھلے ہوئے پیتل کے جوڑنے کے کام آتے ہیں۔

لوہے میں ٹانکا دینے کے لیے پیتل کا تار استعمال ہوتا ہے۔
چاندی کا ٹانکا جس میں ایک حصہ تانبہ اور دو حصے چاندی ہو
تانبہ اور لوہا جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جوڑ صاف اور مضبوط
ہوتا ہے اور معمولی حرارت اچھی طرح برداشت کر سکتا ہے۔

اور ایک مرکب جس میں ایک حصہ تانبہ، ایک حصہ پیتل اور
انیس حصے چاندی شامل ہوتی ہے فولاد پر پیتل کا ٹانکا لگانے کے
کام آتا ہے۔

ٹانکا ہمیشہ بند صندوق میں رکھنا چاہیے کیونکہ ہوا سے اس پر مضر اثر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ سہاگا ملا کر رکھتے ہیں اور اس حالت میں جوڑ پر اس کا استعمال بھی آسانی سے ہو سکتا ہے۔

بچے ٹانکے کے لیے عام طور سے جو گدازندہ استعمال ہوتا ہے وہ سہاگا ہے جو بہت سے اکائیڈز کے ساتھ بہ آسانی مشترک ہو جاتا ہے اور جوڑ کے صاف کرنے میں مدد دیتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ سہاگے کو سلیٹ کے ٹکڑے پر پانی کے ساتھ گاڑھا گاڑھا پیس لیتے ہیں اور اکثر مرتبہ ٹانکے کے ٹکڑوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔

پکا ٹانکا دینا ہو تو جوڑے جانیا والے کناروں کو پہلے اچھی طرح ملا دیتے ہیں اور بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سہاگے اور ٹانکے کے چھوٹے ٹکڑوں کا گدازندہ لگایا جاتا ہے اور اس حالت میں تار یا کسی دوسری چیز کی بندش سے ان کو قائم رکھا جاتا ہے۔ اب جوڑ کو دکتی ہوئی آگ میں رکھ دیتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آگ کوک یا کوئلوں کی ہو۔ مناسب ہے کہ ان جوڑوں کے دونوں رگوں کو گرم پھونکوں سے بتدریج تپایا جائے۔ گدازندہ پہلے پگھلیگا اور جوڑ کی صاف سطح پر بہنے لگیگا اور جب جوڑ سرخ گرم ہو جائیگا تو ٹانکا پگھلنے لگیگا اور جوڑ میں اترےگا اس وقت گدازندہ اور ٹانکا تھوڑا سا اور ڈالنا چاہیے۔ جب یہ بھی پگھل کر جوڑ میں اتر جائے تو جوڑ کو آگ میں سے نکال کر ٹھنڈا کر لینا چاہیے۔

اس امر کی احتیاط رکھو کہ ٹانکا لگانے سے پیشتر جوڑ اچھی طرح ملا دیے جائیں۔ کیونکہ بچے ٹانکے بہت جلد ”رقیق“ ہو جاتے ہیں اور درزیں خالی رہ جائیںگی۔ جوڑ کو صرف اتنا گرم کرنا چاہیے کہ صرف ٹانکا پگھل جائے اور جل کر خاک نہ ہو جائے۔

بعض مرتبہ جوڑوں کے باہر سے اندر کی جانب نالیاں یا ناہیں بنادی جاتی ہیں تاکہ گدازندہ اور ٹانکے کے دوڑنے میں سہولت ہو۔

جس ٹانگے میں جست ملا ہوا ہو وہ ایسے جوڑوں کے لیے کارآمد ہوتا ہے جو نظر نہیں آتے ہیں۔ کیونکہ گچھلتے وقت اس میں نیلے رنگ کا شعلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے کارگر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ٹانگا گچھل گیا ہے اور اب جوڑ کو آگ میں سے نکالت لینا چاہیے۔

سبق (۴۰)

ایک چرخ

پاؤں کی خراد

شکل ۱۳۷، ۱۳۸ اور ۱۳۹ میں ساڑھے چار انچ کے مرکز کے ایک ایک چرخ یا پاؤں کی خراد کے بازو کاروکار، مقدم روکار، اور سطحی نقشہ دکھایا گیا ہے۔ یہ خراد انجینیئر کلابھون (کارخانہ) کے ابتدائی طالب علموں کا تیار کیا ہوا ہے۔

اور نمونہ سازی، گھڑائی، رندہ کرائی، پیچ تراشی، خراد نے اور تنصیب کے تمام کاموں کے لیے مفید ہے۔


مستقل سرنگسرا (دیکھو شکل ۱۴۳ تا ۱۴۵) نصف اپنی بولٹ، دستی ڈھیری اور پکڑ سختی کے ذریعہ سے نشست کے مقام سے کسا ہوا ہوتا ہے (دیکھو شکل ۱۴۳ - ۱۴۶ - ۱۴۷)۔

 
فولادی خراد شکنجہ (شکل ۱۴۲) آب دیے ہوئے ایک فولادی ٹیش یعنی پھول میں لگھومتا ہے۔ خراد شکنجے کے منہ پر ۵ انچ کی دھڑورتھ کی فائبر ورز چوڑی چڑھی ہوتی ہے تاکہ چک وغیرہ لگائے جاسکیں اور اس کی ترتیب پیچا پیچھے مرکز جس پر سنبہ کی ہوئی ڈھیری اور مخروطی نوک لگی ہوئی ہو جاتی ہے جیسا کہ شکل ۱۴۱ میں دکھایا گیا ہے۔ چال مخروط پر چار رفتاروں کے لیے تالیاں بنی ہوئی ہیں اور یہ خراد شکنجہ پر ہم سطح فولادی پر یا چابی کے ذریعہ سے کسا ہوا ہے جیسا کہ شکل ۱۴۲ اور ۱۴۳ میں دکھایا گیا ہے۔

پاؤں کی خرابی


۷۹

سبق (۳۰)

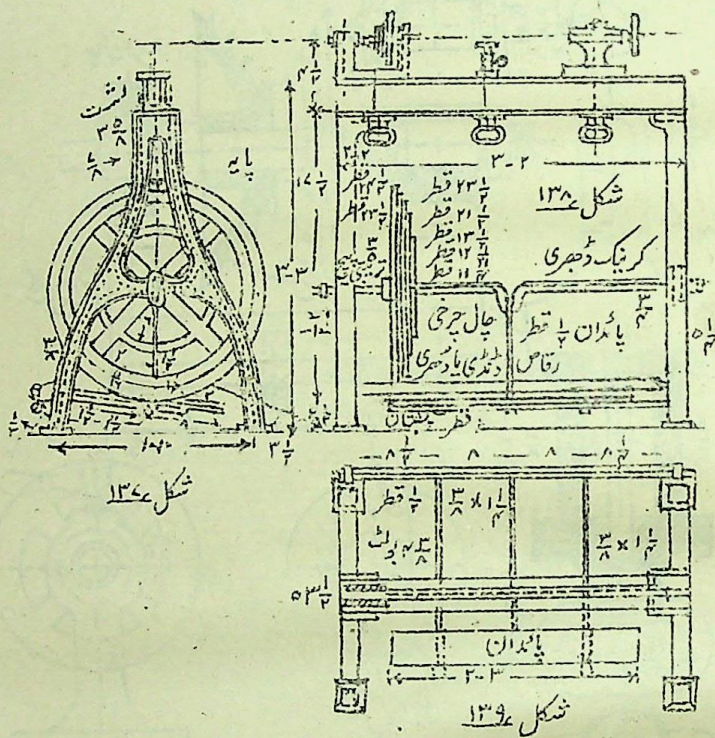




شکل ۱۴۸ و ۱۴۹ میں پستلی سرا دکھایا گیا ہے وہ ایک پکڑ تختی اور ایک دستی ڈھبڑی اور ایک نصف اپنی پیدار بولٹ کے ذریعے سے نشرت سے کسا ہوا ہوتا ہے۔ فولادی مرکز (شکل ۱۵۰) ایک فولادی آستین میں بیٹھتا ہے (دیکھو شکل ۱۵۵ و ۱۵۶) اور اس کی ترتیب ایک نصف اپنی چپ دستی مربع چوڑی کے پیچ کے ذریعے سے ہوتی ہے (دیکھو شکل ۱۵۳ و ۱۵۴)۔

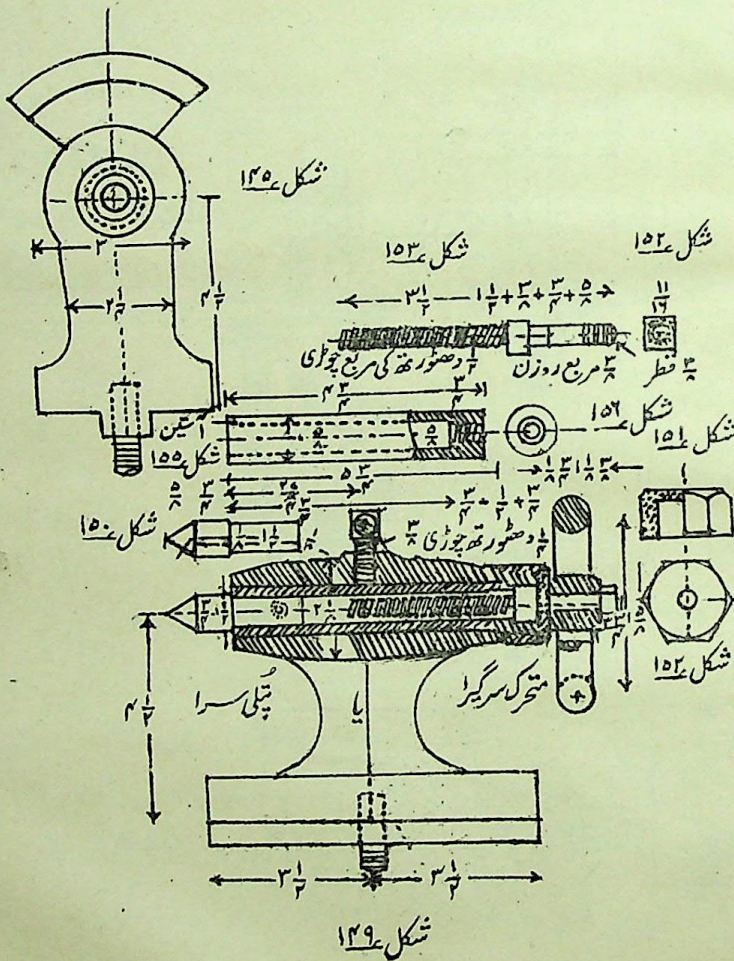

یہ پیچ، دستی پیسے کے مربع روزن میں بیٹھتا ہے (دیکھو شکل ۱۴۸ و ۱۴۹)۔ اس پیسے کے ذریعے سے مربع چوڑی کے پیچ، آستین اور مرکز کو حرکت دی جاتی ہے۔ جب ترتیب ہو چکتی ہے تو اس پورے نظام کو $\frac{3}{8}$ انچ قطر کے پکڑ پیچ اور بیری دستے کے ذریعے سے کس دیا جاتا ہے۔ شکل ۱۵۱ و ۱۵۲ میں توپ دھات ڈھیری کی تفصیل بتائی گئی ہے۔

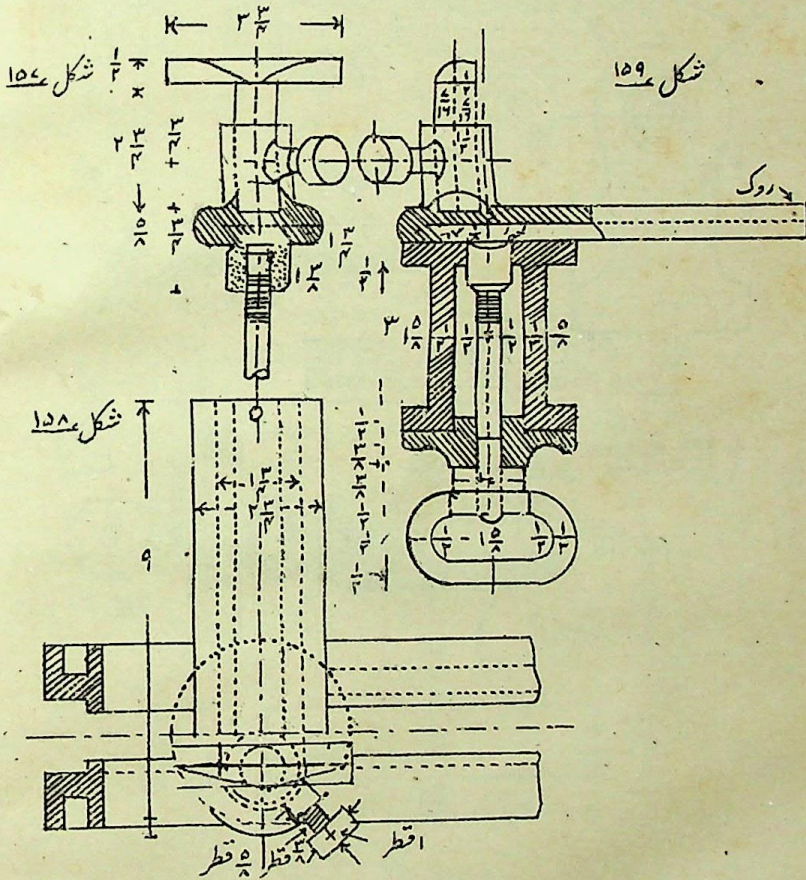

شکل ۱۵۷ء و ۱۵۸ء و ۱۵۹ء میں ہتھ ٹیکن کے عملی نقشے دکھائے گئے ہیں۔ ہتھ ٹیکن ایک صلیبی وضع کے بولٹ کے ذریعے سے نشست سے جکڑا ہوا ہے۔ یہ بولٹ، ہتھ ٹیکن کی دھلائی کی فاختہ دم نالی میں لگا ہوا ہے اور پکڑ سختی اور دستی دھیری کے ذریعے سے مستحکم کیا ہوا ہے۔

صلیبی ٹیکن، ہتھ ٹیکن کے $\frac{1}{2}$ انچ قطر کے انتصابی روزن میں بیٹھتی ہے اور بلندی کی ترتیب بالآخر $\frac{3}{4}$ انچ قطر کے فولادی ترتیبی پیچ سے ہوتی ہے جو اس میں کسا ہوا ہے۔

خراد کو صنوبر کی لکڑی کے پاؤں کے ذریعے سے حرکت دیا جاتی ہے (دیکھو شکل ۱۳۸ء و ۱۳۹ء) جو رقا ص ڈنڈی کے بہروں سے کسا ہوا ہے۔ یہ ڈنڈی $\frac{3}{4}$ انچ قطر کے فولادی مرکزوں پر چلتی ہوئی ہے جس کی روک ڈھیریوں سے ترتیب ہوتی ہے۔ ڈنڈی کے ساتھ ایک نصف انچ قطر کا فولادی چلاؤ بک یا آنکڑا بھی لگا ہے جو ایک گاؤ دم فولادی ترتیبی کیل کے ذریعے سے جھولتے فریم سے ملحق ہے اور آنکڑا، کرینک دھیری پر عمل کرتا ہے جو $\frac{3}{4}$ انچ کے فولادی مرکزوں پر گھومتی ہے اور جس کی ترتیب روک ڈھیریوں سے ہوتی ہے۔ کرینک دھیری پر ایک چو نالی متوازن چال چرخ لگی ہوئی ہے۔ اس میں ایک کاٹھی چابی لگی ہوئی ہے جس سے حسب ضرورت ترتیب دیا جاسکتی ہے یعنی یہ کہ اگر لکڑی یا پیتل کا کام ہو تو خرا د شکنجہ تیز چلایا جاتا ہے اور لوہے کا کام ہو تو آہستہ۔ نشست کی ہر ایک انتہا چار $\frac{3}{4}$ انچ قطر کے بولٹوں کے ذریعے سے رقا ص سے بندھی ہوتی ہے۔ رقا ص کے پائے فرش میں گرے ہوئے ہیں۔ عام طور سے صنوبر کی لکڑی کا اوزاروں کا ایک تختہ جو دراصل $\frac{3}{4} \times ۷$ انچ کا چچان ہے اور جس کی پشت اور کناروں پر حاشیہ لگا ہوا ہے تاکہ اوزار گرنے نہ پائیں خرا د کے پیچھے کی جانب لگا ہوتا ہے۔ یہ تختہ لوہے کے بریکٹوں پر ٹکا رہتا ہے جو رقا ص میں بولٹوں سے کسے ہوتے ہیں۔

۱ ۲ ۳



فہرست اصطلاحات

انجینیئری کارخانے کے چالیس علی سبق

انگریزی	اُردو	انگریزی	اُردو
A		Bolt head	بولٹ گھنڈی
Adjusting screw	ترتیبی پیچ	Boring machine	برما کل
Annealing	تپا کرنا	Boring tool	برما پھل
B		Bow or fiddle drill	کمان برما
Back centre	پچھلا گز	Branding	مارکہ ڈالنا
Back gear	مٹکوس گیرانی	Brass scriber	برنج نگار
Back square	پٹ گنیا	Brass threads	برنجی چوڑیاں
Bar block	سلاخ کنڈا - سلاخی کنڈا	Broach	پرونی
Bearings	بہارے	Bronze	برنجاس
Bench block	ٹیک کنڈا - بیچ بلاک	Buttress	پشتیان
Bench vice	بنچی وائس	C	
Bevel	مائل گنیا	Callipers	طول پیم
Blade	پھل	Carrier	بردار
Blood-red	دموی سرخ	Cast iron	ڈھلا لوہا - ڈھلا ٹوا لوہا
Blows	چوٹیں	Centreing	مرکز اندازی - مرکز لینا
Bolt	بولٹ	Centre punch	مرکز سنہ
Bolted	بولٹ کسا	Chamfer	پا تام - پتتام

انگریزی	اُردو	انگریزی	اُردو
Change wheels	بدل پہیے	Cutters or planing machine	زندہ کل
Chaser	نقش تراش		
Check nut	روک ڈھیری	Cutting (N)	کاٹ
Chipping	چھیلنا تراشا	Cutting edge	دھار۔ کاٹنے کا کنارہ
Chipping chisel	چھیلنی چھینی	D	
Chuck (n)	چک	Dead smooth	خوب صاف۔ نہایت صاف
Clamping nut	شلنج ڈھیری	Diamond point (chisel)	ہیرے کی (چھینی) ٹیپ
Clamping plate	شلنج تختی۔ پکڑ تختی	Die	ٹھیکہ
Clearance	فضل	Dividers	تقسیمی پرکار یا مقسم
Clearance angle	فاصل زاویہ	Division peg	تقسیم کیل
Clinker	ٹھنکر	Division plate	تقسیم تختی
Coarse pitch	گھردی گھائی	Dot punch	نقطہ سننی
Collar	کالر۔ منی	Dovetail	فاختہ دم
Comb-screw (tool)	کنگھ پیچہ	Draw file (V)	ہلکا سوسن کرنا
Compound train	مرکب سلسلہ	Draw-plate (for wire)	جنتری۔ بار
Concentric	مشترک المرکز	Drift	گریدنی
Copper bit	کانیا	Drill	برما
Cotton waste	ردی سوت	Drill chuck	برما چک
Countersink (N)	آٹکھ	Drilling	برمانا
Countersink (V)	آٹکھ تراشا	Drilling machine	برما کل
Coupling	جوڑاک	Driven wheel	چالو پہیہ
Cranked shaft	کرنیک ڈھیری	Driving chuck	چلاؤ چک
Cross-cut chisel	صلیبی چھینی	Driving wheel	چلاؤ پہیہ
Cross section	آڑی تراش	E	

انگریزی	اردو	انگریزی	اردو
Ease (V)	دھیلنا کرنا	Fractional threads	کسی پوڑیاں
Eccentric	خارج مرکز	Front elevation	مقدم روکار
Elevation	ارتفاع - روکار	Fuller	پچکانی
Emery cloth	کرنڈکپڑا یا پارچہ	G	
F		Gear wheel	گیرا بہیہ
Facets	کناریاں	Graver	کنڈالہ - کنڈن آلہ
Feather	چابی - پر	Grinding	سان چڑھائی - سان چڑھنا
Feather edges	دندانے	Grindstone	سان
Feather way	پر گزر	Grit stone	ریزہ دار پتھر
Feed	مال	Grooves	نالیاں
Fiddle (or bow) drill	کمان برما	Grooves or channels	نالیاں یا نالیں
Figuring	عدواندازی	Gun metal	توپ دھات
File	ریتی - سوہن	H	
File card or brush	سوہن مال یا برش	Hand brace	دستی برما
Flat drill	چپٹا برما	Hand file	دستی سوہن
Flatter (N)	چپٹیا	Hand rest	ہاتھ ٹیکن - ہتھ ٹیکن
Flush (Adj.)	ہم سطح - ہموار	Hand-turning	دست خرا دی (اوزار)
Flush (V)	بہانا - بہا کر صاف کرنا	(tools)	
Flux	گدا زندہ	Hard solder	پکا ٹانکا
Forge	بھٹی	Head (of a bolt)	گھنڈی (بولٹ کی)
Forged	گھڑا ہوا	Head stock	سرگیر - قائم سرا
Forging	گھڑائی	Hexagonal head	مستطیل گھنڈی
Forging chisel	گھڑ چھنی	"Hob" or master tap	شہ تیج ساز
Foundry	دھلائی گھر	Holder	گیرندہ

انگریزی	اُردو	انگریزی	اُردو
Hot blast	گرم جھونکا	N	ٹھہری
J		Nut	ٹھہری پیم
Jaws	جسٹری	Nut gauge	ٹیل سٹی
K		O	
Keyway (drill)	چابی راہ (برما)	Oil-stone	P
Knife tool	کارڈ آلہ	Parting tool	فاصل رُکھانی
L		Pattern-making	نمونہ سازی
Lap	سان چکر	Pawl	گستا
Lathe	خراہ	Pickling (V)	تیزاب چٹانا
Lathe carrier	خراہ بردار	Pin cutter	سوئی کترا
Leading-screw	رہنما پیچ	Pin drill	سوئی برما
Lining-out plate	نشان تختی	Pitch	گھائی
Longitudinal section	طولی تراش	Plan	سطحی نقشہ
Lubricant	مدہن - چکنائی	Planing	رندہ کرائی
Lubricate	چکنانا	Planing machine	رندہ مکمل
Lubrication	مدہن - تیل دینا چکناکرنا	Plug tap	آخری پیچ ساز
M		Plumb-bob	شاہ قول لنگر شاہ قول
Mallet	موگری	Plumber's iron	شاہ قول کالٹو
Mandrel	خراہ شکنجہ - خراط شکنجہ	Polishing	نلکار کی تیانی
Master tap or hob	شہ پیچ ساز	Poppet head	پاش کرتا - چمکانا - جلا دینا
Metal working (tools)	فلزی کاری اوزار	Powdered lime	تھیلی سہرا
Milled edge	نابدار کنارہ	Punch (N)	سوف چونا - بگنی چونا
Milling	مہین کاری		منسبہ

انگریزی	اردو	انگریزی	اردو
Punch (V)	سنبھ کرنا۔ پیچ کرنا	Saddle Key	کاٹھی چابی
R		Sal ammoniac	نوشادر
		Saw	آرا
Rake (of a cutting tool)	میلا	Scraper	گھر پینی
Ratchet brace	چکر برا۔ چرخ برا	Screw-chuck	پیچ چاک
Re-centring	مکرر مرکز اندازی	Screw-cutting	پیچ تراشی
Recessing hole	گھر بنانا	Screwing tool	پیچ کاٹ۔ پیچ تراش
Red lead	سیندور	Screw plate	پیچ تختی
Resin	بیروڑہ	Scribed line (tool)	خط نگار (اوزار)
Rigid holders	استوار گیرندے	Scribing-block	نشان کش
Rimer or reamer	پیچ برا	Sett chisel	پھن چھینی
Rivet (V)	ریٹ لٹو	Shaft	دھری
Rivet (N)	ریٹ	Sharp scriber	تیز خط نگار
Rocking frame	جھولتا فریم	Shock	صدمہ
Rocking shaft	رقاص دھندلی	Shoulder (of tools)	شانہ
Roughing out	کام کو گھر دراکرنا	Side tool	بغلی اوزار
Round-nose chisel	گول سر کی چھینی	Slide-rest	پھسلنی ٹیکن
Round-nose tool	گول سر اوزار	Slot	شگاف
Rule	منسطر	Smooth file (V)	صاف سوہن کرنا
Running centre	روال مرکز	Solder	ٹانکا
Rust	زنک	Soft solder	کچھا ٹانکا
S		Soldering	ٹانکا لگانا
Saddle (of slide)	کاٹھی	Spanner	پانہ
		Spindle	تکھ


انگریزی	اُردو	انگریزی	اُردو
Spiral	مرغولہ	Tee Square	T گینا۔ ٹی گینا
Spirit-level	الکولی افق نما۔ سپرٹ لیوا	Temper	آب دینا
Spring	کمانی	Tempered hob	آب دیا ہوا شیپ سائز
Square	گتیا	Thread	چوڑی
Square centre	چو پھلا	Tommy bar	سیخچہ
Square thread	مربع چوڑی	Tool	اوزار
Standard (of lathe)	اڈہ	Tool carrier	اوزار بردار
Steel scriber	فولاد نگار	Tool clamp	اوزاری شکبجہ
Stock (of a drill)	برما گیر	Treadle board	پائداں
Stock (of a die)	(ٹھیکہ کا) دستہ	Truing	راست کرنا
Stock & blade	گندا اور پھل	Turning	خرا دانا
Straight-edge (tool)	راست دم	Twist drill	بلدار برما
Stud	گل منج	Twisting motion	مروڑی حرکت
Surface plate	سطح تختی		
Surfacing (V)	سطح بنانا	U	
Sweat	پسیجنا	Universal or	ہر گھیر چاک کنول چاک
Swinging motion	جھولنے کی حرکت	bell chuck	زنگولی چاک
		Unslaked	آن بجھا
T		V	
Tail stock	پاگیرا	Vee	فانہ درز
Tap	تھپہ	Vee block	فانہ درز گندا
Taper	کاؤڈم	Vee thread	فانہ درز چوڑی
Tapping drill	خاکہ برما	Vice	دائش
Tee headed	T سہرا۔ ٹی سہرا		

فہرست اصطلاحات

۹۱

انجینیری کارخانے کے چائیں علمی سبق

انگریزی	اُردو	انگریزی	اُردو
Vice-clamp	وائس کلیمپ	Work	کام
W		Working drawing	علمی نقشہ
Washer	واشر	Workshop	کارخانہ
Wood-working	چوب کاری	Wrought iron	پٹواں لوہا
		

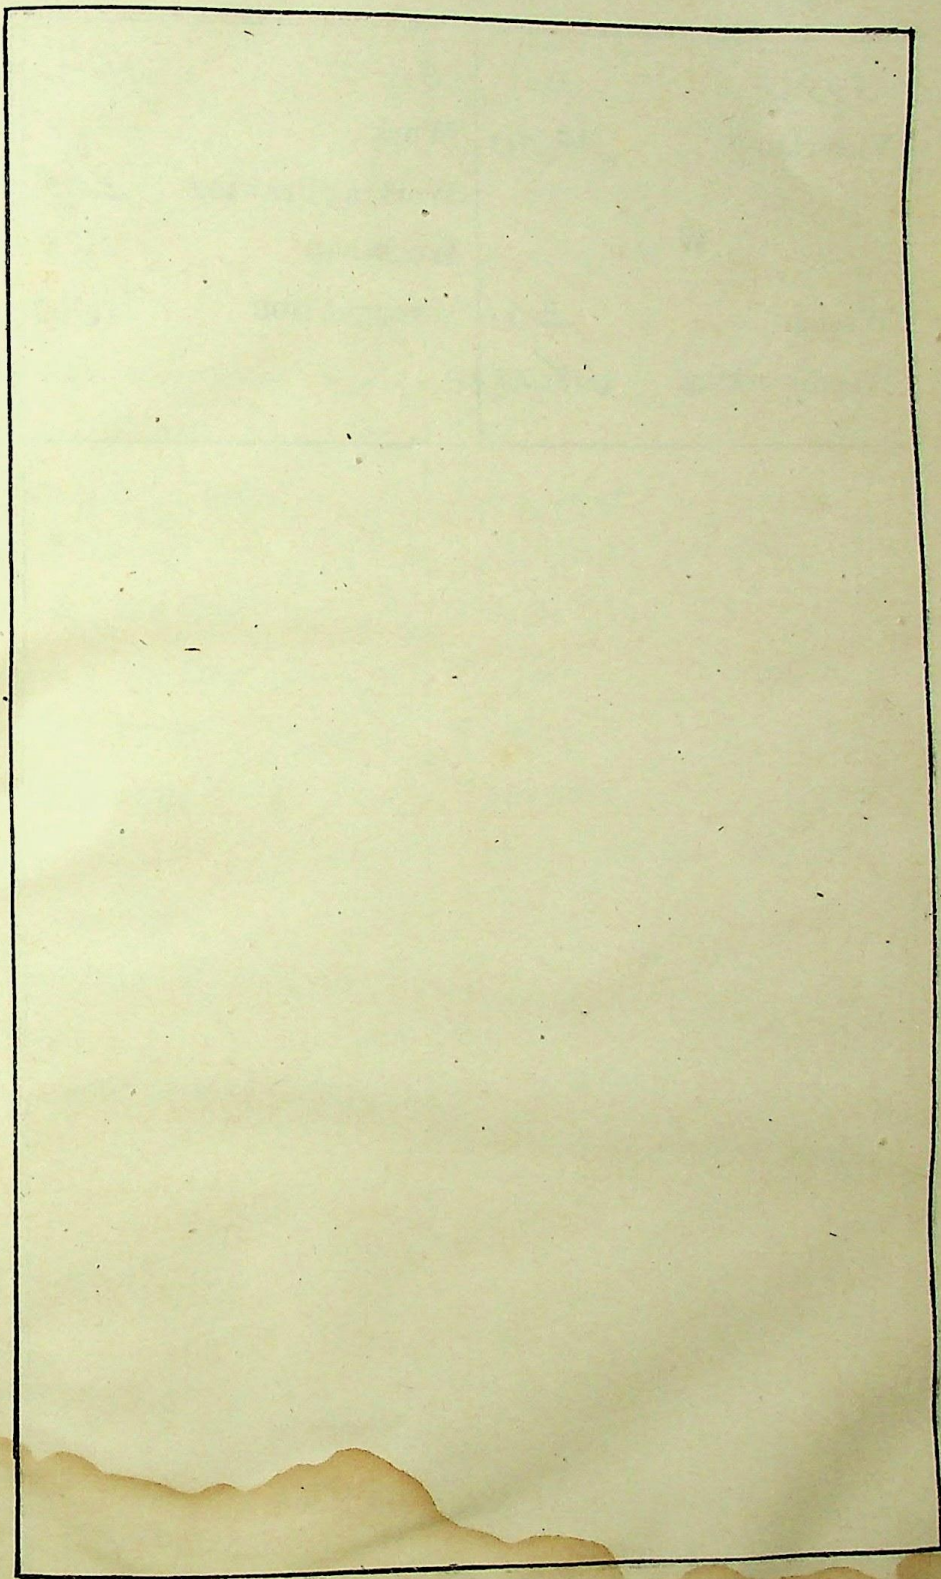

انجینیئر کی کارخانے کے چالیس عملی سبق

اشارہ

مضمون	صفحات	مضمون	صفحات
الف		اوزار بغلی نخت	۱۱-۱۲-۴۴
آب پھلنی ٹیکن اوزاروں کی	۴۵	اوزار پھلنی ٹیکن کی ساخت	۴۳ تا ۴۶
آب پھنیوں کی	۷-۲۶	اوزار پیچ تراشی کے لیے	۱۲
آب دستی اوزاروں کی	۱۱	اوزار ٹانگا لگانے کے لیے	۴
آب دینے کے لیے پیش	۵۸-۵۹	اوزار دستخاوی کی ساخت	۱۱-۱۲
آب کھر چنیوں کی	۳۶	اوزار کا استعمال	۱۳ تا ۱۵
آب مرکزی سنبہ کی	۸۱	اوزار کندانہ	۱۲
آری سے گاؤم سوراخ کرنا	۳۲-۵۷	اوزار کو آب دینا	۴۵
آٹکھ تراشنا ۱-۱۳-۲۸-۳۲-۴۰-۶۴		اوزار گول سر	۱۱-۱۲
آہستہ ٹھنڈا کرنا	۵-۲۷	اوزار گیرندے	۴۶
اشیا جو ٹانگے کے کام آتی ہیں	۴	اوزار نوکدار	۴۳
اندرونی پیچ تراش بنانا	۱۱-۱۲-۴۵	اوزار نوکدار موٹے کام کے لیے	۴۳

انجینیری کارخانے کے چامیس علی سبت

۹۴

اشاریہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰	برما چابی رالہ	۴	اوزاروں کو سان چڑھانا
۲۰-۱۹	برما چپٹا	۲۵-۲۴-۱۲-۱۲-۴ تا ۲	اوزاروں کی فہرست
۲۰	برما، سوئی	۵۸	احتیاط آب دینے میں
۲۰-۱۹	برما قلم زبان (D-برما)	۷۷-۷۶	احتیاط پیتل ٹانگا لگانے میں
۱۹-۱۸	برما، کمان	۳۶-۳۵	احتیاط تسلیم میں
۲۰	برما کے لیے فاصلہ زاویہ	۷۶ تا ۷۲	احتیاط ٹانگا لگانے میں
۴۲-۴۱	برما گیر اور ٹھپے کا استعمال	۵۷	احتیاط سختی میں
۲۱-۲۰	Lubricating drill برما میں	۲۶	احتیاط فولاد کو گرم کرنے میں
۱۰	برما، مرکز	۱	استعمال شدہ مادے
۲۱	برما،	۶۴	استوار کیلیں
۲۱	برما نے کی رفتار	۱۶-۱۵	استوانہ نما کام کو ریت کو مربع کرنا
۲۰	برما نے کے لیے سوراخوں کا نشان	۱۷ تا ۱۵	استوانہ نما کام کو مربع کرنا
۲۲-۲۱	برما نے کے متعلق ہدایات	۷	اوپنچائی وائس کی
۲۰-۱۹	برما نیم دوری		ب
۲۰-۱۹	برموں کا تناسب	۵۷	”بالکلیہ“ سختی
۲۱	برموں کو سان چڑھانا	۴۷	بدل پہیوں کو ثابت کرنا
۳	برموں کی فہرست	۴۹ تا ۴۷	بدل پہیوں کے قاعدے
۷۴-۷۲	بسمتہ ٹانگا	۳۸	بردار خراو
۴۴-۱۲-۱۱	بغلی اوزار	۴۰-۳۷-۱۸-۱۵ تا ۱۳	بردار خراو کا استعمال
۲۱-۲۰-۱۹	بلدار برما	۴۰-۳۸	بردار خراو کی ساخت
۳۲-۳۱	بند کرنا (سوپن کے دانتوں کا)	۲۱-۲۰-۱۹	برما، بلدار
۵۰	بولٹ چوڑیاں	۴۵-۴۴	برما پھل
۵۰	بولٹ کی چوڑیوں کا تناسب	۲۱	برما پیما کا استعمال
۵۰	بولٹ کی چوڑیوں کی جدول	۲۵ تا ۲۳	برما پیما کی ساخت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵-۶-۷	کپڑا، چھینی کا	۴۲-۴۴-۴۶	بھرتوں کا نقطہ امانعت
۸-۲۴	کپڑا، ریتی کا	۷۶	بھرتیں، پیتل ٹانگے کے لیے
۷۸ تا ۸۳	پاک چرخ یا ماؤں خرد کا بیان	۴۲-۴۴	بھرتیں ٹانگہ لگانے کے لیے
۴۲-۴۳	پھلنے والا ٹانگہ	۷۴	بیروزہ اور تیل
۱۰-۵۳	پھلنی ٹیکن	۷۴	بیروزہ بطور گدازندہ
۴۳ تا ۴۶	پھلنی ٹیکن اوزار کی ساخت	۱۱-۱۲-۳۴-۳۵	بیرونی پیچ تراش
۴۵	پھلنی ٹیکن اوزاروں کی آب	۱۱-۱۲-۵۳-۵۴	بیرونی پیچ تراش کا استعمال
۵۳ تا ۵۵	پھلنی ٹیکن سے پیچ تراشی	۵۶-۵۷	بیرونی پیچ تراش کو کام پر رکھنا
۴۳ تا ۴۶	پھلنی ٹیکن کے اوزار	۱۵-۱۶-۱۷-۲۳	بیرونی طول پیماس کا استعمال
۴۳	پھلنی ٹیکن کے اوزاروں کی گھڑائی	۳ تا ۳۲	بیرونی طول پیماس کی ساخت
۴۶-۴۷	پہیوں کا سادہ سلسلہ	۲۰	بیضوی سوراخ کا سبب
۴۷-۴۸	پہیوں کا مرکب سلسلہ	پ	
۴۶ تا ۴۹	پہیے بدل، پیچ تراشی کے لیے	۲۳-۳۲	پایام بنانا
۷۶	چھکنی	۱۰-۱۵-۲۴-۲۵-۳۲-۴۳-۶۲-۷۰	پالش کرنا
۷۶	پیتل ٹانگے کے لیے بھرتیں	۲۵	پالش کرنے کی لکڑی
۷۷-۷۸	پیتل ٹانگے کے لیے گدازندہ	۲۹	پاز کا زاویہ
۷۶ تا ۷۸	پیتل ٹانگے کے متعلق اشارات	۲۸-۲۹	پانہ کی ساخت
۵۷-۵۸	پیچ تراشی اوزار کا میلان دریافت کرنا	۲۸	پانہ کی گھڑائی
۵۲ {	پیچ تراش اوزار کی چوڑائی مربع چوڑیوں کے لیے دریافت کرنا	۷۸ تا ۸۳	پاؤں کا خرد یا ایک چرخ
۵۵ تا ۵۷	پیچ تراش پیماس	۹-۱۶-۱۷	پٹ گنیا کا استعمال
۵۷	پیچ تراش پیماس کا استعمال	۳۳-۳۴	پٹ گنیا کی جانچ
۵۳ تا ۵۵	پیچ تراشی اوزار کا استعمال	۳۳-۳۴	پٹ گنیا کی ساخت
۴۱-۴۲	پیچ تراشی براگیور اور ٹھپہ سے	۳۴	پٹ گنیا کی صحت
		۷۶ تا ۷۸	پٹ گنیا کا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۵-۲۰-۱۳-۷	تراشنے کا کنارہ یا تراشی کنارہ	۵۵ تا ۵۳	پیچ تراشی، پھسلنی ٹیکن سے
۱	تراش کا کنارہ	۴۲	پیچ تراشی دستی اوزار سے
۴۴-۱۹-۱۱	تراشی زاویوں کی شکل	۵۷ تا ۵۵	پیچ تراشی کا پیمانہ
۳۵	تسطیح کی جانچ	۴۸ تا ۴۶	پیچ تراشی کے لیے بدلہ ہوں کی ترتیب
۳۶ تا ۳۵	تسطیح کے متعلق ہدایات	۱۳ تا ۱۱	پیچ تراشی کے اوزار بنانا
۲۱-۱۷	تقسیمی پرکار سے مرکز اندازی	۵۷-۵۶	پیچ تراشی کے اوزار کو کام پر رکھنا
۲۲-۱۶	تقسیمی تختی سے تقسیم کرنا	۵۲	پیچ تراشی کے اوزار کی چوڑائی کے قاعدے
۷	تیزاب چھانے کا کام	۴۹ تا ۴۶	پیچ تراشی کے لیے بدلہ پیچ
۷۴	تیل اور بیروزہ	۵۵ تا ۵۳	پیچ تراشی کے متعلق ہدایات
۷۴	تیل اور گدا زندہ	۴۲	پیچ چوڑی کا آوازنا
۳۲-۲۵-۱۵	تیل لگا کر پالش کرنا	۵۲ تا ۵۰	پیچ کی چوڑیاں
۷۷-۷۶	ٹانکا	۵۱-۵۰	پیچ کی چوڑیوں کا تناسب
۴	ٹانکا لگانے کے اوزار	۵۲ تا ۵۰	پیچ کی چوڑیوں کی فہرست
۷۴-۷۲	ٹانکا لگانے کے لیے بھرتیں	۴۷	پیچ کی چوڑیوں کی گھائی
۸۳ تا ۷۲	ٹانکوں کا پھلنا	۱۲	پیچھے کھسکانا
۷۶ تا ۷۲	ٹانکوں کا تناسب	۲۴-۲۳	پیمانہ، ڈھبھری کی ساخت کا
۷۴ تا ۷۲	ٹانکوں کا نقطہ امانت	۲۱	پیمانہ (یا ناپ) کا استعمال
۷۸ تا ۷۲	ٹانکوں کے متعلق ہدایات	۷۴	پیوٹر میں ٹانکا
۷۷ تا ۷۲	ٹانکے کے اجزائے ترکیبی	۷	ت
۴	ٹانکے لگانے کی اشار	۲۱	تار میں بطور مدھن
۱۷-۱۰	ٹیک گندا	۸-۴	تپانزما
۴	ٹیکن سان چرطانے کے لیے	۲۱-۲۰	تدہین برموں کے لیے
		۷	تدہین چھینی کے لیے
		۵۳-۴۶-۴۳ تا ۴۱	تدہین کام کی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۲-۵۱	چوڑیاں مربع	۷۲	ٹین کرکٹ ٹانگا
۷	چھلکوں کو دور کرنا	ج	ج
۳۸-۷۵	چھیلنا	۱۷-۱۶-۹	جانچ یا پٹ گنیے کا استعمال
۶	چھیلنا ڈھلی موٹی دھاتوں کا	۳۲-۳۳	جانچ یا پٹ گنیے کی ساخت
۷-۷	چھیلنے کا استعمال	۷۸ تا ۷۹	جنت کا ٹانگا
۲	چھیننی	۷۴	جنت کا کلورائڈ
۲۵	چھیننی بنانا	۷۸ تا ۷۹	جنت کے ٹانگے کے لیے گدازندہ
۲۵-۲۳-۷-۶-۲	چھیننی پینٹ	۷۴	جنت میں ٹانگے لگانا
۳۸-۵-۲	چھیننی پینٹ	۵۹-۵۸-۲۶	جلد ٹھنڈا کرنا
۲۳-۶-۵	چھیننی کا استعمال	۸۳	جھوٹا فریم
۷ تا ۵	چھیننی کو کپڑا	ج	ج
۲۵	چھیننی کی ساخت	۷۱-۷۰	چابی بٹھانا
۲۲-۲	چھیننی گول سر	۲۰	چابی راہ برا
۲	چھیننی بیرکٹی	۷۸	چال مخروط
۲۶	چھیننیوں کا سخنا	۷۶	چاندی کا ٹانگا
۲۶-۷	چھیننیوں کی آب	۲۰-۱۹	چھٹا برا
خ	خ	۲۶-۲۵	چھٹی چھیننی
۷۰-۶۴-۴۱-۳۹	خاکہ سوراخ	۳۶-۳۵	چھٹی کھڑچنی
۵۲ تا ۵۰	خاکہ سوراخ کی جہات	۲۰-۱۹	”چکر برے“ کے لیے برے
۸۳ تا ۷۸	خراہ	۶۷	چکر یا چرخ برا
۴۰ تا ۳۸	خراہ بردار اورس کی ساخت	۵۲	چوڑائی مربع چوڑیوں کے لیے
۴۰-۳۷-۱۸-۱۵-۱۴-۱۳-۱۰-۹	خراہ بردار کا استعمال	۵۲ تا ۵۰	بیچ تراشی اوزار کی
۱۵	خراہ ریتنا	۵۲ تا ۵۰	چوڑیاں بیچ کی
۲۷	خراہ ٹنگی کی گھڑائی	۵۲ تا ۵۰	چوڑیاں فائدہ درز

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۷	سختانا	۷۴	روغن گیلی پولی
۵۷	سختانا بالکلیہ	۲۰-۱۶-۱۵-۱۳-۱۲-۸-۷	ریتنے کے متعلق ہدایت
۲۶	سختانا پھینسیوں کا	۴۱ تا ۳۰-۲۹-۲۸-۲۵ تا ۲۳	
۱۱	سختانا خرد بنے کے اوزاروں کو	۶۵-۶۳-۶۲-۶۰-۵۵-۴۵	
۵۷	سختانا سطح کا	۲۴-۸-۷	ریتی کا کپڑا
۳۲	سختانا طول پیماس	۲۶-۲	ریتہ دار پتھر
۷۸	سرگیرا خرد	۴۵-۲۱-۱۹-۷	ضرا
۱۷-۱۳-۹-۸	سروں کو مربع کرنا	۱۹	زاویہ تراشی اوزاروں کے لیے
۳۵	سطح تختی	۲۵-۴۴	زاویہ تراشی برموں کے لیے
۵۷-۳۵	سطح سختانا	۷-۶	زاویہ تراشی پھیلنی ٹکین پر سے
۵۷	سطح سختانے کا آمیزہ	۱۳-۱۱	خرد بنے کے اوزار کے لیے
۳۱	سلاخی کندا	۲۴-۲۰-۱۹-۱۱	زاویہ تراشی جھینسیوں کے لیے
۲۲-۱۷-۱۰	سنبہ مرکز کا استعمال	۵۵-۴۴	زاویہ تراشی و خردی کے اوزار کے لیے
۱۸-۱۷	سنبہ مرکز کی ساخت	۲۴-۲۰-۱۹-۱۱	زاویہ تراشی فولاد پٹواں لوہے کے لیے
۲۱-۱۷-۱۶-۹	سنبہ نقطہ	۵۵-۴۴	ڈھلے لوہے اور پٹیل کے لیے
۲۲-۲۱	سوراج کی کشید	۲۴-۲۰-۱۹-۱۱	زاویہ فاصل
۳۱	سوہن برش	۵۵-۴۴	زاویہ کی نوک
۳۱-۲۴-۱۴	سوہن پر کھریا لگانا	۴	سان چڑھانے کے اوزار
۳۱	سوہن سے دھات کو دور کرنا	۲۱	سان چڑھانے کے برے
۳۲	سوہن سے صاف کرنا	۲۰-۴	سان چڑھائی کے متعلق ہدایات
۳۱	سوہن کا صاف کرنا	۴	سان کا استعمال
۳-۲	سوہن کی قمیں	۴	سان کے متعلق ہدایت
۲۰-۱۹	سوئی برا	۴۱-۶۰	سیرٹ لیول یا آلکوبلی آفقی نما
۷۷	سہاگا بطور گدازندہ		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۲ تا ۵۰	خانہ درز چوڑیاں بولٹوں کے لیے	۳۶	سیدھ گئیے یا راست دم
۵۲ تا ۵۰	خانہ درز چوڑیوں کا تناسب	۲۲	سے کے شکنجے
۹	خانہ درز کندا	۳۴ - ۳۵ - ۸	سینڈ وراوریل کا استعمال
۱۴	فولاد کا کاٹنا	۸	سینڈ وراوریل کا لیپ لگانا
۴۵ - ۴۴ - ۵۸ - ۴۵ - ۲۶ - ۲۱ - ۱۸ - ۱۱ - ۴	فولاد کو آب دینا	مش	شاوول کے لٹو کی ساخت
۵	فولاد کو تیار کرنا	۴۱ - ۴۰	شاہ بنانا
۴۵ - ۲۶	فولاد کو حرارت پہنچانے میں	۱۲	شکنجہ سختی
۵۹ تا ۵۴	احتیاط	۲۴	شہ بیج ساز کا استعمال
۵۴ - ۴۵ - ۳۲ - ۲۴ - ۱۱	فولاد کو سخت کرنا	۱۲	ص
۲۱ تا ۱۸ - ۱۳ تا ۱۱ - ۴ - ۲ تا ۲	فولاد کے اوزار	۱۴	صابن کے پانی سے تدبیر
۴۶ تا ۴۳ - ۳۸ تا ۲۵ - ۲۴ تا ۲۵	فہرست سوہن کی	۴۴ - ۵	صندوق میں پھونا
۲	فہرست گھڑے ہوئے اوزار کی	ط	طلبہ کو ہدایات
۳	ق	۱	طول پیماس کا استعمال
۴۶	قلعی کرنا، کاٹیا پر	۲۳ - ۱۴ - ۱۶	طول پیماس کا سخت کرنا
۲۰	”قلم زبان“ برسی	۳۲	طول پیماس کی ساخت
۸۳	کاٹھی چابی	۳۲ تا ۳۰	ع
۲	کارخانے کے اوزار	۴۸	عشری چوڑیوں کے قاعدے
۴۵ - ۴۴	کار دالے	ف	ف
۱۴ - ۱۰ - ۹	کام پر کھریا لگانا	۴۶ - ۴۴ - ۱۲ - ۱۱	فاصل رکھانی
۶۳ - ۵۵ - ۳۲ تا ۳۰	کام کا کاٹنا	۴۵ - ۴۴	فاصل رکھانی پھلنی ٹیکن
۳۰ - ۲۸ - ۲۳ - ۲۲ - ۱۶ - ۹	کام کاٹنا یا خط	۱۲ - ۱۱	فاصل رکھانی دستی
۵۶ - ۵۵ - ۴۸ - ۳۴ - ۳۲ تا ۳۲	کام کاٹنا یا خط	۴۴ - ۲۰ - ۱۹ - ۱۱	فاصل زادیہ
۴۰ - ۳۶ - ۳۴ - ۳۲ تا ۳۲ - ۶۰	کام کاٹنا یا خط	۵۲ تا ۵۰	خانہ درز چوڑیاں

مضمون	صفحات	مضمون	صفحات
کام کی تیاری برائے کے لیے	۲۱-۱۰-۹	کنکریٹ پیچہ اوزار	۱۲-۱۱
کام کی تیاری پیتل ٹانگے کے لیے	۷۷-۷۶	گھر چنیاں بنانا	۳۶-۱۳-۱۱
کام کی تیاری ٹانگا لگانے کے لیے	۷۶ تا ۷۲	گھر چنیوں کا استعمال	۳۷ تا ۳۵-۱۳
کام کی تیاری چھلنے کے لیے	۵	گھر چنیوں کی آب	۳۶
کام کی تیاری خراونے کے لیے	۱۳-۱۰-۹	گھر یا لگانا سوہن پر	۳۱-۲۴
کام کی تیاری ریتے کے لیے	۷	گھر یا لگانا کام پر	۲۴-۱۷-۱۰-۹
کام کی تیاری مرکز اندازی کے لیے	۱۷-۹	اس کی وضع کی رکھانی	۵۹
کام کی مرکز اندازی	۵۹	گ	
کام کے مرکز کی جانچ	۱۰-۹	گاؤم سوراج، آری سے بنانا	۵۵-۳۲
کانیا	۷۵	گاؤم کرنا	۲۶-۳۴
کانیا قلمی چرٹھانا	۷۶-۷۵	گداوند پیتل ٹانگے کے لیے	۷۷-۷۶
کیا ٹانگا	۷۵-۷۴-۷۲	گداوند	۷۷-۷۴ تا ۷۲
کرند پارچہ	۳۲-۲۵-۱۵	گنے کی جانچ	۳۴-۳۳
کرینی	۶۹	گول سر اوزار	۱۲-۱۱
کرڈی جوڑ	۶	گول سر چھینی	۲۲-۲
کسری چوڑیوں کے قاعدے	۴۸	گول سر ہتھوڑی	۳۸-۳۷-۳۳
کمان بریا	۱۹-۱۸	گھرانی پانہ کی	۲۸
کمانی بریا	۱۹-۱۸	گھرانی پھلنی شین کے اوزاروں کی	۴۳
کمانی دار اوزار	۴۵	گھرانی ہتھوڑی کے سرکی	۲۷-۲۶
کمانی کو آب وینا	۷۱	گھر چھینی	۲۶-۲۵
کم یا زیادہ کاٹنا	۱۵	گھرے ہوئے اوزاروں کی فہرست	۴-۳
کنڈا چھیک	۱۷-۱۰	گھرے ہوئے طول پیمان	۳۱
کنڈا سلاخی	۳۱	ل	
کنڈا فاندہ	۹		
کنڈا الہ	۴۲-۱۵-۱۲	لوہے کی "سطح سخمنا"	۵۸
کنڈا لہ اوزار	۱۲		

انجینیئر کا خانے کے چائیں علی بنق

۱۰۲

اشارہ


مضمون	صفحات	مضمون	صفحات
مارکہ یا نمبر اندازی	۳۸-۳۴-۲۷	مدرس گھنڈی بنانا	۲۳-۲۲
مثلاً گھر چینی	۳۵	مدرس گھنڈی کا ریتنا	۲۳-۲۲
مثلاً سوہن	۱۲	موٹا کام کرنا یا کام کو کھتر در اکرنا	۳۳-۱۴ تا ۲
مختلف رنگوں کی	۳۸-۳۶-۳۶-۲۱-۱۸-۱۱-۷	موٹا کام کرنے کا اوزار	۴۴-۴۳
آب دینا	۷۰-۶۷-۶۵-۵۸-۴۵	موٹے کام کا نوکدار اوزار	۴۳
مربع چوڑیاں	۵۲-۵۱	میویریا ٹک ترشہ	۷۴
مربع چوڑیوں کا تناسب	۵۱-۵۰	ن	
مربع چوڑیوں کی چوڑائی پیچ تراش	۵۲	نرانا	۴
اوزار سے دریافت کرنا	۵۲	نشان دہی مرکز کی	۱۷-۱۰-۹
مربع چوڑیوں کے لیے پیچ تراش	۵۲	نشان کش سے مرکز اندازی	۱۰ تا ۸
اوزار کی چوڑائی	۵۲	نشان کش کا استعمال	۱۰ تا ۸
مربع مرکز اندازی	۵۹	نشان کش کی تیاری	۶۵-۶۴
مرکز اندازی، تقسیمی پرکار سے	۱۷	نشت خراد	۸۳
مرکز اندازی، مربع	۵۹	نقش تراش کا استعمال	۴۳-۴۱-۱۳ تا ۱۱
مرکز اندازی، نشان کش سے	۸	نقش تراش کی ساخت	۱۱
مرکز برما	۱۰	نقطہ راعت، ٹانگوں کا	۷۴ تا ۷۲
مرکز سنسبہ اور اس کی ساخت	۱۸-۱۷	نقطہ سنسبہ	۲۱-۱۷-۱۶-۹
مرکز سنسبہ کا استعمال	۲۲-۱۷-۱۰	ٹانگوں کی چوڑیاں	۵۲
مرکز کی نشان دہی	۱۷-۱۰-۹	نوشادر	۷۵
مرکز گنتیا	۶۲	نوکدار اوزار	۴۳
مرکزوں کو برما	۶۰-۱۳-۱۰-۹	نیم دوری برما	۲۰
مرکز کی سنسبہ کی آب	۱۸	و	
مستراحین کے قواعد	۴۹	واشر {	۳۱-۳۲-۵۵ تا ۵
مرکز کی گنتیا	۶۲	واش کی لمبندی	۶۵ تا ۶۷

انجینیئر کارخانے کے چائیں علی سبق

۱۰۳

اشاریہ

مضمون	صفحات	مضمون	صفحات
وائس میں کام کی وضع	۷	ہتوڑی کے سر کی گھڑائی	۲۷-۲۷
وہوڑتھ چوڑیوں کا تناسب	۵۰ تا ۵۲	ہتھ ٹیکن	۱۳-۱۴-۲۲-۲۳-۸۳
وہوڑتھ چوڑیوں کی جدول	۵۰	ہدایات برائے طلبہ	۱
۸		ہدایات برائے کرنے کے متعلق	۲۱-۲۲
ہائیڈروکلورک ترشہ	۷۴	ہدایات کیچ ترشی کے متعلق	۵۲ تا ۵۵
ہتوڑی خراونا	۳۷-۳۸	ہدایات خراونے کے متعلق	۱۳ تا ۱۵-۳۷
ہتوڑی کا استعمال	۴-۵	ہدایات ریتنے کے متعلق	۷-۸
ہتوڑی کی ساخت	۲۷-۳۷-۳۸	ہدایات سان چڑھائی کے متعلق	۴-۲۰
ہتوڑی کی گھڑائی	۲۷-۲۷	ہکا سومن کرنا	۲۴
		ہلی چوٹ	۶

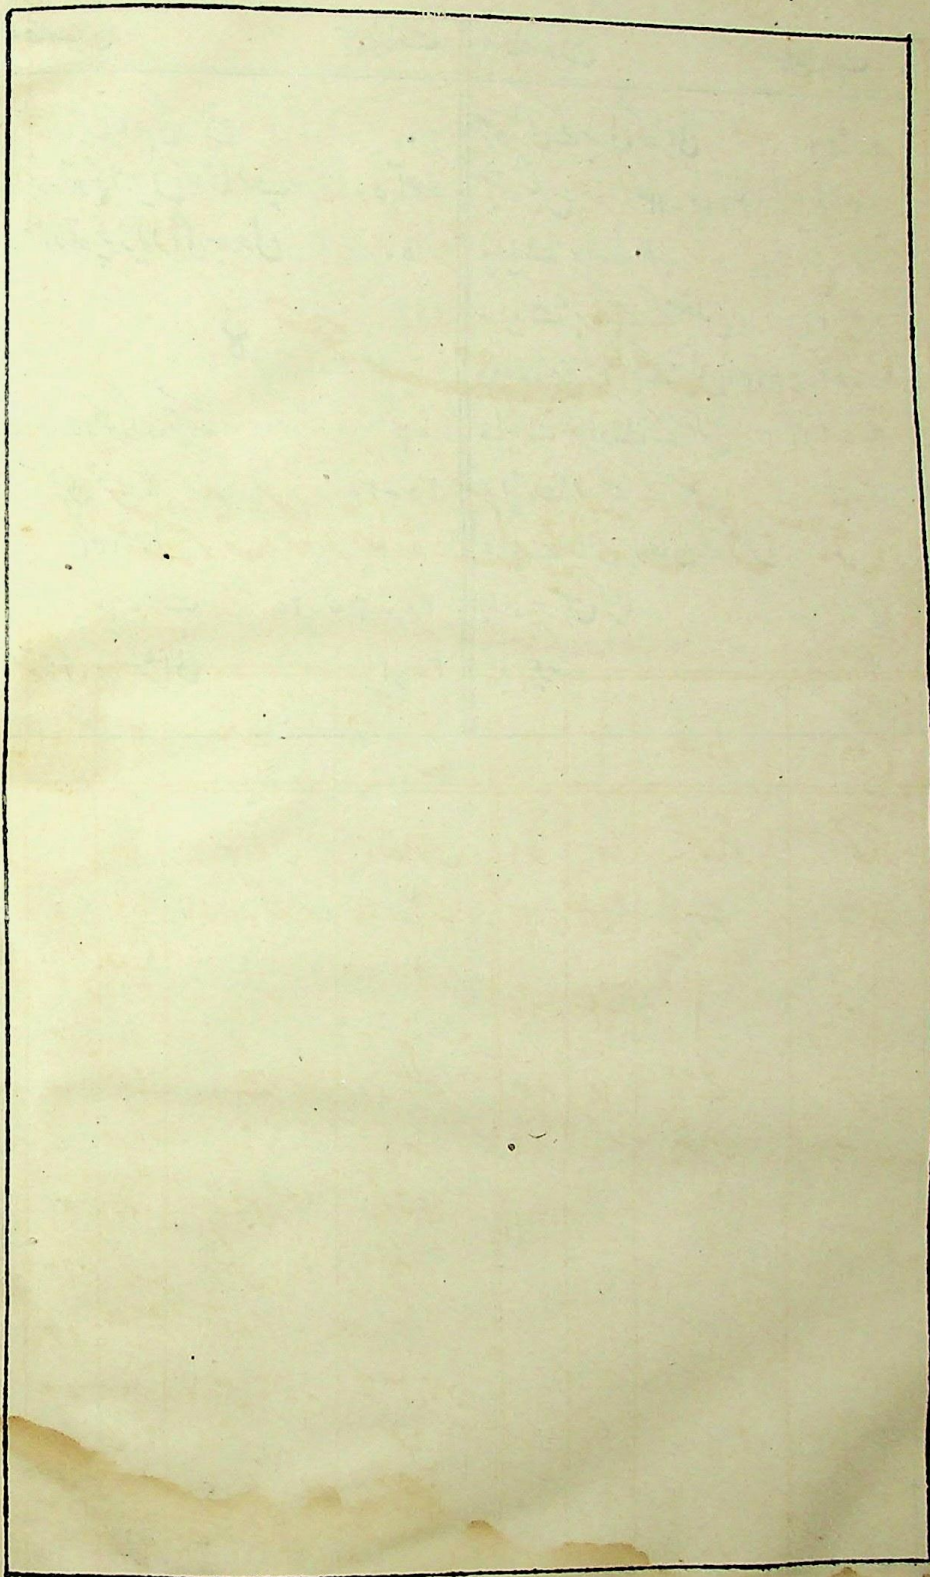

صورت نامہ

انجینیئر کا کارخانہ کے چالیس عملی سبق

صحیح	غلط	۱	۲	صحیح	غلط	۱	۲
بجھا کر	بجھا کر	۴	۵۹	دھاتوں	دھاتوں	۱۴	۶
پلستر	پلستر	شکل ۱۱	۶۱	نانہ درز گندا	نانہ درز گندا	شکل ۵	۹
د	د	شکل ۱۳	۶۸	ل	ل	شکل ۷	۱۱
ٹانکے	ٹانکے	۱۴	۹۳	دھننے	دھننے	شکل ۲۳	۱۳
پٹواں	پٹواں	۱۱	۹۹	پچوڑی	پچوڑی	شکل ۵	۱۶
				ٹیکن	ٹیکن	۲۰	۳۰
				۳	۸۳	شکل ۸۵	۴۱
				فاصل زاویہ	فاصل زاویہ	۱۱	۴۳
				عمق	عمق	شکل ۹	۴۴
				کتنا	دوست کیا جائے	۱۸	۵۱
							۵۲



Handwritten text in Devanagari script, mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side. The text appears to be organized into a table with approximately 6 columns and 10 rows.

गुरुकुल कांगड़ी



E

24/2/06
Signature with Date

